



SV-Büro Christian Dorsch

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger
für Verkehr, Fahrzeugtechnik
Fachgebiete 17.11 und 17.47

Ing. Christian Dorsch, MBA
Kirchenäcker 6 Haus 4
7121 Weiden am See
T: +43660/435 53 13
Mail: info@kfzbefund.at

Auftragsdatum : 15.06.2025
Bearbeiter : Dorsch Christian

McKinsey & Company Inc. Austria
Schottenring 19
A-1010 Wien Wien

Weiden am See, am 15.06.2025

Anspruchsteller : McKinsey & Company Inc. Austria
Schottenring 19
A-1010 Wien Wien

Reparaturfirma : Christian Dorsch, Kirchenäcker 6/4, A-7121 Weiden am See
Telefon: 06604355313, E-Mail: info@kfzbefund.at

Besichtigung : am 03.06.2023 um 14:00, anwesend: Nicole Lehmann
Besichtigungsort : Christian Dorsch, Kirchenäcker 6/4, A-7121 Weiden am See
Telefon: 06604355313, E-Mail: info@kfzbefund.at

Bes.-Zustand : unzerlegt
Zur Beweissicherung wurden 22 Fotos vom SV angefertigt.

GUTACHTEN

Betritt : MINI [19] (P) Mini Mini Cooper S
Fahrgestell-Nr. : WMWXR510602M94818
Nationalcode : 241503
Erstzulassung : 05.02.2020
Tachostand : 73 939 km abgelesen
Hubraum/Leistung : 1 998 cm³ / 141,00 kW
Kraftstoffart : Benzin unverbleit

Nächste § 57a Beg. : Februar 2025
Allgemeinzustand : gut
Lackart/Farbe : 2-SCHICHT-METALLIC / grau
Lackzustand : gut
Alter : 40 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

Arbeitslohn	: AZ 18,00 AW EUR 195,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	292,50
Lackmaterial	:	EUR	777,49
Lackierarbeit	: AZ 79,00 AW EUR 195,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	1 540,50
Nebenkostenpauschale	: 100,00% von EUR 42,80	EUR	42,80
		exkl. USt. EUR	2 653,29
		+ 20% USt. EUR	530,66

Reparaturdauer ca. 2 Arbeitstage

Reparaturkosten inkl. USt. EUR 3 183,95

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden mittels System AUDATEX.

Schaden

Befundaufnahme:

Die Befundaufnahme erfolgte **unzerlegt** bei guten Lichtverhältnissen. Das Fahrzeug wurde nicht vollständig auf Verkehrs- und Betriebssicherheit überprüft.

Dieses Gutachten ersetzt keinen Ankaufstest oder § 57 a Überprüfung!

Das Fahrzeug wurde im gewaschenen Zustand besichtigt. Der Kilometerstand wurde abgelesen.

Folgende bewertungsrelevanten Mängel wurden u.a. festgestellt:

- Alle Felgen verkratzt
- Dach mehrere Kratzer
- Stoßfänger vo Kratzer
- Stoßfänger hi Kratzer
- B Säule beide Seiten Lackschaden

Gutachten:

Die Bewertung des Fahrzeuges erfolgte mittels der Software Autopreisspiegel.
50 % der Reparaturkosten wurden als objektiver Mindertwert in Abzug gebracht.

Verkaufswert € 18.340.-
Einkaufswert € 14.670.-
Marktwert € 16.510.-

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	KN	2,00 3	32,50
STOSSSTANGE V AB-/ANBAUEN	51 11 656	6,00 3	97,50
HECKLEUCHE L AUS-/EINBAUEN	63 21 680	3,00 3	48,75
HECKLEUCHE R AUS-/EINBAUEN	63 21 680	3,00 3	48,75
STOSSSTANGE H AB-/ANBAUEN	51 12 656)	4,00 3	65,00
		18,00	292,50
18,00 AW bei EUR 195,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			292,50

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
VERKLEIDUNG STOSST V OBERFL LACK ST K2	0283		8,00	156,00	
LACKMATERIAL: 101,38					
DACHAUSSENHAUT OBERFL LACK STUFE II	2351		13,00	253,50	
LACKMATERIAL: 208,55					
VERKLEIDUNG STOSST H OBERFL LACK ST K2	2583		9,00	175,50	
LACKMATERIAL: 115,71					
SCHEIBENRAD V L OBERFL LACK STUFE II	7201		4,00	78,00	
LACKMATERIAL: 15,72					
SCHEIBENRAD V R OBERFL LACK STUFE II	7202		4,00	78,00	
LACKMATERIAL: 15,72					
SCHEIBENRAD H L OBERFL LACK STUFE II	9551		4,00	78,00	
LACKMATERIAL: 15,72					
Zwischensummen			42,00	819,00	

Überträge		42,00	819,00	
SCHEIBENRAD H R OBERFL LACK STUFE II	9552	4,00	78,00	
LACKMATERIAL: 15,72				
SEITENRAHMEN A L SPOT LACKIERUNG	2085	9,00	175,50	
LACKMATERIAL: 7,53				
SEITENRAHMEN A R SPOT LACKIERUNG	2086	9,00	175,50	
LACKMATERIAL: 7,53				
VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG		7,00	136,50	
VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK		5,00	97,50	
OBERFLÄCHENLACKIERUNG				271,43
MATERIAL-KONSTANTE				56,80
AZT-MATERIAL-INDEX				198,01
K-OBERFLÄCHENLACK (K2)				217,09
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF				19,10
MATERIAL SPOT-LACKIERUNG (2 X 7,53)				15,06
LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE		3,00	58,50	
		79,00	1 540,50	777,49
79,00 AW bei EUR 195,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)				1 540,50
Lackmaterial				777,49
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.				2 317,99

Weitere Informationen

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

ABGASNORM EURO 6, AB 03.2020, KAELEMITT R-1234YF, KLIMAAUTOMATIK, FRONTSCH REGENSENSOR, TELESERVICE, NAVIGATIONSSYSTEM, RADIO VISUAL BOOST, LED-SCHEINWERFER, BLINKLEUCHTEN WEISS, NEBELSCHEINW LED, BEIFÄHRERS HOEHENVER, SITZB STOFF STRIPE, SITZHEIZUNG V, SPORTSITZE, PEPPER, MINI DRIVING MODES, ARMLEHNE V KLAPPBAR, FUSSGAENGERSCHUTZ, MINI EXCITEMENT PACK, LICHTPAKET INNENRAUM, BORDCOMPUTER, ABLAGEPAKET, PIANO BLACK EXTER, PARK DIST CONTR H, SPORT LEDERLENKRAD, MULTIFUNKT-LENKRAD, 6-GANG SCHALTGETR, 1998CCM 141KW, CO2 UMFANG, REIFEN 195/55 R16..W, FELGE 6.5 J X 16 ALU, RADSCHR-SICHERUNG, REIFENDRUCKKONTROLLE, DACH / SPIEGEL SCHW, ZIERSTREIFEN SCHWARZ, 2-SCHICHT-METALLIC.


Vor-, Altschäden:

Nein

Bereifung:

1. Achse: Dunlop / 205/45 R 17 Sommer Profil in mm: links: 7 rechts: 7
2. Achse: Dunlop / 205/45 R 17 Sommer Profil in mm: links: 7 rechts: 7

*Für die Richtigkeit der Feststellungen und
die Objektivität der Auswertung*
15.06.2025

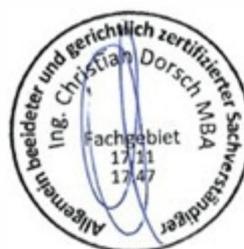

Der Sachverständige
Dorsch Christian
7121 Weiden am See, Kirchenacker 6 Haus 4