

Zustandsbericht



Allgemein

Besichtigungsort:

Soester Straße 49
59597 Erwitte
Deutschland

Kunde:

SLL Automotive Group GmbH / 2trade
Blütenstraße 15
80799 München

Besichtigungstermin:

23.07.2025

Das Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Gutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



Fahrzeugdaten

Fahrzeugart:	Pkw	Fahrgestellnummer:	WVWZZZ3CZKE049739
Aufbau:	Kombi	Amtl. Kennzeichen:	SO-SB 226
Hersteller:	Volkswagen	Erstzulassung:	11.12.2018
Modell:	Passat	Nächste HU:	02.2026
Karosseriefarbe:	Reflexsilber Metallic	Laufleistung (km):	293.398
Antriebsart:	Frontantrieb	Hubraum (ccm):	1968
Zylinderanzahl:	4	Leistung (PS):	150
Getriebeart:	Automatik	Leistung (kW):	110
Kraftstoffart:	Diesel	Polsterart:	Textil
Anzahl Türen:	5	Anzahl Sitzplätze:	5
Anzahl der Vorbesitzer:	Unbekannt	Hauptschlüssel (Anzahl):	2
Letzter Service am:	-		

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagetasche an Vordersitzlehnen
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Anzeige für Waschwasserstand
Ausstattung Comfortline	Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel lackiert	Außentemperaturanzeige
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bremsassistent
Chrom-Paket (1)	Chromleisten an Seitenfenstern
Dachhimmel, weiß (St. Tropez)	Dachreling
Doppeltonhorn	Einparkhilfe vorn und hinten
Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenten-System: Anhänger-Stabilisierungs-
Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi
Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fernentriegelung Heckklappe
Frontscheibe Verbundglas getönt	Fußmatten Textil
Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Gepäckraumbeleuchtung	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
Handschuhfach mit Kühlfunktion	Heckleuchten LED
Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamond Silver

Serienausstattung

Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 4-türig	Kennzeichenbeleuchtung LED
Keyless Start	Kindersicherung im Fahrgastraum
Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag	Kopfstützen hinten (3-fach)
Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung	Lendenwirbelstützen vorn
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-
LM-Felgen	Mittelarmlehne hinten
Mittelarmlehne vorn	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
Multifunktionsanzeige Plus	Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket
Parkbremse elektrisch	Reifenkontroll-Anzeige
Rußpartikelfilter	Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
Rücksitzlehnen mit Fernriegelung umklappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Sitze vorn höhenverstellbar	Sitze: Komfortsitze vorn
Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
Stoßfänger Wagenfarbe	Türgriffe außen Wagenfarbe
Türschutzeleisten unten in Wagenfarbe	Verbandkasten und Warndreieck
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	Wegfahrsperr (elektronisch)
Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

"volkswagen Media Control"	12-v-steckdose An Der Mittelkonsole Hinten Und Im
2 Becherhalter Vorn Mit Abdeckung	2 Led-leuchten Im Fußraum Vorn
2 Usb-schnittstellen Auch Für Ipod/iphone, Inkl.	230-v-steckdose An Der Mittelkonsole Hinten
8 Lautsprecher	Abgas-enderohr Links
Audiosystem Composition Media (Touchscreen,	Automatische Distanzregelung Acc "stop &go", Mit
Außenspiegel Elektrisch Einstell- Und Beheizbar, Auf	Außenspiegel Rechts, Konkav
Batterie 420a (70ah)	Business-Paket Premium mit Navigation
Car-net	Description Not Found
Dfga	Diversity-antenne Für Fm-empfang
Drehstromgenerator 140 A	Elektrische Luftzusatzheizung
Fahrlichtschaltung Automatisch, Mit Tagfahrlicht,	Innenleuchten Mit Abschaltverzögerung Und
Innenspiegel,automatisch Abblendend	Isofix-halteösen Zur Befestigung Von 2 Kindersitzen Auf
Klimaanlage "air Care Climatronic" Mit 3-zonen-	Kraftstoffbehälter
Kältemittel R1234yf	Leuchtweitenregulierung Dynamisch
Metallic-Lackierung	Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-
Multifunktionskamera	Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
Nicht Heissland	Ohne Aktivkohlebehälter Mit Scr
Ohne Alternativ-antriebssystem	Ohne Spurwechselassistent
Rechtsverkehr	Regensensor
Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsoptimiert	Rückfahrkamera "rear View"
Scheibenbremsen Hinten	Scheibenbremsen Vorn
Scheibenwaschdüsen Vorn Automatisch Beheizt	Scheinwerfer LED
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen Vorn, Längs- Und	Sitz vorn links mit Massagefunktion
Sonnenblenden Ausziehbar,make-up-spiegelbeleuchtet,	Sprachsteuerungs-System
Standard-klimazonen	Tire Mobility Set: 12-volt-kompressor Und
Typprüfand Deutschland	Verkehrszeichenerkennung
Vordersitze Beheizbar	Vordersitze Höheneinstellbar, Ergocomfort-sitz Auf Der
Wartungsintervallverlängerung	

Bereifung / Felgen

Position	Dimension	Hersteller	Bereifung	Felgenart	Profil
Reifen 1. Achse links	215/60 R16	Michelin	Sommer	Leichtmetall	4 mm
Reifen 1. Achse rechts	215/60 R16	Michelin	Sommer	Leichtmetall	4 mm
Reifen 2. Achse links	215/60 R16	Michelin	Sommer	Leichtmetall	4 mm
Reifen 2. Achse rechts	215/60 R16	Michelin	Sommer	Leichtmetall	4 mm

Reifen

Hinweise zum Gutachten

Allgemeinzustand

Alter und Laufleistung entsprechend

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Es war kein Abgleich der Fahrzeugdaten mit den Zulassungsunterlagen möglich. Diese lagen nicht vor.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt, zur Erfüllung des Auftrags jedoch ausreichend. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass.

Fahrzeugunterseite

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Ist das Fahrzeug unfallfrei?

Am Fahrzeug waren im Rahmen der Besichtigung keine unfallbedingten Schäden feststellbar.

Probefahrt

Es wurde keine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Vorschäden

Bei der Besichtigung konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Fahrbereitschaft

Bei der Besichtigung war das Fahrzeug in einem fahrbereiten Zustand.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Bauteil:

Motorhaube
Kotflügel vorne rechts
Tür vorne rechts
Tür hinten rechts
Seitenwand hinten rechts
Heckklappe
Seitenwand hinten links
Tür hinten links
Tür vorne links
Kotflügel vorne links
Dach

Lack (μm):

ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Wenn die gemessenen Werte von durchschnittlichen Standardlackschichtdicken abweichen, werden diese Werte pro Bauteil oben aufgeführt. Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben. Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position unter „Festgestellte Beschädigungen“ ausgewiesen.

Festgestellte Beschädigungen

Beschädigungsort:	Schäden:	Schadensgrad:
1. Dachhimmel	Verschmutzt	Mittel
2. Tür hinten rechts	Verkratzt	Stark
3. Stoßfänger hinten	Verkratzt	Mittel

Festgestellte Beschädigungen

Beschädigungsort:	Schäden:	Schadensgrad:
4. Tür vorne links	Verkratzt	Mittel
5. Stoßfänger vorne	Verkratzt	Mittel
6. Motorhaube	Steinschlag	Stark

Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Dachhimmel - Verschmutzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Dachhimmel - Verschmutzt



1. Dachhimmel - Verschmutzt

Fotodokumentation der Beschädigungen




2. Tür hinten rechts - Verkratzt



2. Tür hinten rechts - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen

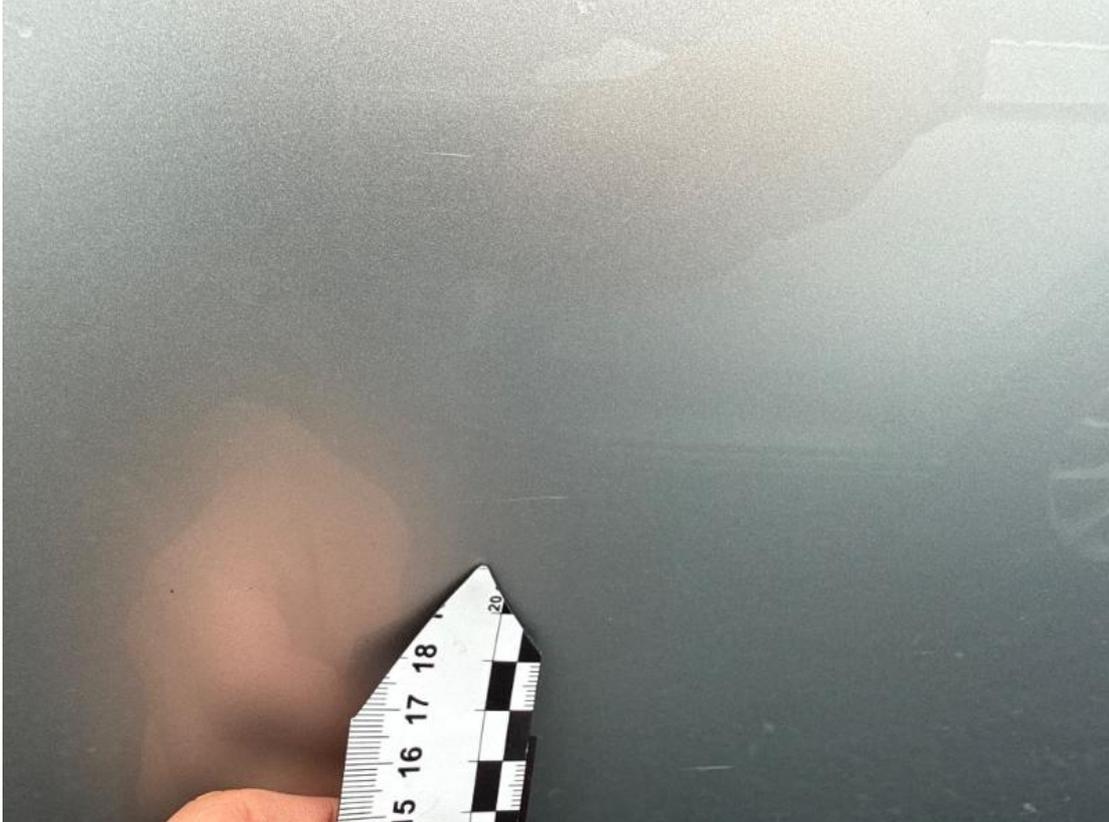

2. Tür hinten rechts - Verkratzt



2. Tür hinten rechts - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



3. Stoßfänger hinten - Verkratzt



3. Stoßfänger hinten - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



3. Stoßfänger hinten - Verkratzt




3. Stoßfänger hinten - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



4. Tür vorne links - Verkratzt

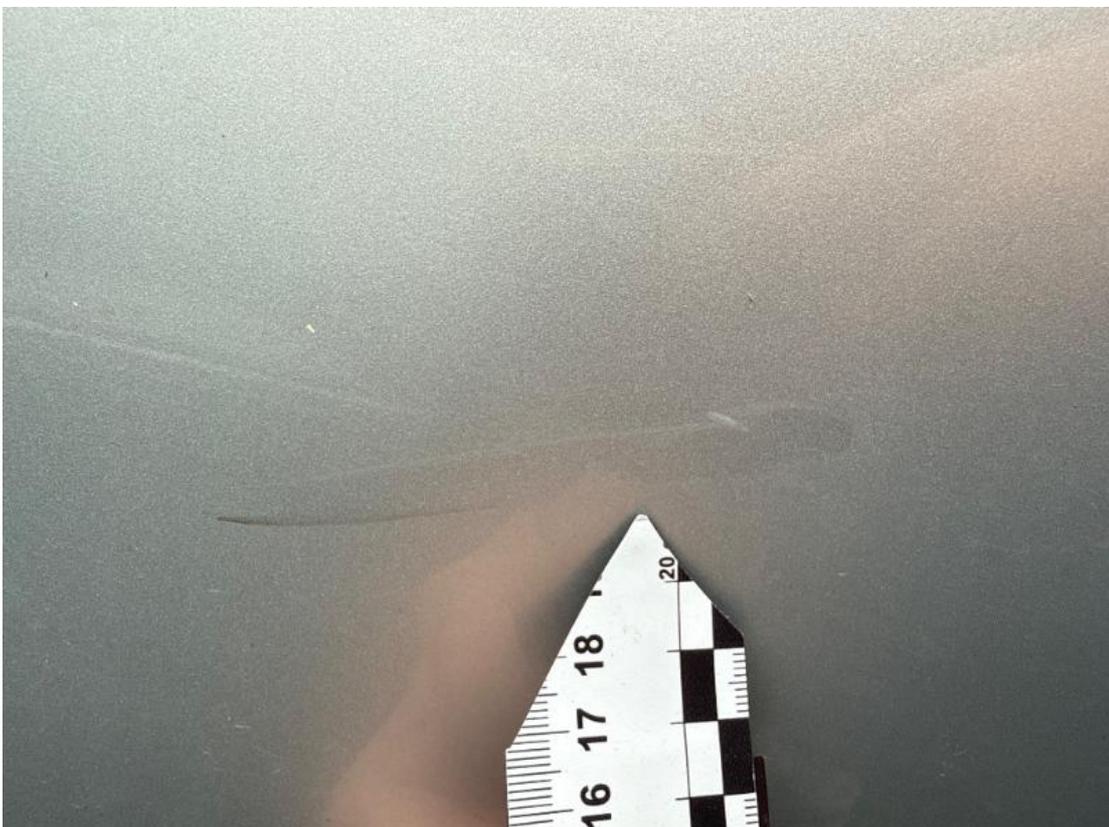

4. Tür vorne links - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



4. Tür vorne links - Verkratzt



5. Stoßfänger vorne - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



5. Stoßfänger vorne - Verkratzt



5. Stoßfänger vorne - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



5. Stoßfänger vorne - Verkratzt



6. Motorhaube - Steinschlag

Fotodokumentation der Beschädigungen



6. Motorhaube - Steinschlag



6. Motorhaube - Steinschlag

Fotodokumentation der Beschädigungen



6. Motorhaube - Steinschlag

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale vorne links



Diagonale vorne rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale hinten rechts



Diagonale hinten links

Ergänzende Fotodokumentation



Dach



Montiertes Rad vorne links

Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad vorne rechts



Montiertes Rad hinten rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad hinten links



Motorraum

Ergänzende Fotodokumentation



Fahrgestellnummer



Innenraum durch Tür vorne rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Innenraum durch Tür hinten rechts



Kofferraum / Laderaum

Ergänzende Fotodokumentation



Armaturenbrett von der hinteren Sitzbank



Tacho bei lfd. Motor

Ergänzende Fotodokumentation



Laufleistung




Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite

Ergänzende Fotodokumentation



Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite

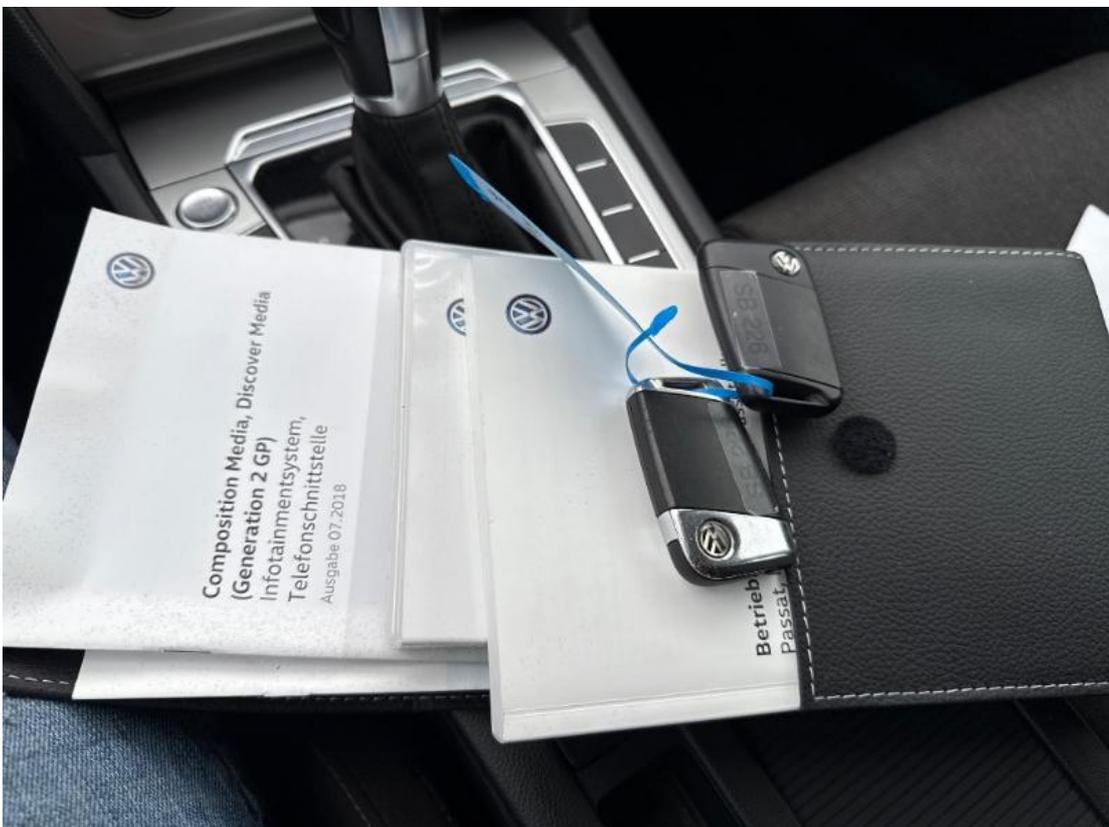

Schlüssel, Borddokumente, Bedienungsanleitung