

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

SPITZKE SCHWEISSTECHNIK GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Märkische Allee 39/41
 14979 Großbeeren

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	14.07.2025 durch SPITZKE SCHWEISSTECHNIK GmbH
Besichtigungsort	14979 Großbeeren, Märkische Allee 39/41
Besichtigungsdatum	18.07.2025
Referenznummern	60600001

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WVGZZZ5NZKM036233		
Fahrzeugart	PKW - SUV / Geländewagen	Farbton / Lackart	Schwarz / Perleffekt
Hersteller	VW	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Tiguan 2.0 TDI Allspace Comfortline 4Motion	Laufleistung abgelesen	200.612 km
Erstzulassung	08.04.2019	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Direktschaltung / 7	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Anzahl Besitzer	1
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 140 KW
Antriebsart	Allradantrieb		

Fahrzeugdaten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Falken	215/65 R 17 99V	2 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Falken	215/65 R 17 99V	2 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Falken	215/65 R 17 99V	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Falken	215/65 R 17 99V	5 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit (1)	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt. (2)
✓ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsanhänger 14.11.2024 bei km 177.701.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✓ verschmutzt	✓ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

(1) fahrbereit: Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, enthält keine Aussage zur Verkehrssicherheit.

(2) Rangierfahrt: Das Fahrzeug wurde aus eigener Kraft vor- und zurückbewegt

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagefach am Dachhimmel
Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Aktive Frontklappe
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Allradantrieb	Anzeige für Waschwasserstand
Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel konvex, rechts
Außenspiegel silber lackiert	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	Bremsassistent
Chrom-Paket (1)	Chromfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
Chromfassung Lichtschalter	Chromleisten an Seitenfenstern
Dachreling silber	Doppeltonhorn
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Einparkhilfe vorn und hinten
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Differentialsperre (XDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	Fahrassistenz-System: Stop&Go-Funktion für Autom. Distanzregelung
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontscheibe Verbundglas getönt
Fußmatten Textil	Fußraumbelichtung vorn
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbelichtung
Gepäckraumbelichtung zusätzlich	Gepäckraumboden höhenverstellbar
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
Handschuhfach mit Kühlfunktion	Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekoreinlagen Checker Flag Titanium	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Insassen-Schutzsystem proaktiv	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
Karosserie: 5-türig	Kennzeichenbeleuchtung LED
Klappische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	Knieairbag Fahrerseite
Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	Kopfstützen hinten (3-fach)
Lendenwirbelstützen vorn	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	Leseleuchten vorn und hinten
Leuchtweitenregelung	LM-Felgen
Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI
Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)	Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbieglicht
Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket
Parkbremse elektrisch	Auto-Hold-Funktion
Radstand 2787 mm	Reifenkontroll-Anzeige
Rußpartikelfilter	Rücksitz geteilt / klappbar

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Rücksitzlehnen mit Fernriegelung umklappbar		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	
Schalt-/Wählhebelgriff Leder		Scheibenwischer mit Regensensor	
Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn		Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	
Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links		SCR-System (AdBlue-Technologie)	
Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit		Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig	
Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer		Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	
Sitzbezug / Polsterung: Stoff		Sitze vorn höhenverstellbar	
Sitze: Komfortsitze vorn		Sitzlehne vorn rechts umklappbar	
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)		Start/Stop-Anlage	
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum		Tagfahrlicht LED	
Türgriffe außen Wagenfarbe		Türgriffe innen Chrom matt	
Verbandkasten und Warndreieck		Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	
Wegfahrsperr (elektronisch)		Wärmeschutzverglasung grün getönt	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung schwenkbar	✓	Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	✓
Antennen-Diversity	✓	Audiosystem: CD-Player	✓
Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	✓	Business-Paket Premium mit Navigation	✓
Winter-Paket	✓	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	✓
Scheibenwaschdüsen heizbar	✓	Sitzheizung vorn	✓
Sprachsteuerungs-System	✓	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß	✓
Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink	✓	Volkswagen Media Control	✓
App-Connect	✓	Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)	✓
Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)	✓	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	✓
Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	✓	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	✓
Fondbedienung Klimaanlage	✓	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	✓
Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	✓	Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	✓
Perleffekt-Lackierung	✓	Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)	✓
Standheizung mit Standlüftung	✓	Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	✓
Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Dach

Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 20, Bild 21)

Seite links

Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 16, Bild 17)

Tür vorne links Innenverkleidung -Standard-, verkratzt, ersetzen (Bild 26, Bild 27)

Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 18, Bild 19)

Tür hinten links Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 22, Bild 23)

Seitenwand links, verkratzt, lackieren (Bild 24, Bild 25)

Seite rechts

Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 32, Bild 33)

Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 34, Bild 35)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 28, Bild 29)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen (Bild 15)

Interieur

Laderaum Abdeckung, beschädigt, ersetzen (Bild 30, Bild 31)

Sonstiges

HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Inspektion groß Mittelklasse, fällig, durchführen (Bild 14)

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert. Die durchgeführte Probefahrt dient nur zur Feststellung untypischer Fahreigenschaften und ersetzt keine technische Untersuchung.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 35 Fotos.

Vogel, Stefan

Der Sachverständige, 21.07.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage

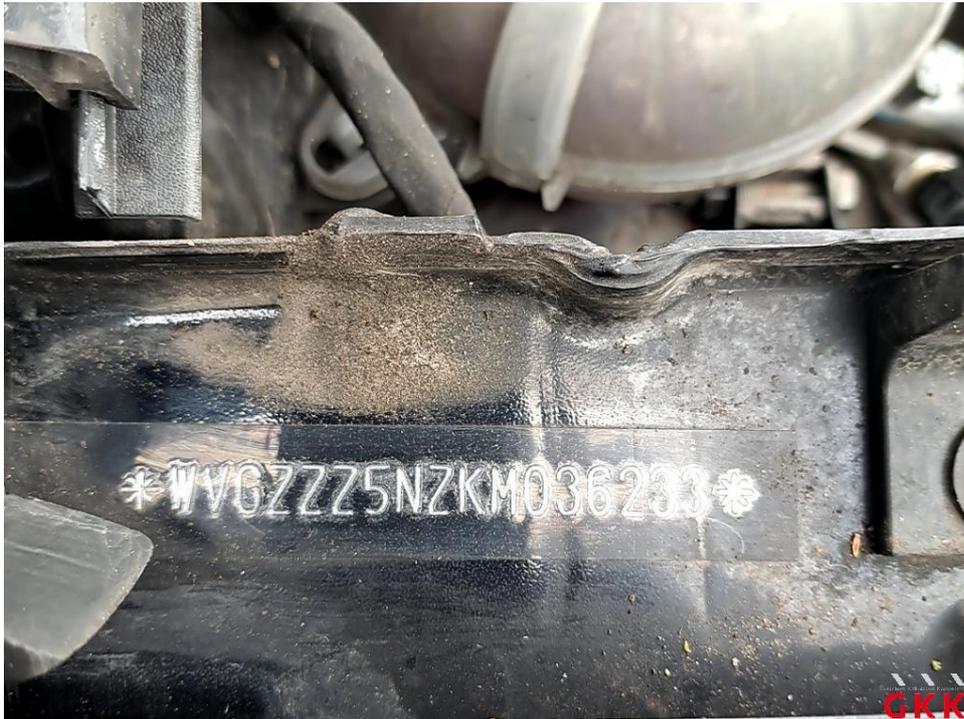


Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Inspektion groß, Mittelklasse, fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 15 Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen



Bild 16 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 18 Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

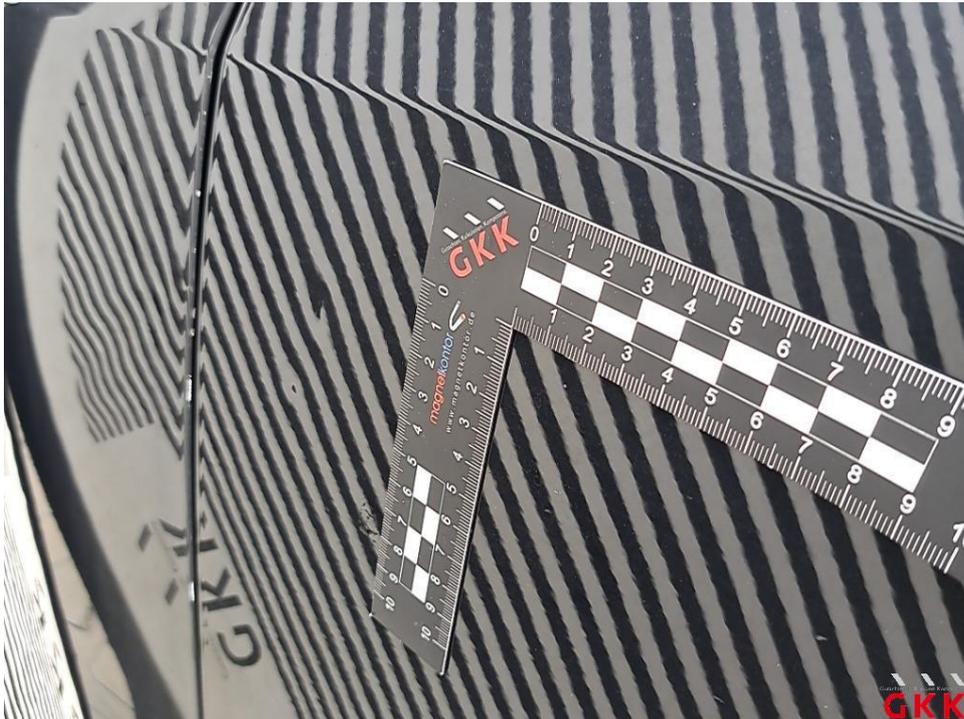


Bild 19 Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

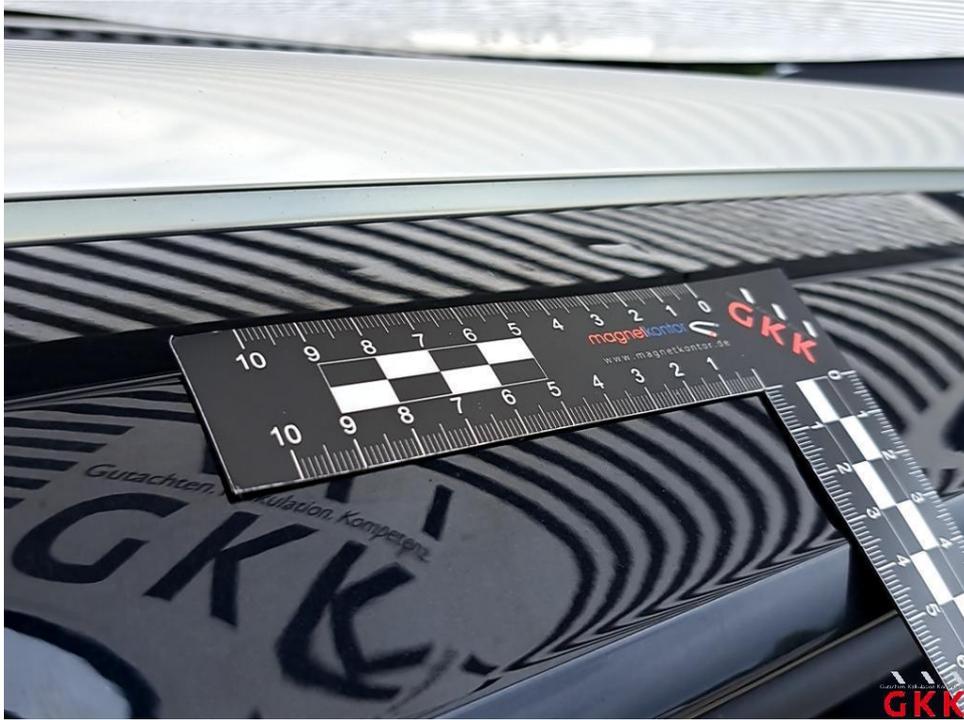


Bild 21 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22 Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23 Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 24 Seitenwand links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Seitenwand links, verkratzt, lackieren



Bild 26 Tür vorne links, Innerverkleidung -Standard-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Tür vorne links, Innenverkleidung -Standard-, verkratzt, ersetzen

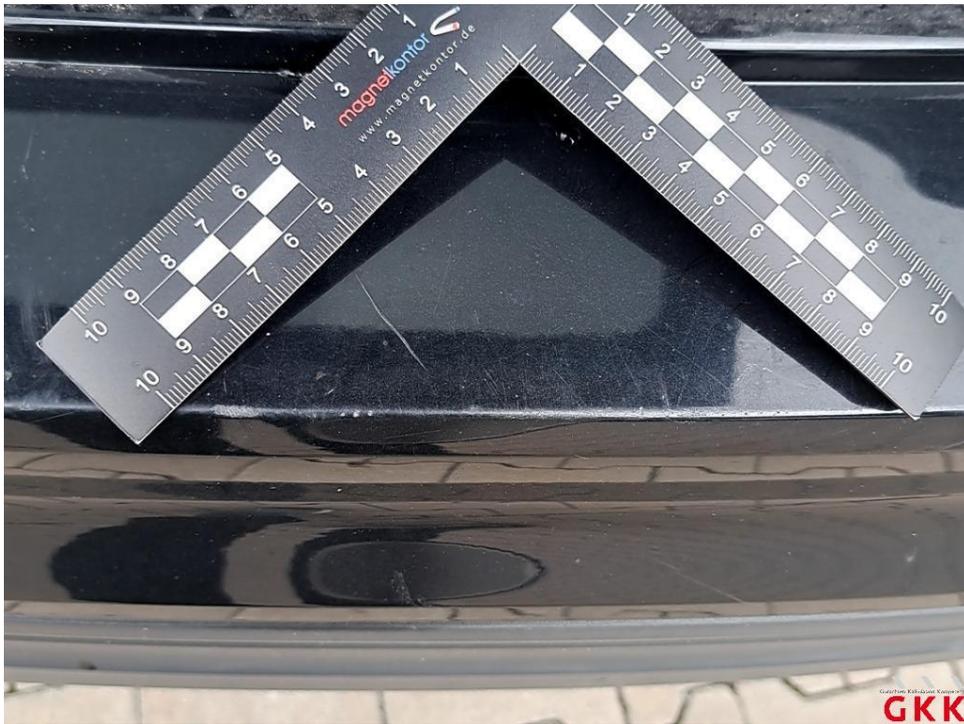


Bild 28 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 30 Laderaum, Abdeckung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31 Laderaum, Abdeckung, beschädigt, ersetzen



Bild 32 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 33 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34 Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 35 Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren