

Zleceniodawca:

Rzeczoznawca:

appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [D] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF7YC AMFC11965824
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	DW283YW
Model pojazdu:	Jumper 35 2.2 HDI Kat. MR`07 E4 3.5t	Nr Info-Ekspert:	008-02172
Wersja:	35 L3	Rok produkcji:	2011
Wskazanie drogomierza	112684 km		
Data pierwszej rejestracji	2011/05/30		
Data ważności badania technicznego	2025/02/09		
Rodzaj zabudowy	furgon kontenerowy		
Rodzaj kabiny	krótka		
Dop. masa całkow. / Ładowność	3490 kg / 1210 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	4035 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 74kW (101KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E4		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Fotel pasażera podwójny
- 2 Immobilizer
- 3 Kolumna kierownicy regulowana
- 4 Komputer pokładowy
- 5 Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne
- 6 Obrotomierz
- 7 Poduszka powietrzna kierowcy
- 8 Przygotowanie do montażu radia
- 9 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 10 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 11 Światła z regulacją kąta pochylenia
- 12 Tapicerka z materiału
- 13 Wspomaganie układu kierowniczego
- 14 Zabezpieczenie automatyczne drzwi przed otwarciem
- 15 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 16 Zawieszenie tylne wzmacnione
- 17 Zawór automatycznego odcięcia paliwa w przypadku kolizji
- 18 Zbiornik paliwa 90l

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotel kierowcy z podłokietnikiem z regulacją wysokości z regulacją lędźwiową
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Podłokietnik fotela kierowcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Autoalarm

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Matador 225/70 R15C 112/110 R	4,3
Przednie prawe:	*Matador 225/70 R15C 112/110 R	5,7
Tylne lewe:	*Milever All Season 225/70 R15C 112/110S	2,5
Tylne prawe:	*Milever All Season 225/70 R15C 112/110S	2,7

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Wcześniejsze naprawy blach-lak	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania, odpryski, korozja, łuszczenia		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania, odpryski, korozja, łuszczenia		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania, odpryski, łuszczenia		

4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania, odpryski, korozja		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania, odpryski		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania, odpryski, wgniecionie		
7	Słupek przedni	L	Zarysowania, odpryski		
8	Słupek przedni	P	Zarysowania, odpryski		
9	Słupek D	L	Zarysowania, odpryski		
10	Słupek D	P	Zarysowania, odpryski, wgnieciony		
11	Próg	L	Zarysowany, skorodowany		
12	Próg	P	Zarysowany, skorodowany		
13	Dach		Zarysowania, odpryski, łuszczenia		
14	Błotnik tylny	L	Zarysowania, odpryski, korozja		
15	Błotnik tylny	P	Zarysowania, odpryski, pocięty, korozja		
16	Ściana boczna nadwozia	L	Zarysowania, odpryski		
17	Ściana boczna nadwozia	P	Zarysowania, odpryski, pocięta		
18	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania, odpryski, pocięte		
19	Listwa pod reflektorem	L	Wyłamamna		
20	Listwa drzwi tyłu	P	Wyłamana, zdeformowana		
21	Listwa ochronna tylna	L	Zarysowana, zmatowiała		

Okleina reklamowa z licznymi zarysowaniami



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		136	
2	Błotnik przedni	L	61	
3	Drzwi	L	137	
4	Poszycie boku	L	132	
5	Błotnik tylny	L	127	
6	Drzwi tyłu nadwozia		77	
7	Błotnik przedni	P	77	
8	Drzwi	P	372	
9	Drzwi tylne	P	120	
10	Błotnik tylny	P	77	
11	Drzwi tyłu nadwozia		80	
12	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		58 - 79	
13	Ściana tylna kabiny		80	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, połamany		
2	Reflektor	L	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
3	Reflektor	P	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
4	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
5	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
6	Zderzak tylny		Połamany, Zarysowany		
7	Lampa zespolona tylna	L	Zarysowana		
8	Lampa zespolona tylna	P	Połamana		
9	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Liczne zarysowania i wgniecenia elementów metalowych. Sklejką zabrudzona, poryso		
10	Wykładziny drzwi tyłu		Połamane		
11	Wykładziny drzwi tyłu		Lewa brak, prawa połamana		
12	Listwa ochronna tylna prawa		Wylamana		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Połamane		
5	Pas bezpieczeństwa przedni	L	Postrzępiony		

**RAMA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Podłużnica ramy	L	Skorodowana		
2	Podłużnica ramy	P	Skorodowana		
3	Poprzeczka przednia		Skorodowana		
4	Poprzeczka środkowa		Skorodowana		
5	Poprzeczka tylna		Skorodowana		

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		

5	Elementy zawieszenia		Skorodowane		
6	Kołpak koła		Połamany		

JAZDA KONTROLNA

Pojazd w trakcie oględzin niesprawny, nie uruchamia się

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK	Nieaktualna
2	Kluczyki (ilość sztuk)	1	
3	Dowód rejestracyjny	TAK	
4	Faktura (rachunek) zakupu	NIE	
5	Dowód odprawy celnej	NIE	
6	Umowa kupna-sprzedaży	NIE	
7	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE	
8	Podnośnik samochodowy	NIE	
9	Instrukcja obsługi	NIE	
10	Gaśnica	NIE	
11	Trójkąt ostrzegawczy	NIE	
12	Apteczka	NIE	
13	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	NIE	

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
- Polska

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21

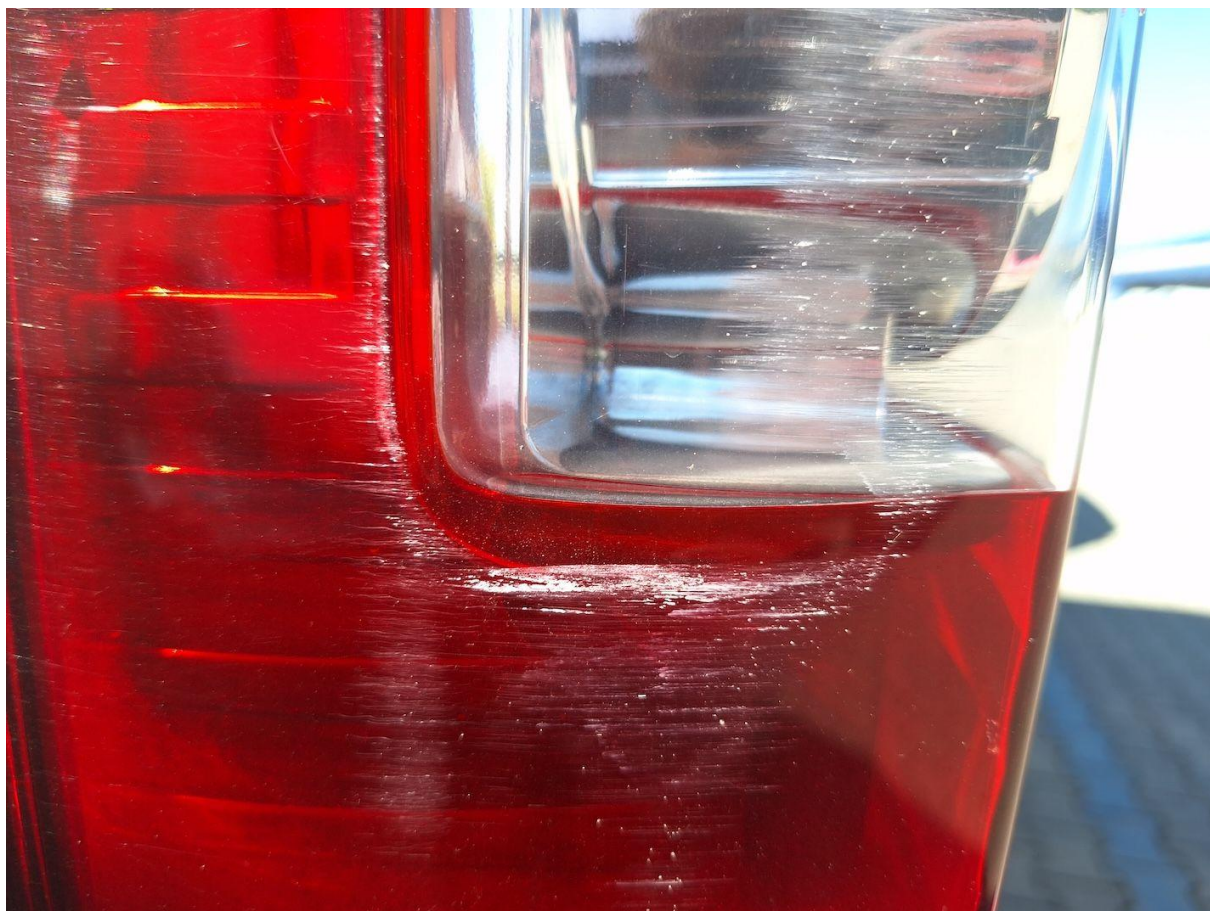

Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: DW283YW

z dnia: 2025/07/03

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
9. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
10. Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zastanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.