



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8683849
vom: 11.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002002104
Besichtigt am: 11.07.2025 07:59
Berichts-Nr: 8683849
FIN: WAUZZZF2P2146846



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8683849
vom: 11.07.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BQW
Erstzulassungsdatum:	24.07.2023
Laufleistung:	44.776 km
Farbe:	Mythoschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythoschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	4.682 mm
Fahrzeughöhe:	1.662 mm
Fahrzeugbreite:	1.893 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.420 kg
Radstand:	2.819 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	15.100 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8683849
vom: 11.07.2025

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Diebstahlwarnanlage
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail	Dieselmotor
Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T	Digitaler Radioempfang
8 Lautsprecher	Doppelton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abwicklung Serie	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Einparkhilfe plus
advanced	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Elektrische Luftzusatzheizung
Akzentflächen schwarz matt	Elektromechanische Servolenkung
Anhängevorrichtung	Erhö.h.der Serienkraftstofferbefüllung
Assistenzpaket Stadt	Fahrersitz elektrisch einstellbar
Assistenzpaket Tour	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi active lane assist	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Audi adaptive cruise control	Federung Standard
Audi AG	Fernlichtassistent
Audi connect Navigation & Infotainment	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi drive select	Funkschlüssel, mit Safelock
Audi phone box	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi pre sense city	Fußhebelwerk "Standard"
Audi pre sense rear	Fußmatten vorn und hinten
Audi virtual cockpit plus	Ganzjahresreifen 235/60 R18 103V
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Ganzschutzhäube (System Konfektionshäube)
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegel links, asphärisch	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel rechts, asphärisch	Geschlossener Aufbau
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Basis	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 5
Batterie 380A (68Ah)	Gurtanlegekontrolle
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Halteassistent
Becherhalter	Heckblende (ECE)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckspoiler
Bordliteratur in Deutsch	Innenbeleuchtung
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Businesspaket	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kältemittel R1234yf
Dachreling in Aluminium mit Dachträgererkennung	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Datenmodul Europa	Kategorie 0
Dekoreinlagen Micrometallic silber	Kein Selbstabholer
Diebstahlwarnanlage	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung



Zustandsbericht

 Berichts-Nr: 8683849
 vom: 11.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Keine Aktionsausführung	Ohne Head-up-Display
Kindersicherheits-Paket	Ohne integriertes Mautsystem
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Kennzeichenträger vorn
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Ladedose
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Klimaautomatik	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Kofferraumbodenmatte	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kopfstützen vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kraftstoffbehälter 70 Liter mit zusätzlichem 24-l-AdBlue-Tank	Ohne Trittstufe
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Vorkonditionierung
Ladeboden	Ohne Wandhalterung
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ländergruppe A	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zus. Warnleuchten
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Zusatz-/Standheizung
LED-Heckleuchten	Ohne zusätzliche Bereifung
LED-Scheinwerfer	PKW-Ausführung
Lendenwirbelstütze pneumatisch einstellbar mit Massagefunktion für die Vordersitze	quattro
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	quattro mit ultra Technologie
Linkslenker	Räder der Serie
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Räder, 5-Doppelspeichen-Dynamik, 8,0Jx18, Reifen 235/60 R18
Mild-Hybrid	Radschrauben Standard
Mit Multifunktionskamera	Rechtsverkehr
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Regionscode " ECE " für Radio
MMI Navigation plus mit MMI touch	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Nicht Heissland	Reifenreparaturset
Normalsitze vorn	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Ablagepaket	Rückfahrkamera
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Belederung	S tronic (für Allrad)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schalt-/Wählhebelknauf
Ohne Car2X	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker	Serienfahrwerk
Ohne Feuerlöscher	Serienqualität
Ohne Garagentoröffner	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Gefahrenalarmsystem	Sitzheizung vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8683849
vom: 11.07.2025

Smartphone-Interface
Sonnenblenden vorn
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
spezielles Typschild EU
Spurwechselwarnung
Standard
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer
Stoff Synonym
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.2)
Trennnetz
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Zierleisten Schwarz
Zigarettenanzünder und Aschenbecher



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8683849
vom: 11.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/60 R 18 103 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8683849
vom: 11.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Lenkrad	Kratzer	Ersetzen
2	Tür vorne links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger hinten	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Außenspiegel links vollständig	Kratzer	Ersetzen
6	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
8	Türzierleiste vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
9	Seitenblinker links	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Trennnetz	Fehlt	Ersetzen
2	Wartungsheft	Fehlt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8683849
vom: 11.07.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.846,94
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.640,40
3	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.440,06
4	Andere	Teilkaskoschaden		€ 1.529,66
Summe (ohne MwSt.):				€ 7.457,06

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8683849
vom: 11.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFY2P2146846

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8683849
vom: 11.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8683849
vom: 11.07.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8683849
vom: 11.07.2025



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Lenkrad - Kratzer - Ersetzen



2 - Tür vorne links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



3 - Stoßfänger hinten - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren

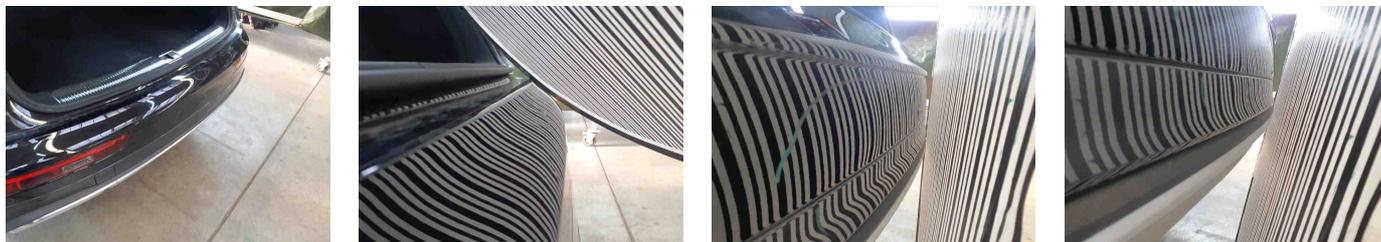

4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen



5 - Außenspiegel links vollständig - Kratzer - Ersetzen



6 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



7 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

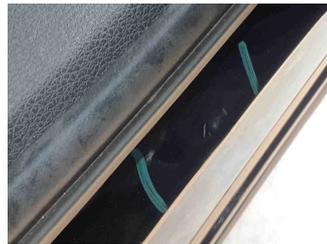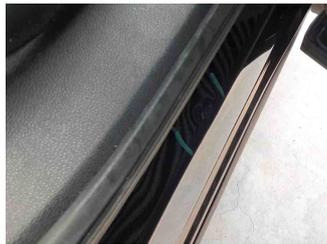

8 - Türzierleiste vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



9 - Seitenblinker links - Kratzer - Ersetzen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8683849
vom: 11.07.2025

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Trennnetz - Fehlt - Ersetzen



2 - Wartungsheft - Fehlt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

