



WF01XXTTG1NR71649

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	41.678 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	35.000 km
Typ/Modell	Transit Custom	HU (Bericht lag nicht vor)	05/2025
Fahrgestellnummer	WF01XXTTG1NR71649	Leistung / Hubraum	77 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	07.06.2023	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Grau
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Delle / Lackschaden - lackieren
2	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe (Schwarz) - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Tür vorn links	Tür (Unfallfrei) - beschädigt - erneuern
4	Karosserie	B-Säule links (Unfallschaden) - beschädigt - erneuern
5	Seitenwand links	Seitenwand (Unfallschaden) - beschädigt - erneuern
6	Seitenwand links	Seitenwand (Innen, Unfallschaden) - beschädigt - erneuern
7	Karosserie	Unterboden (Unfallschaden links) - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)
8	Schweller links	Schweller (Unfallschaden) - beschädigt - erneuern
9	Heckklappe/-tür	Hecktür links (Lackablösung) - Delle / Lackschaden - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dach - Delle / Lackschaden - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R16 109T	Pirelli	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	215/65 R16 109T	Pirelli	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	215/65 R16 109T	Goodyear	Winterreifen	8	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Transit Custom	Laufleistung (abgelesen)	41.678 km
Fahrgestellnummer	WF01XXTTG1NR71649	Erstzulassung	07.06.2023

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung

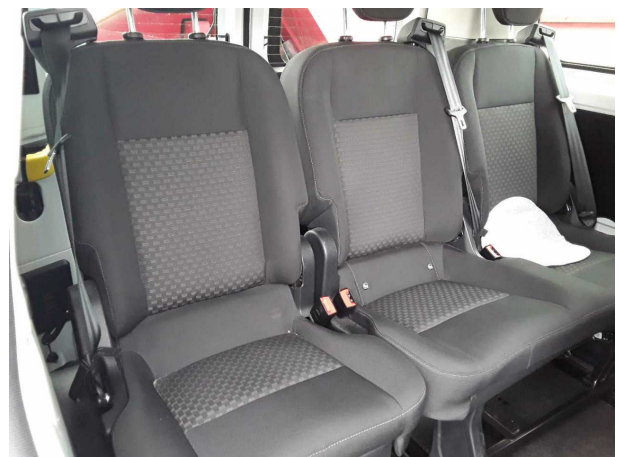


Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

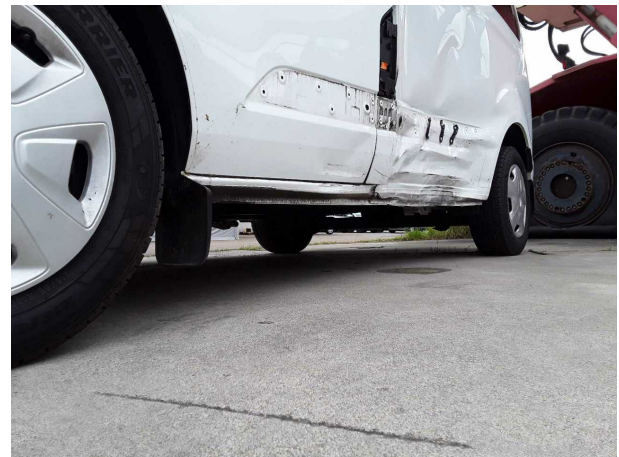


Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung #2: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe (Schwarz) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür (Unfallfrei) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür (Unfallfrei) - beschädigt... erneuern



Beschädigung #4: Karosserie: B-Säule links (Unfallschaden) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Karosserie: B-Säule links (Unfallschaden) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand (Unfallschaden...
beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand
(Unfallschaden) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand (Unfallschaden...
beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand (Innen,
Unfallschaden) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand (Innen,
Unfallschaden) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand (Innen,
Unfallschaden) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Karosserie: Unterboden (Unfallschaden links) - beschädigt - instandsetzen/lackieren (S3)




Beschädigung #8: Schweller links: Schweller (Unfallschaden... beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Schweller links: Schweller (Unfallschaden) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Schweller links: Schweller (Unfallschaden... beschädigt - erneuern

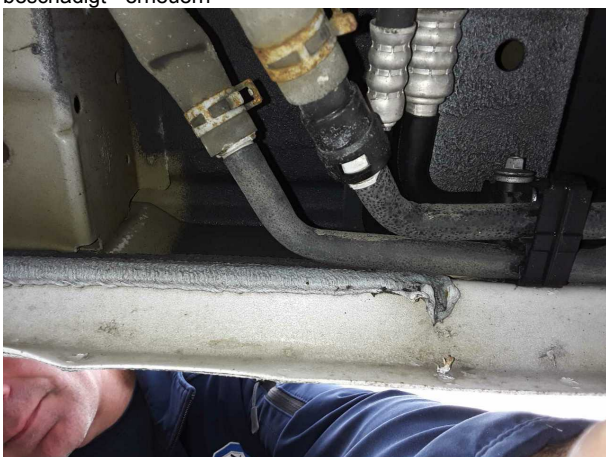

Beschädigung #8: Schweller links: Schweller (Unfallschaden) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Lackablösung) - Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Lackablösung...
Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Hecktür links
(Lackablösung) - Delle / Lackschaden - lackieren