



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8382976
vom: 20.05.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001942887
Besichtigt am: 20.05.2025 08:38
Berichts-Nr: 8382976
FIN: WAUZZZGA5PA019581



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8382976
vom: 20.05.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q2
HSN / TSN:	0588 / BOM
Erstzulassungsdatum:	29.12.2022
Laufleistung:	24.417 km
Farbe:	Mythoschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythoschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.208 mm
Fahrzeughöhe:	1.503 mm
Fahrzeugbreite:	1.794 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.970 kg
Radstand:	2.589 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	26.300 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8382976
vom: 20.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Einparkhilfe plus
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57	Einstellbarer Geschwindigkeitsbegrenzer
5 Türen	Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP
6 Lautsprecher	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Abgasendrohre	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Abwicklung Serie	Fahrersitz manuell höheneinstellbar
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-
All-Season-Reifen, Ganzjahresreifen Größe 215/55 R 17	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Anfahrassistent	Fensterheber
Assistenzpaket Parken	Fertigungsablauf Standard
Audi AG	Folienbeklebung
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontantrieb
Audi connect Notruf & Service	Frontscheibe mit grauem Colorstreifen
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Audi pre sense front	Fußhebelwerk "Standard"
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel links, asphärisch	Geschlossener Aufbau
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gurtanlegekontrolle
Batterie 420A (70Ah)	Heckblende (ECE)
Batterie/Generator Kapazität Standard	Heckleuchten
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachse "Standard"
Bluetooth-Schnittstelle	Infotainmentrechner
Bordliteratur in Deutsch	Innenbeleuchtung
Bordwerkzeug	Innenspiegel abblendbar
Bremsbelagverschleißkontrolle	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Dachreling, Entfall	Kältemittel R1234yf
Dachspoiler	Kein Selbstabholer
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang	Kennzeichenträger vorn
Dispomodell 1	Kindersicherung, manuell
Doppelton-Signalhorn	Klima- und Komfortpaket
Drehstromgenerator 140 A	Kofferraumbodenmatte
Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile	Komfortklimaautomatik
--	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8382976
vom: 20.05.2025

Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Multifunktionskamera
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Nackengebläse
Kopfstützen vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Spurhalteassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Spurwechselassistent
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Stabilisator hinten
LED-Scheinwerfer	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Verkehrszeichenerkennung
MMI Navigation plus mit MMI touch	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Navigationspaket	Ohne Windschott
Nebelschlussleuchten	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nicht Heissland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nichtraucherausführung	Ohne zusätzliche Bereifung
Normalsitze vorn	Ottomotor
Ohne Ablagepaket	Progressivlenkung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Q2
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Räder der Serie
Ohne Anhängervorrichtung	Räder, 5-V-Speichen, 7,0Jx17, Reifen 215/55 R17
Ohne Audi drive select	Radschrauben Standard
Ohne Belederung	Radstand
Ohne besondere Farbausstattung	Rechtsverkehr
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dekorfolien/Embleme	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne ECO-Funktion	Reifenreparaturset
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Rückfahrkamera
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rücksitzlehne umklappbar
Ohne Feuerlöscher	S tronic
Ohne Head-up-Display	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Individualeinbau	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll
Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Kompensor	Serienfahrwerk
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Ladedose	Serienqualität
Ohne Ladekabel	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sideblades in Wagenfarbe
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sitzheizung vorn
Ohne Lichtassistent	Sondersteuerung I/VP
Ohne Mittelarmlehne vorn	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
	spezielles Typschild EU



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8382976
vom: 20.05.2025

Stabilisator vorn
Standard
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System mit Rekuperation
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer 8
Stoff Skript
Stoßfänger Serie
Tagfahrlicht
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfland Deutschland
USB-Schnittstelle mit Ladefunktion
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8382976
vom: 20.05.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8382976
vom: 20.05.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren (teilweise)

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Blende/Abdeckung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Fußmatten	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Windschutzscheibe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8382976
vom: 20.05.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (μm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (μm)	167,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (μm)	172,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (μm)	204,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (μm)	168,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (μm)	174,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (μm)	168,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (μm)	166,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (μm)	169,0
Lackschichtdicke Motorhaube (μm)	237,0
Lackschichtdicke Dach (μm)	209,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8382976
vom: 20.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGA5PA019581

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8382976
vom: 20.05.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8382976
vom: 20.05.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

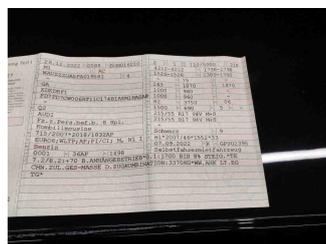

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Dach



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8382976
vom: 20.05.2025



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

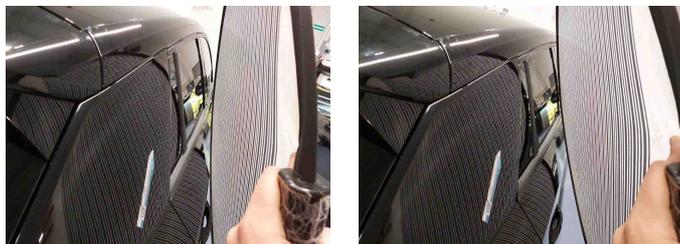

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Blende/Abdeckung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Fußmatten - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8382976
vom: 20.05.2025

4 - Windschutzscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

