

Nr zlecenia: 25683/CarArena STANDARD

z dnia: 03.07.2025

Zleceniodawca:

CARPORT
Baranowo, Ul. Budowlanych 7
62-081 Przeźmierowo

Rzecznawca:

appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF7YCAMFC11970049
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	DW282YW
Model pojazdu:	Jumper 35 2.2 HDI Kat. MR`07 E4 3.5t	Nr Info-Ekspert:	008-01862
Wersja:	35 L3H2	Rok produkcji:	2011
Wskazanie drogomierza	359574 km		
Data pierwszej rejestracji	30.05.2011		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	3490 kg / 1410 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	4035 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 74kW (101KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E4		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|---------------------------------|
| 1 | Drzwi boczne prawe przesuwne |
| 2 | Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne |
| 3 | Fotel pasażera podwójny |

- | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|--|
| 12 | Szyby przednie regulowane elektrycznie |
| 13 | Światła z regulacją kąta pochylenia |
| 14 | Światło dodatkowe STOP |

4	Immobilizer	15	Tapicerka z materiału
5	Kolumna kierownicy regulowana	16	Wspomaganie układu kierowniczego
6	Komputer pokładowy	17	Zabezpieczenie automatyczne drzwi przed otwarciem
7	Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne	18	Zamek centralny zdalnie sterowany
8	Obrotomierz	19	Zawieszenie tylne wzmocnione
9	Poduszka powietrzna kierowcy	20	Zawór automatycznego odcięcia paliwa w przypadku kolizji
10	Przygotowanie do montażu radia	21	Zbiornik paliwa 90l
11	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotel kierowcy z podłokietnikiem z regulacją wysokości z regulacją lędźwiową
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Podłokietnik fotela kierowcy
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Miller All season 225/70 R15 112/110 R	6,0
Przednie prawe:	*Miller All season 225/70 R15 112/110 R	6,0
Tylne lewe:	*Miller All season 225/70 R15 112/110 R	4,0
Tylne prawe:	*Miller All season 225/70 R15 112/110 R	3,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Korekta.brak mozliwosci uruchomienia	(-)
Stan utrzymania	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Błotnik przedni	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Złuszczenie powłoki lakieru		
4	Drzwi boczne przednie	P	Złuszczenie powłoki lakieru		
5	Próg	L	Wgnieciony głęboko		
6	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Dach		Złuszczenie powłoki lakieru		
8	Błotnik tylny	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		

9	Błotnik tylny	P	Wgnieciony głęboko	brak listwy	
---	---------------	---	--------------------	-------------	--

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90	
2	Błotnik przedni	L	110	
3	Drzwi przednie	L	110	
4	Poszycie boku	L	110	
5	Błotnik tylny	L	110	
6	Drzwi tyłu nadwozia		90	
7	Błotnik przedni	P	110	
8	Drzwi przednie	P	100	
9	Drzwi tylne	P	100	
10	Błotnik tylny	P	100	
11	Drzwi tyłu nadwozia		90	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Reflektor	L	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
3	Reflektor	P	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
4	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
5	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
6	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięty klosz		
7	Zderzak tylny		Zarysowany		
8	Lampa zespolona tylna	L	Pęknięty klosz		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Fotel tylny				
4	Kanapa tylna		Zabrudzona		
5	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
8	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzone, uszkodzone miejscowo		

9	Akumulator		Zużyty		
---	------------	--	--------	--	--

JAZDA KONTROLNA

Brak możliwości odbycia jazdy próbnej, pojazd z rozładowanym akumulatorem, nie są wykluczone inne usterki

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pojazd z oznakami silnego wyeksploatowania. Wymaga szczegółowej naprawy blacharsko-lakierniczej oraz przeglądu mechanicznego.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37

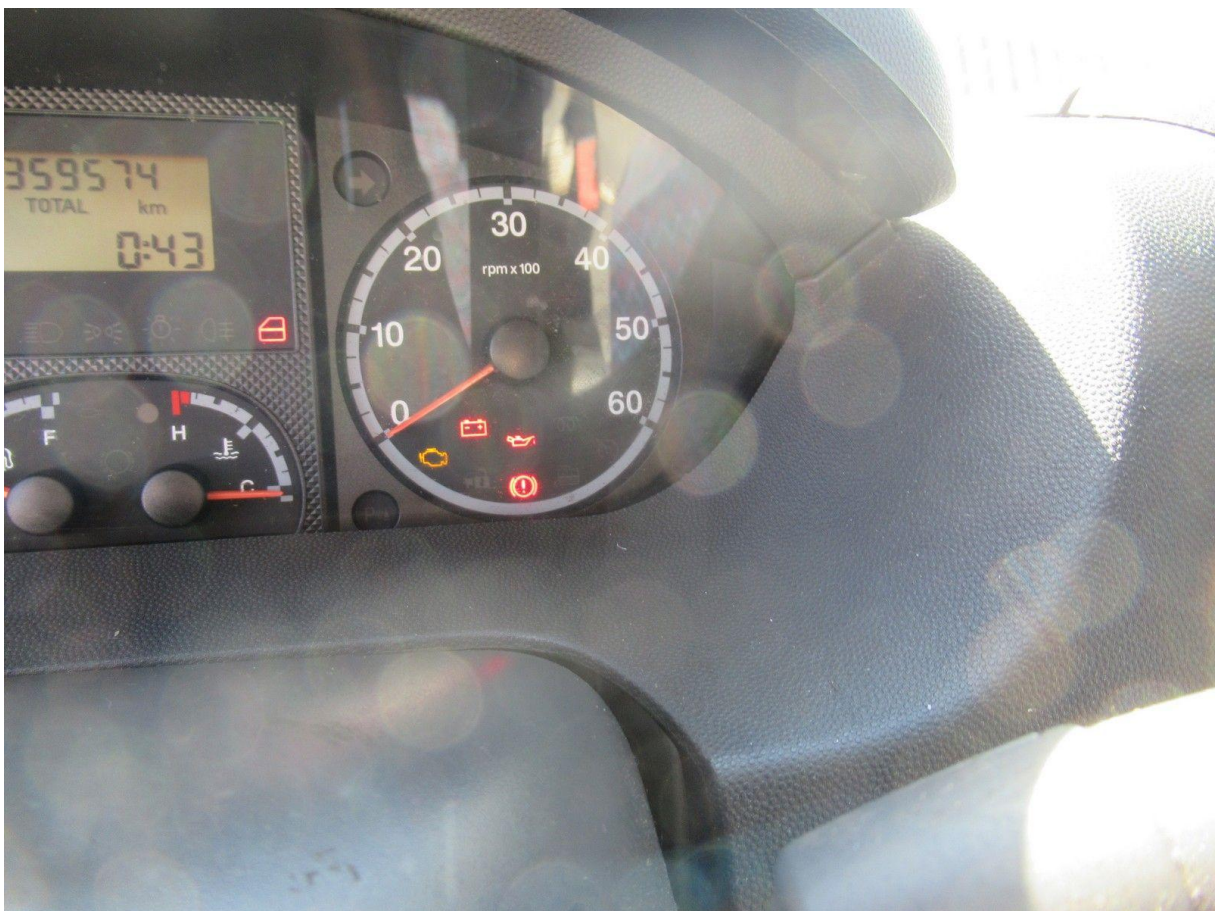

Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50

Fot. nr 51Fot. nr 52

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Wycena numer: 25683/CarArena STANDARD

z dnia: 03.07.2025

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu

3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.

4. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.

5. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

6. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.