

Nr zlecenia: 25708/CarArena STANDARD

Zleceniodawca:

Rzecznawca:

"APPRA.EU" S.C Eksperti Rzeczoznawcy Motoryzacji



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF3YCSMFC12574877
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	DW5Y936
Model pojazdu:	Boxer 335 2.2 HDI MR`07 E5 3.5t	Nr Info-Ekspert:	029-02683
Wersja:	L3H2	Rok produkcji:	2014
Data pierwszej rejestracji	2014/02/20		
Data ważności badania technicznego	2026/01/22		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	3500 kg* / 1489 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	4035 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 81kW (110KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne prawe przesuwne	4	Przegroda przestrzeni bagażowej
2	Fotel pasażera podwójny	5	Szyby przyciemniane
3	Poduszka powietrzna kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Szyby przednie regulowane elektrycznie + zamek centralny
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Zamek centralny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Klimatyzacja
- 2 Radioodtwarzacz CD

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MINERVA 215/70 R15C 109/107S	6,0
Przednie prawe:	*MINERVA 215/70 R15C 109/107S	5,0
Tylne lewe:	*APOLLO 215/70 R15C 109/107S	9,0
Tylne prawe:	*APOLLO 215/70 R15C 109/107S	9,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Korekta konieczna weryfikacja - serwis	(-)
Stan utrzymania	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu, odpryski		
4	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Drzwi tylne	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
8	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Próg	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej, korozja		
10	Dach		Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię		

metalu				
11	Błotnik tylny	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej	
12	Błotnik tylny	P	Wgnieciony zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu	
13	Ściana boczna nadwozia	L	Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej	
14	Drzwi przesuwne		Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej	
15	Pas tylny		Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej	
16	Wnęka koła tylna	L	Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej	
17	Wnęka koła tylna	P	Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej	

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-80	
2	Błotnik przedni	L	70-80	
3	Drzwi przednie	L	120-140	
4	Poszycie boku	L	60-130	
5	Błotnik tylny	L	60-70	
6	Drzwi tyłu nadwozia		90-100	
7	Błotnik przedni	P	260-270	
8	Drzwi przednie	P	150-160	
9	Drzwi tylne	P	310-320	
10	Błotnik tylny	P	170-190	
11	Drzwi tyłu nadwozia		90-100	

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie zderzaka przedniego		Pęknięte, zarysowane		
2	Krata wlotu powietrza		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
4	Obudowa lusterka bocznego	P	Pęknięta, zarysowana		
5	Poszycie zderzaka tylnego		Pęknięte, zarysowane, odkształcone		
6	Lampa zespolona tylna	L	Pęknięty klosz		
7	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięty klosz		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrycie fotela przedniego	L	Zabrudzone		
2	Pokrycie fotela przedniego	P	Zabrudzone		
3	Wykładzina boku przednia	L	Zabrudzona		
4	Wykładzina boku tylna	L	Zabrudzona		
5	Wykładzina boku tylna	P	Zabrudzona		
6	Poszycie tapicerskie drzwi przesuwnych	P	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi tylnych	L	Zabrudzone		
8	Poszycie tapicerskie drzwi tylnych	P	Zabrudzone		
9	Akumulator		Zużyty		

**RAMA**

Brak możliwości weryfikacji, niewykluczone usterki niemożliwe do wykrycia podczas oględzin.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

Brak możliwości weryfikacji, niewykluczone usterki niemożliwe do wykrycia podczas oględzin.

**UKŁAD HAMULCOWY**

Brak możliwości weryfikacji, niewykluczone usterki niemożliwe do wykrycia podczas oględzin.

JAZDA KONTROLNA

Pojazd w dniu oględzin niejezdny, niewykluczone usterki niemożliwe do wykrycia podczas oględzin - rozładowany akumulator.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18

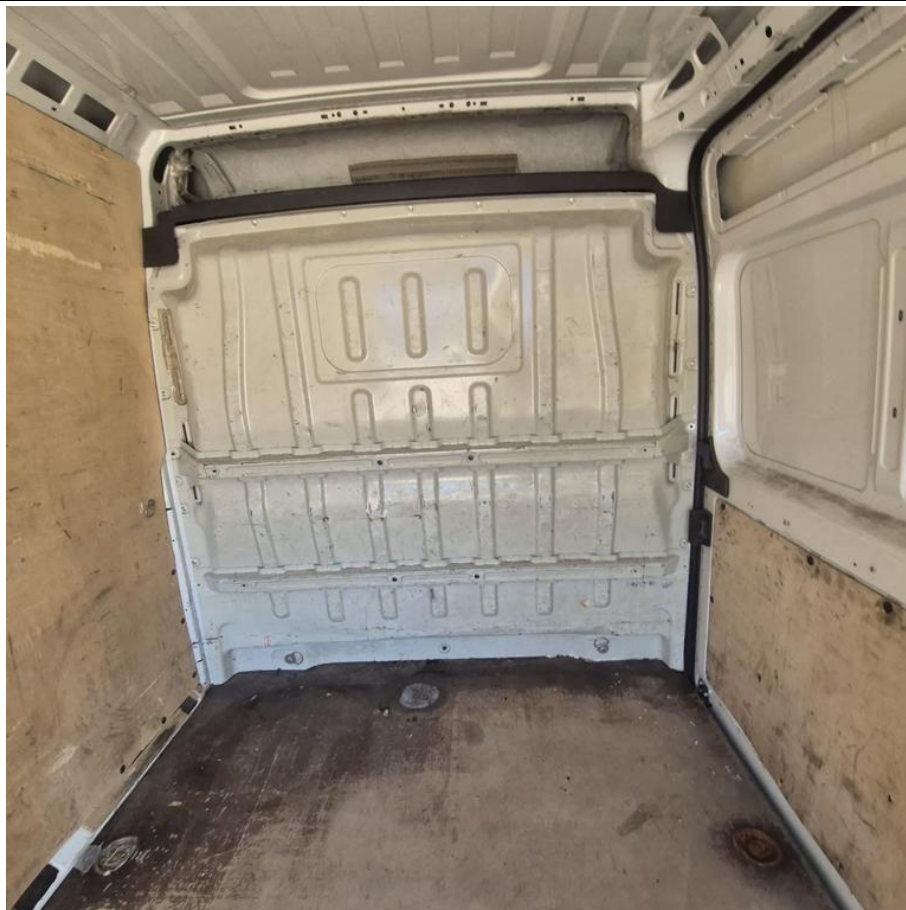


Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21

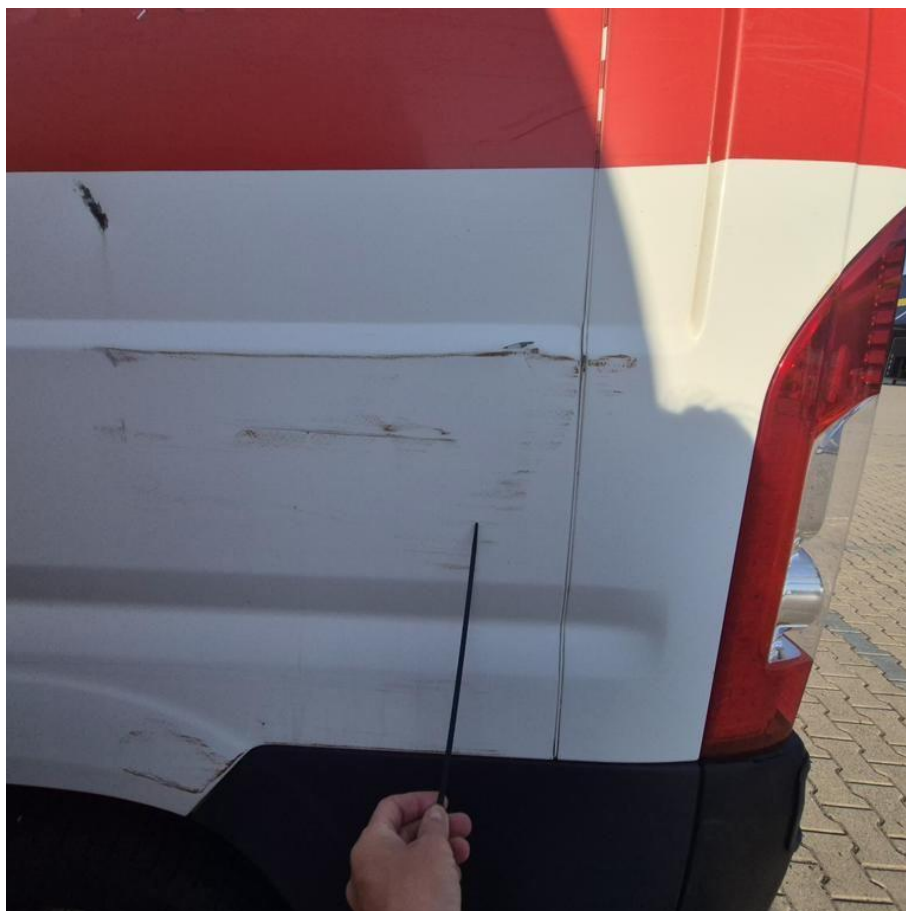

Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29

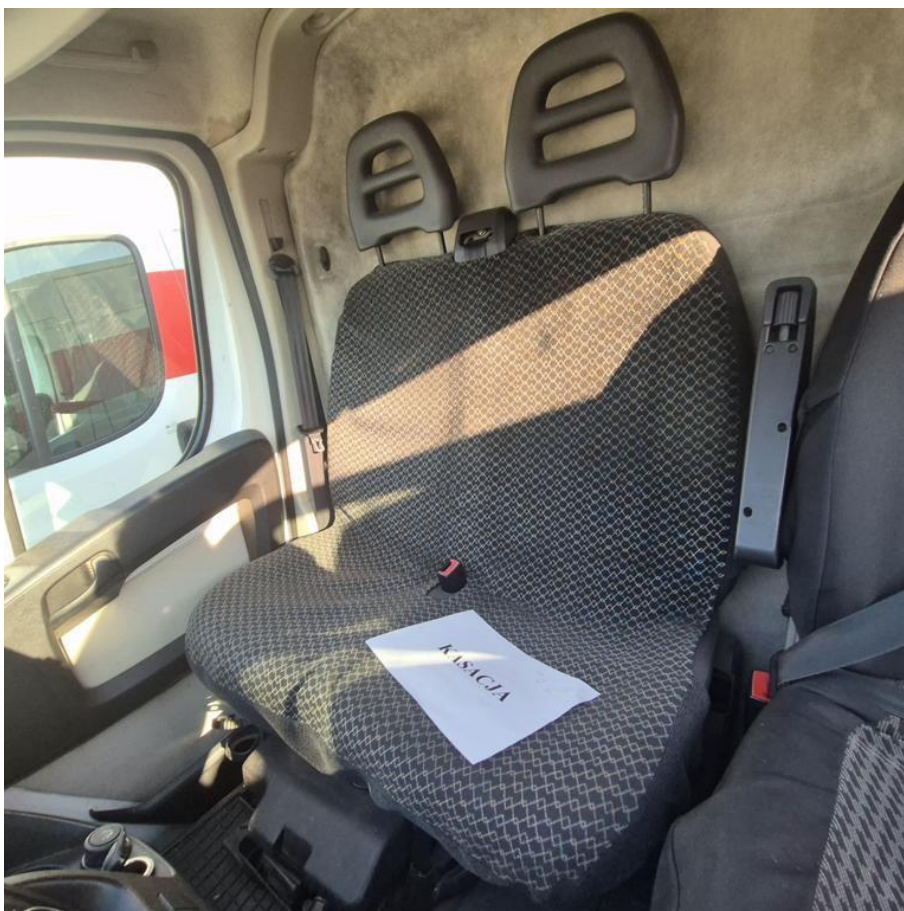


Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32

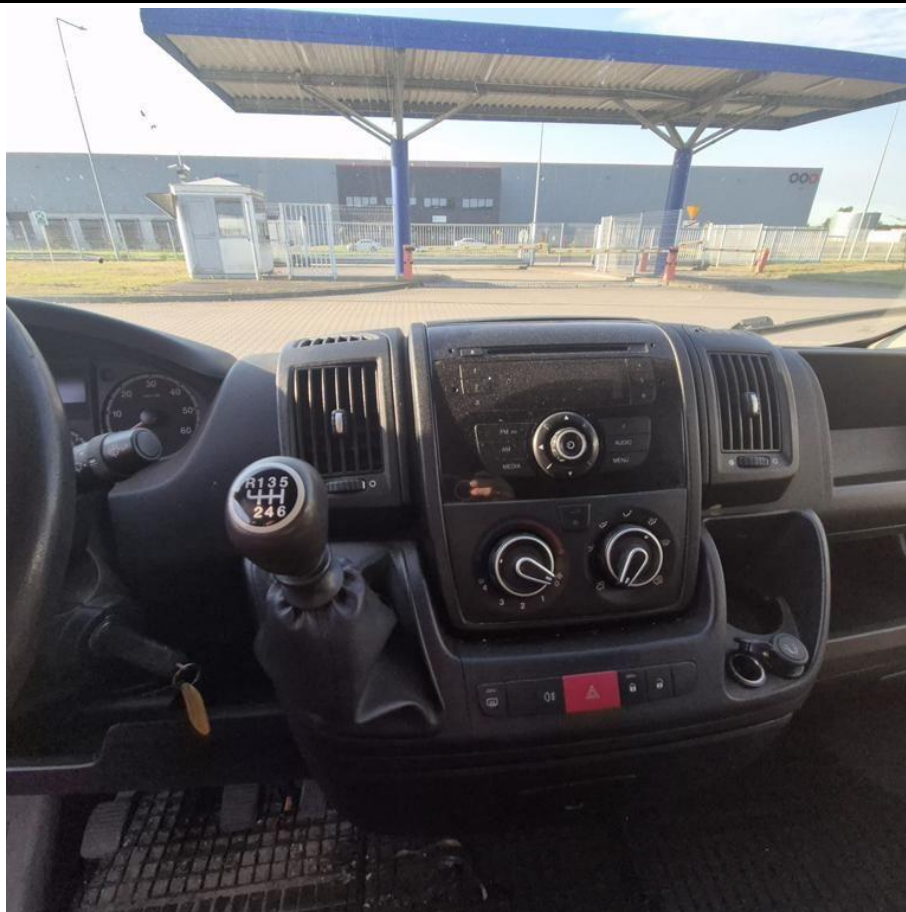

Fot. nr 33



Fot. nr 34

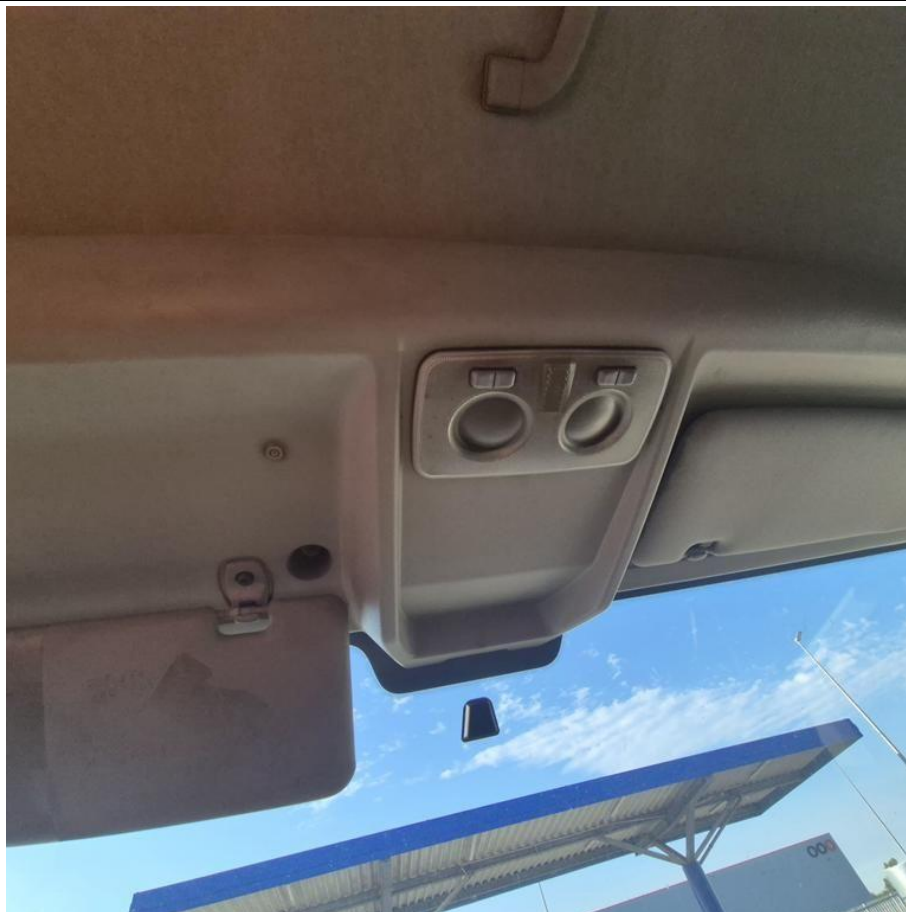

Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40

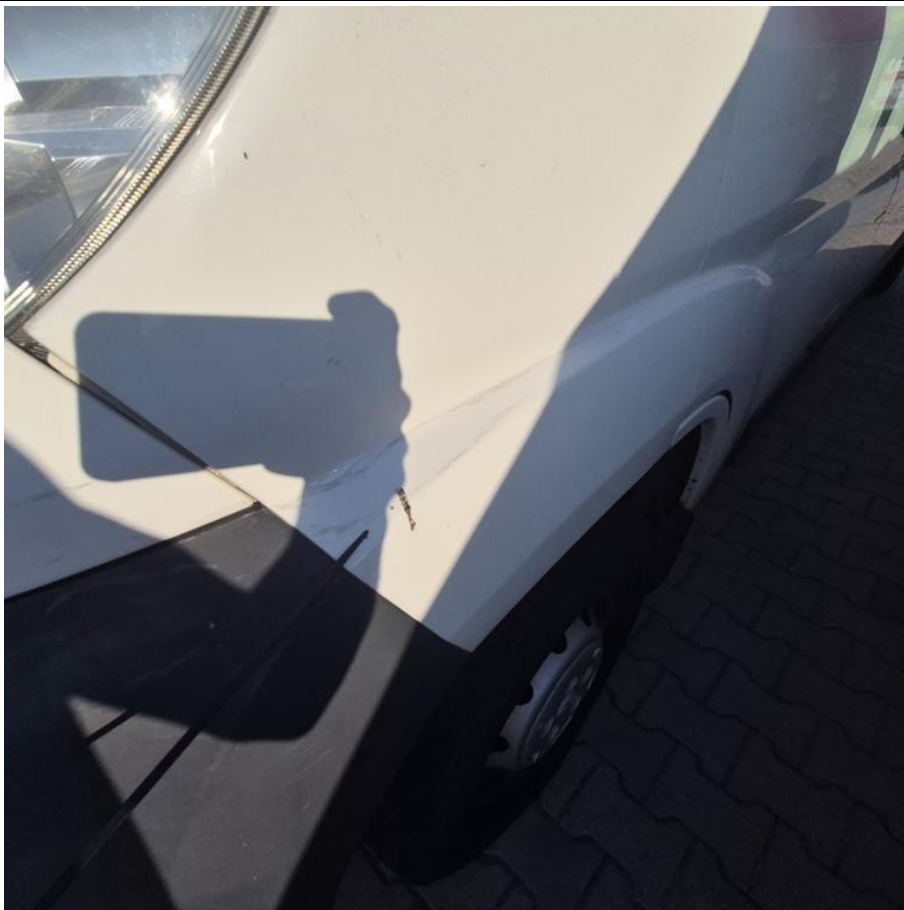

Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48

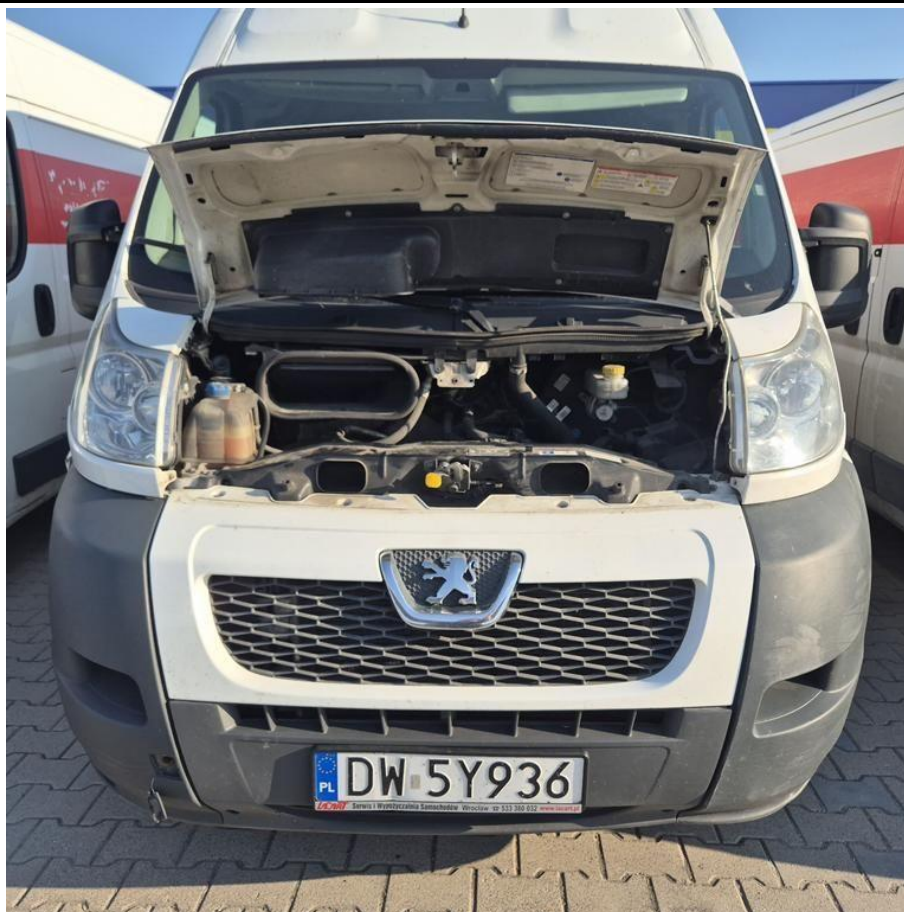


Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51

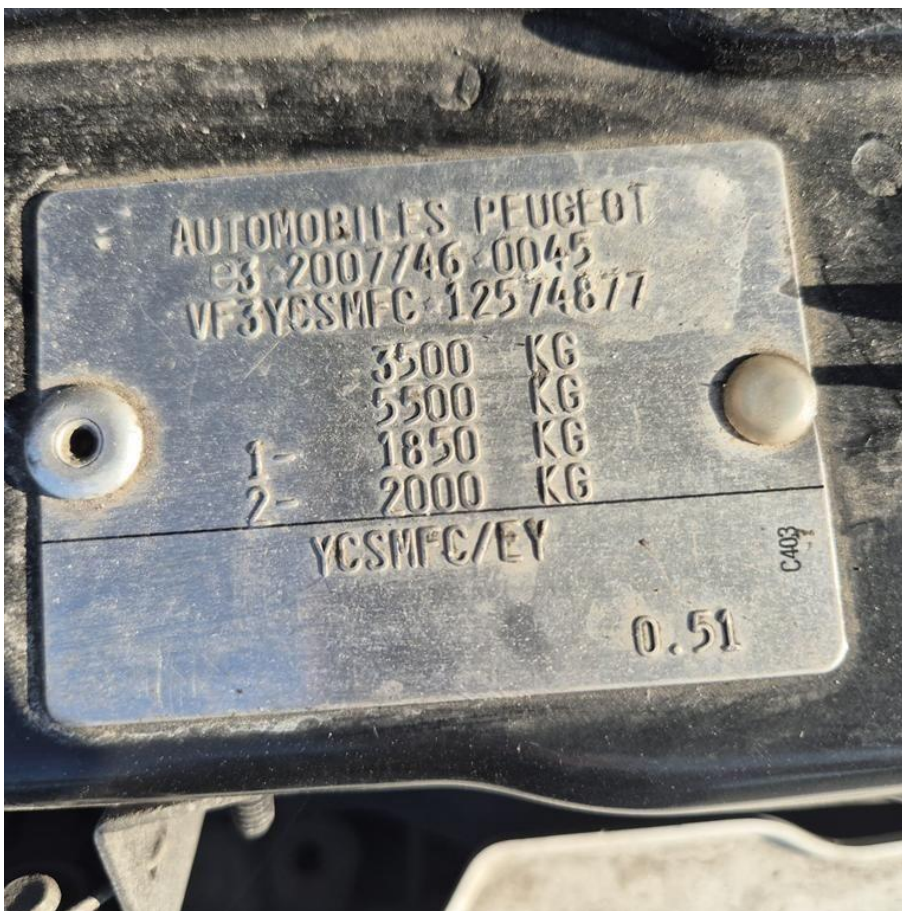

Fot. nr 52



Fot. nr 53

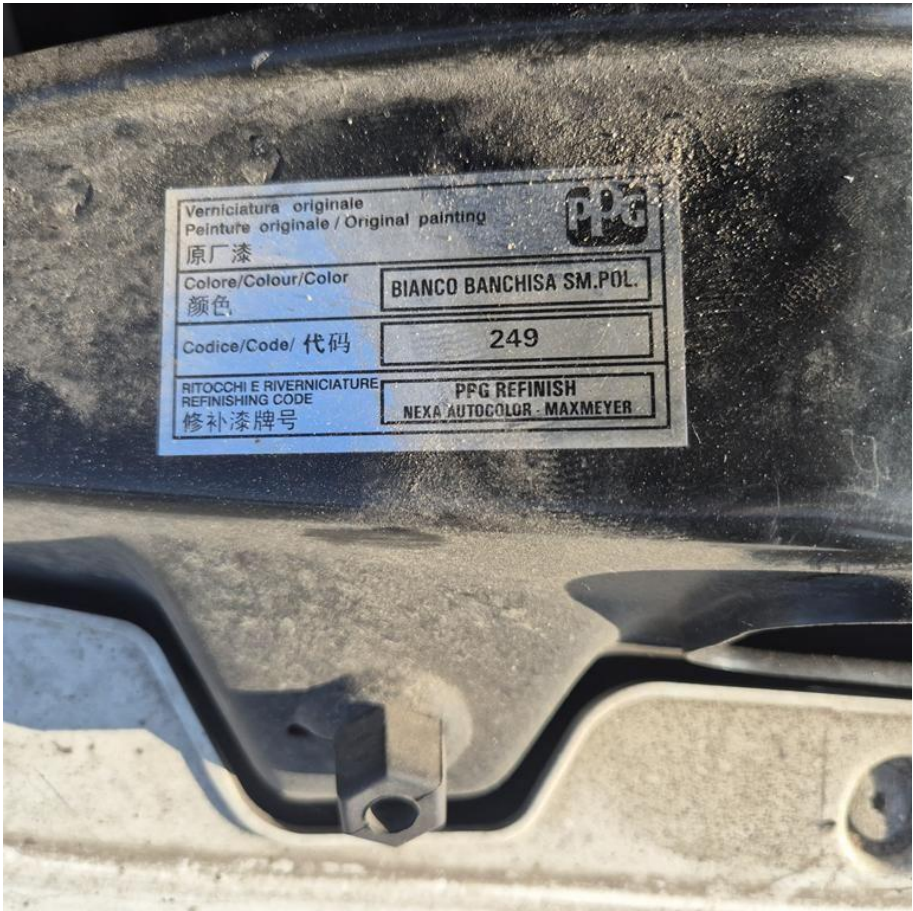

Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60

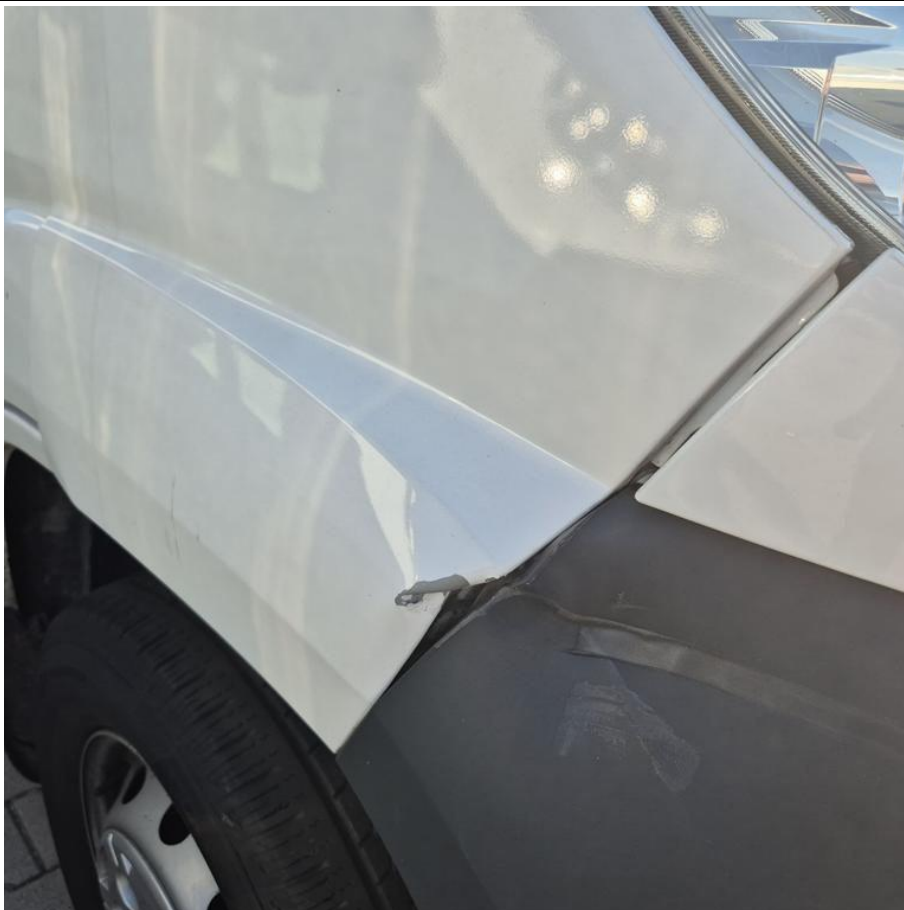

Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64




Fot. nr 65




Fot. nr 66

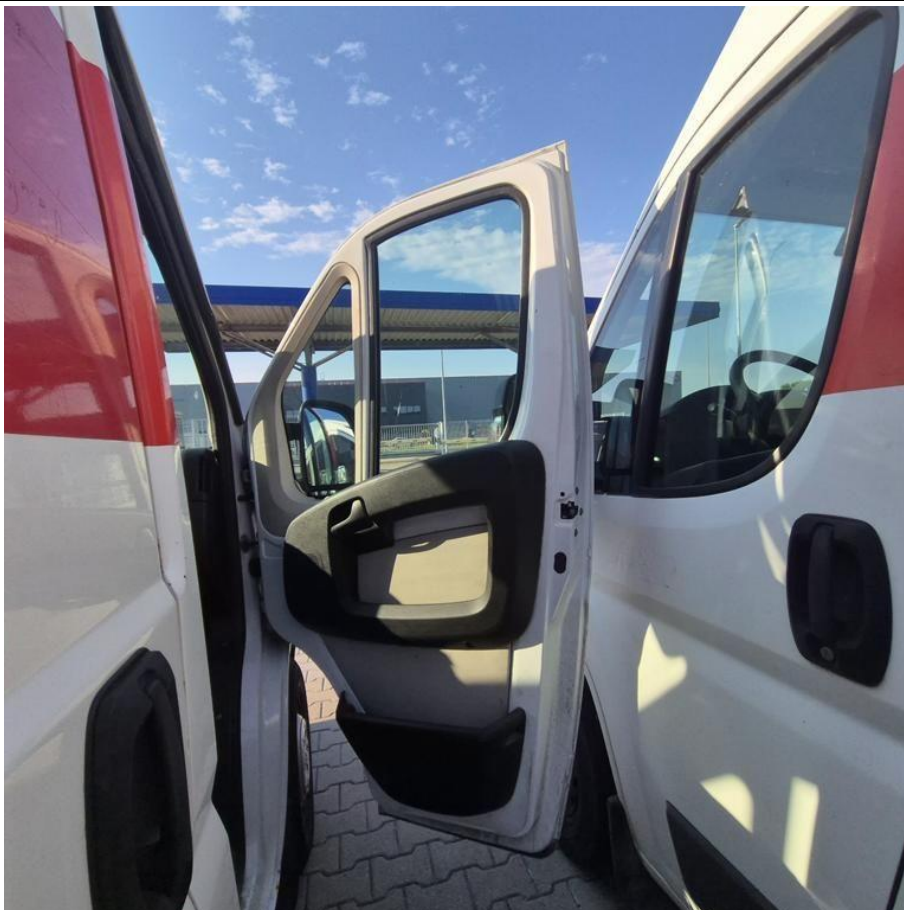

Fot. nr 67

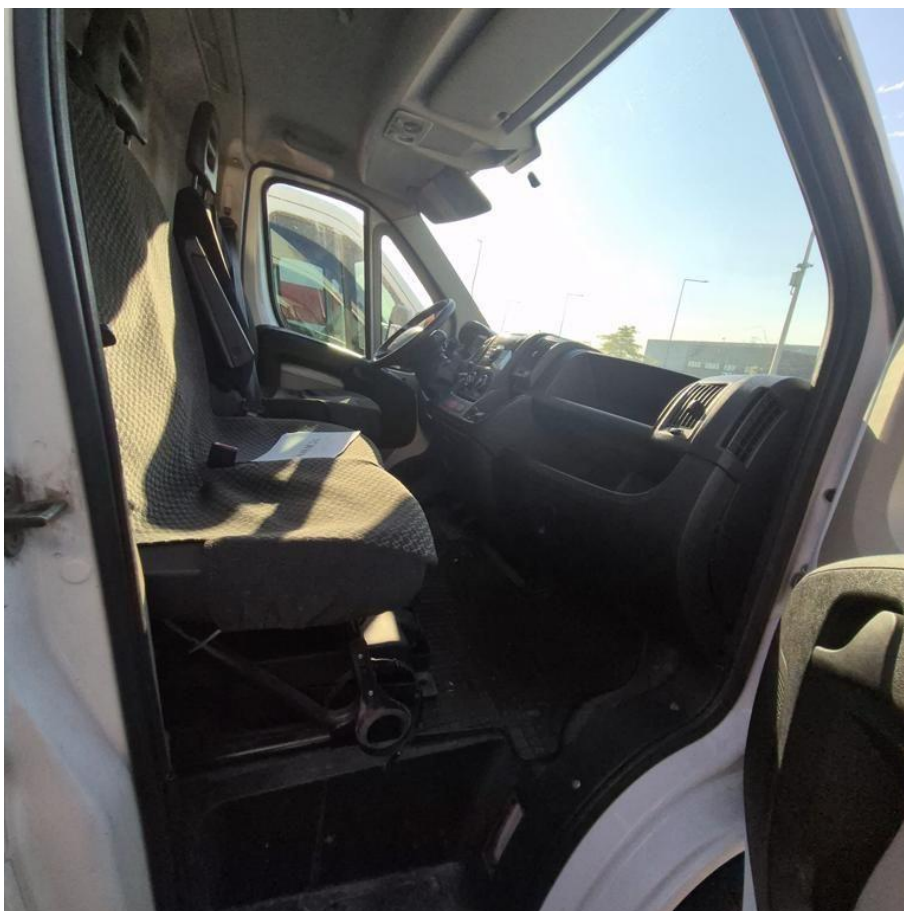

Fot. nr 68

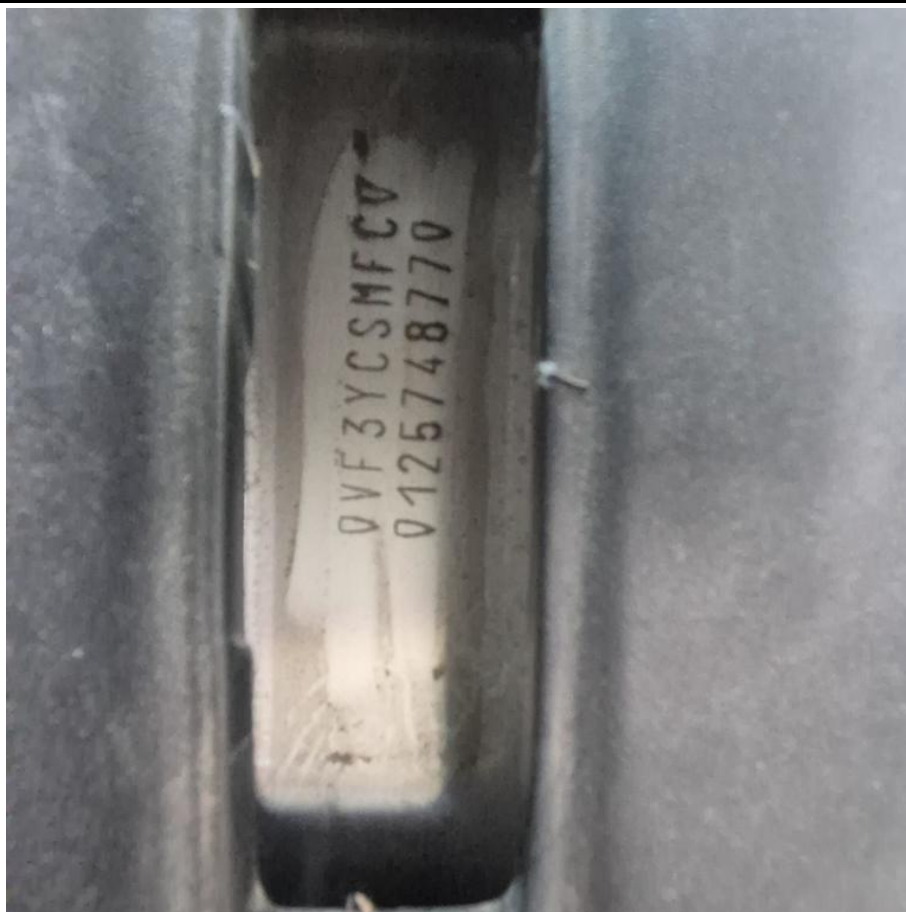

Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76

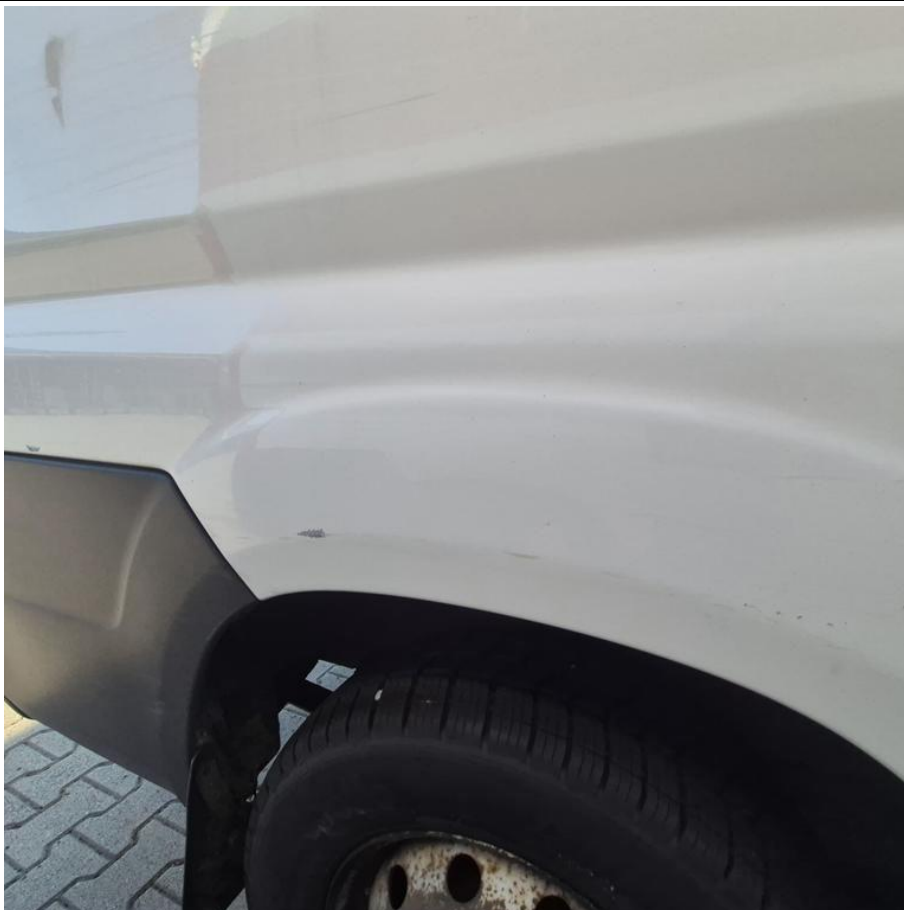

Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu



EKSPERCI RZECZOZNAWCY MOTORYZACJI

Wycena numer: 25708/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/11

25708/CarArena STANDARD