

Zlecniodawca:

Rzeczoznawca:
appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [D] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF3YBSMFB12376337
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	DW6M724
Model pojazdu:	Boxer 333 2.2 HDI MR`07 E5 3.3t	Nr Info-Ekspert:	029-02663
Wersja:	L2H1	Rok produkcji:	2013
Data pierwszej rejestracji	2013/03/13		
Data ważności badania technicznego	2026/04/02		
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	3300 kg / 1415 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	3450 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 81kW (110KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne prawe przesuwne	4	Przegroda przestrzeni bagażowej
2	Fotel pasażera podwójny	5	Szyby przyciemniane
3	Poduszka powietrzna kierowcy		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Szyby przednie regulowane elektrycznie + zamek centralny
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Zamek centralny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 +Autoalarm
- 2 Klimatyzacja

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Milever All Season 225/70 R15C 112/110S	2,1
Przednie prawe:	*Milever All Season 225/70 R15C 112/110S	2,5
Tylne lewe:	*Milever All Season 225/70 R15C 112/110S	7,6
Tylne prawe:	*Milever All Season 225/70 R15C 112/110S	7,1

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Wcześniejsze naprawy blach-lak	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania, odpryski, korozja		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania, odpryski, korozja		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania, odpryski		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania, odpryski, korozja		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania, odpryski		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania, odpryski		
7	Próg	L	Zarysowany, skorodowany		
8	Próg	P	Zarysowany, skorodowany		
9	Błotnik tylny	L	Zarysowania, odpryski		
10	Ściana boczna nadwozia	L	Zarysowania, odpryski		
11	Ściana boczna nadwozia	P	Zarysowania, odpryski, pocięta		
12	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania, odpryski		

Okleina reklamowa z licznymi zarysowaniami

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		329	
2	Błotnik przedni	L	76	
3	Drzwi przednie	L	774	
4	Poszycie boku	L	74	
5	Błotnik tylny	L	77	
6	Drzwi tyłu nadwozia		60	
7	Błotnik przedni	P	78	
8	Drzwi przednie	P	77	
9	Drzwi tylne	P	77	
10	Błotnik tylny	P	66	
11	Drzwi tyłu nadwozia		60	
12	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		58 - 79	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	zarysowane		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	zarysowane		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Lampa zespolona tylna	P	Popękana		
6	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Liczne zarysowania i wgniecenia elementów metalowych. Sklejką zabrudzona, poryso		
7	Wykładziny drzwi tyłu		Połamane		
8	zaślepka bezpieczników		Brak		
9	Listwa drzwi tyłu P		Wygięta		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Połamane		
5	Wykładzina boków w cz. ładunkowej		Połamane		
6	Pas bezpieczeństwa		Urwany		

środkowy

RAMA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Podłużnica ramy	L	Skorodowana		
2	Podłużnica ramy	P	Skorodowana		
3	Poprzeczka przednia		Skorodowana		
4	Poprzeczka środkowa		Skorodowana		
5	Poprzeczka tylna		Skorodowana		

ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		
5	Elementy zawieszenia		Skorodowane		

JAZDA KONTROLNA

Pojazd w trakcie oględzin niesprawny, nie uruchamia się

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK	Nieaktualna
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2	
3	Dowód rejestracyjny	TAK	
4	Faktura (rachunek) zakupu	NIE	
5	Dowód odprawy celnej	NIE	
6	Umowa kupna-sprzedaży	NIE	
7	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE	
8	Podnośnik samochodowy	NIE	
9	Instrukcja obsługi	NIE	
10	Gaśnica	NIE	
11	Trójkąt ostrzegawczy	NIE	
12	Apteczka	NIE	
13	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	NIE	

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu
Polska

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9

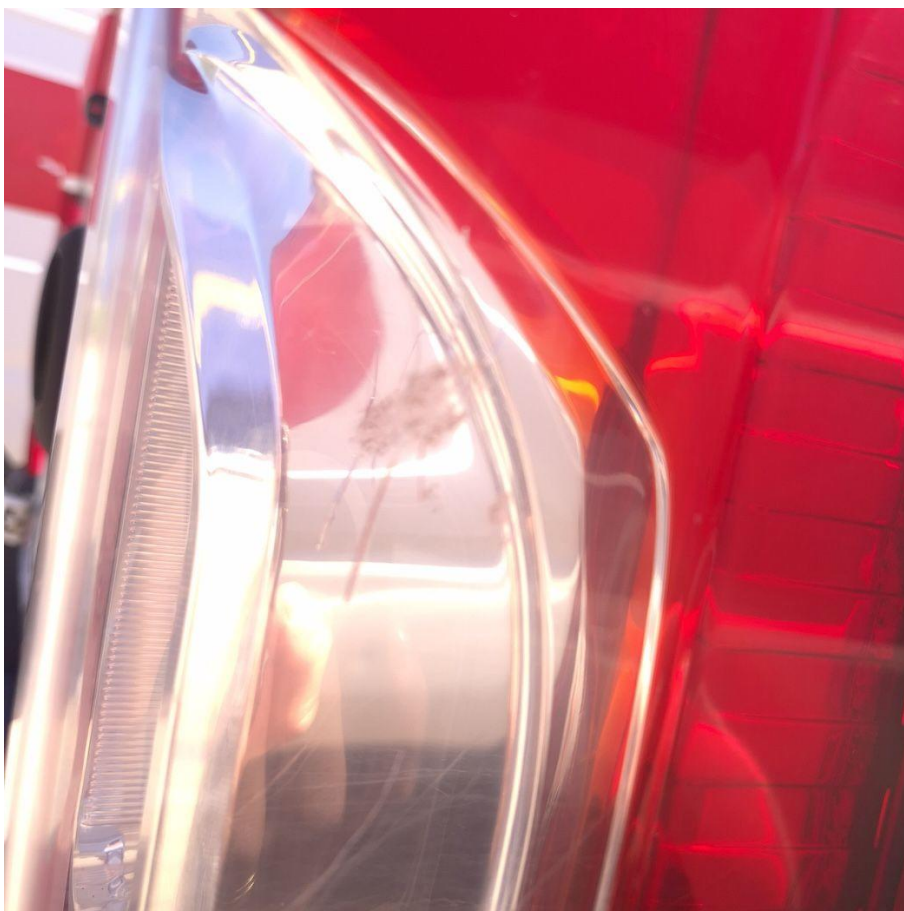

Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15

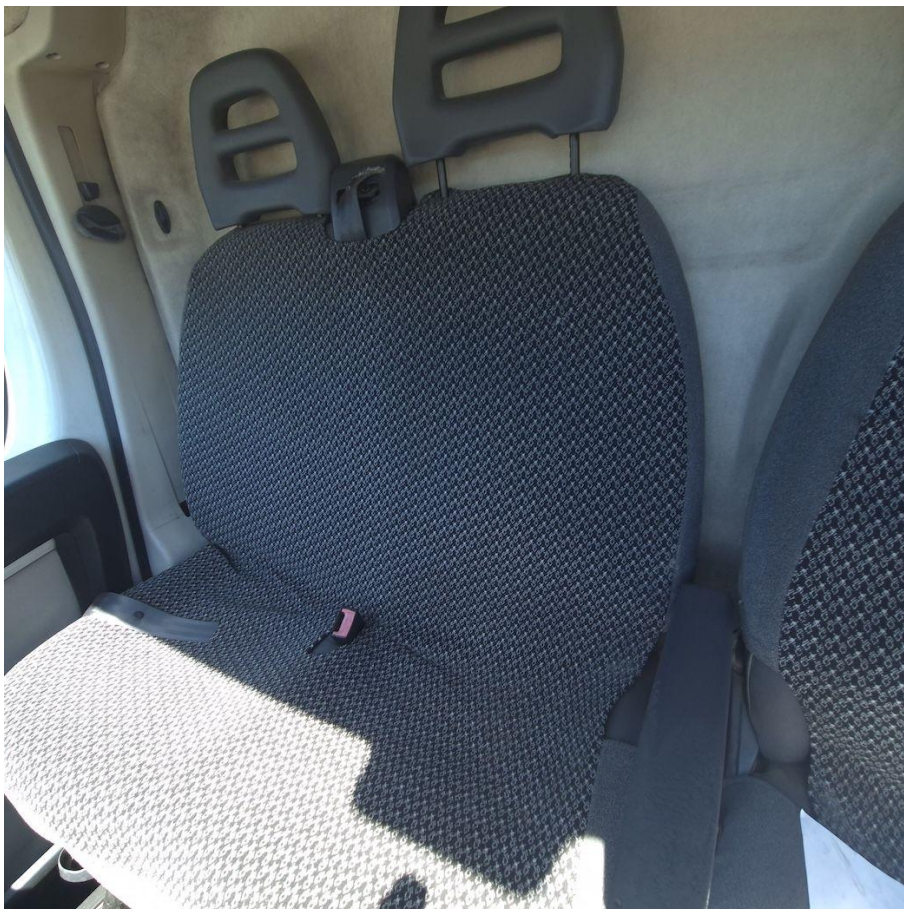

Fot. nr 16



Fot. nr 17

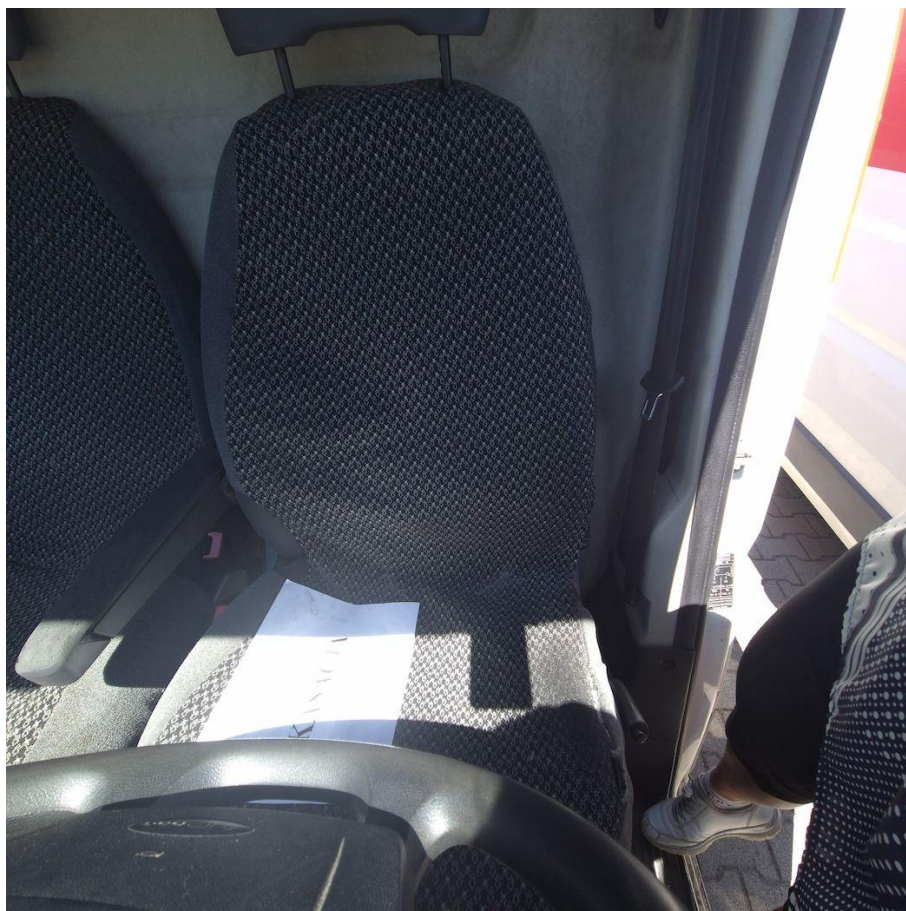

Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29

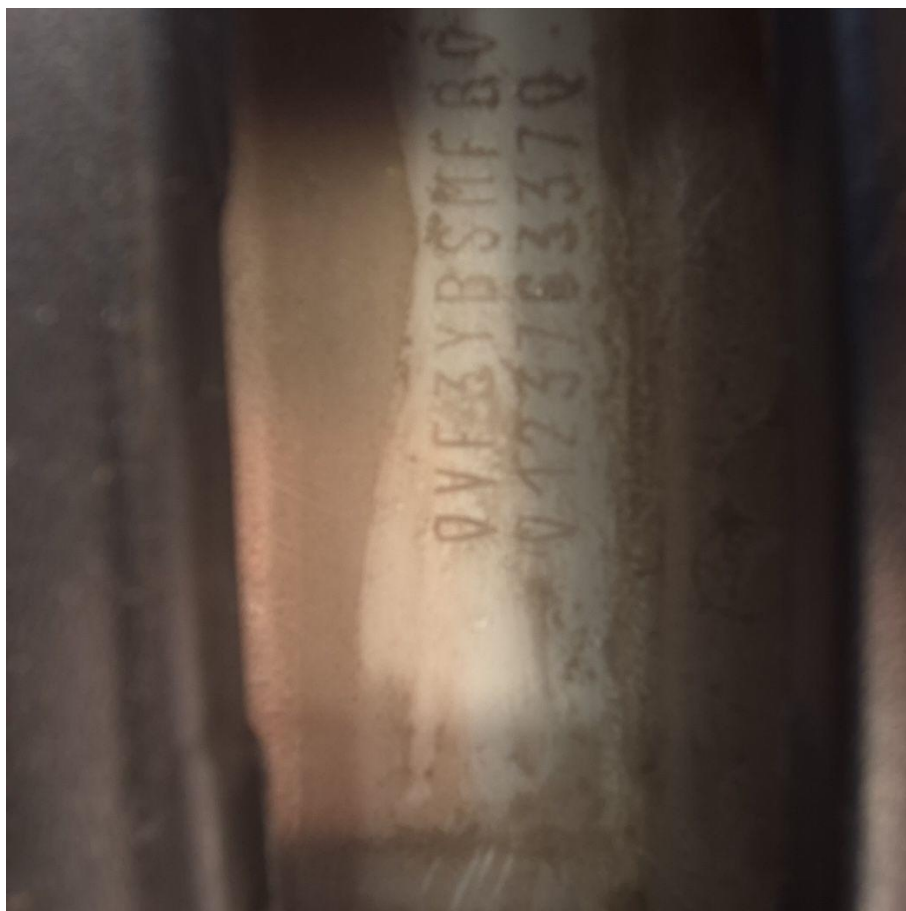

Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: DW6M724

z dnia: 2025/07/03

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
9. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
10. Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zastanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.