

Zlecniodawca:

Rzeczoznawca:
appraeu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [D] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód specjalny*	VIN:	VF3YBTMFA12564088
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	EL8J775
Model pojazdu:	Boxer 333 2.2 HDI MR`07 E5 3.3t	Nr Info-Ekspert:	029-02663
Wersja:	L2H1	Rok produkcji:	2014
Data pierwszej rejestracji	2014/04/10		
Data ważności badania technicznego	2025/06/04		
Opis rodzaju pojazdu	Bankowóz		
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	3300 kg / 1415 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	3450 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 81kW (110KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia**
- 1 Drzwi boczne prawe przesuwne
 - 2 Fotel pasażera podwójny
 - 3 Poduszka powietrzna kierowcy

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia**
- 4 Przegroda przestrzeni bagażowej
 - 5 Szyby przyciemniane

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Szyby przednie regulowane elektrycznie + zamek centralny
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Zamek centralny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Klimatyzacja
- 2 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 3 Poduszka powietrzna pasażera

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Minerva 215/70 R15C	5,1
Przednie prawe:	*Minerva 215/70 R15C	5,0
Tylne lewe:	*Mirage MR 720 215/70 R15C	4,7
Tylne prawe:	*Mirage MR 720 215/70 R15C	3,7

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Uszkodzenia wypadkowe	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania, odpryski, korozja		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania, odpryski, korozja		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania, odpryski, pocięta		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania, odpryski, korozja		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania, odpryski		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania, odpryski		
7	Próg	L	Zarysowany, skorodowany		
8	Próg	P	Zarysowany, skorodowany		
9	Błotnik tylny	L	Zarysowania, odpryski		
10	Ściana boczna nadwozia	L	Zarysowania, odpryski, pocięta		
11	Ściana boczna nadwozia	P	Zarysowania, odpryski, pocięta		
12	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania, odpryski, pocięte		

13	Poprzeczka górna wzmocnienia czołowego		Pogieta		
14	Poprzeczka dolna		Pogieta		
15	Gniazdo reflektora		Pogięte		
16	Wnęka koła przednia	L	Pogieta		
17	Wnęka koła przednia	P	Pogieta		

Okleina reklamowa z licznymi zarysowaniami
Samochód po rozległych uszkodzeniach wypadkowych przodu



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		113	
2	Błotnik przedni	L	44	
3	Drzwi przednie	L	51	
4	Błotnik tylny	L	55	
5	Drzwi tyłu nadwozia		60	
6	Błotnik przedni	P	48	
7	Drzwi przednie	P	137	
8	Drzwi tylne	P	38	
9	Błotnik tylny	P	70	
10	Drzwi tyłu nadwozia		60	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		44 - 57	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Brak		
2	Poszycie zderzaka przedniego		Brak		
3	Listwa zderzaka przedniego		Brak		
4	Wspornik zderzaka przedniego		Pogięty		
5	Spoiler przedni		Brak		
6	Krata wlotu powietrza		Brak		
7	Reflektor	L	Brak		
8	Reflektor	P	Brak		
9	Obudowa lusterka bocznego	L	zarysowane		
10	Obudowa lusterka bocznego	P	zarysowane, połamane		
11	Zderzak tylny		Zarysowany		
12	Lampa zespolona tylna	L	Zarysowana		
13	Lampa zespolona tylna	P	Popękana		
14	Szyba przednia		Odpryski		
15	Wnętrze przestrzeni		Liczne zarysowania i		

	ładunkowej		wgniecenia elementów metalowych. Sklejką zabrudzona, poryso		
16	Wykładziny drzwi tyłu		Połamane		
17	zaślepka bezpieczników		Brak		
18	Listwa drzwi tyłu P		Wygięta		
19	Listwa ochronna słupka B	P	Brak		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony, popalony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Połamane		
5	Wykładzina boków w cz. ładunkowej		Połamane		
6	Pas bezpieczeństwa środkowy		Urwany		

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Chłodnica powietrza	Połamane		
2	Chłodnica wody	Połamane		
3	Wentylator chłodnicy	Połamane		
4	Obudowa wentylatora chłodnicy	Połamane		

Wycieki spod uszczelnień silnika

**RAMA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Podłużnica ramy	L	Skorodowana		
2	Podłużnica ramy	P	Skorodowana		
3	Poprzeczka przednia		Skorodowana		
4	Poprzeczka środkowa		Skorodowana		
5	Poprzeczka tylna		Skorodowana		

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		
5	Elementy zawieszenia		Skorodowane		

JAZDA KONTROLNA

Pojazd w trakcie oględzin niesprawny, nie uruchamia się
Samochód po rozłękch uszkodzeniach powypadkowych przodu

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Brak
3	Dowód rejestracyjny	NIE
4	Faktura (rachunek) zakupu	NIE
5	Dowód odprawy celnej	NIE
6	Umowa kupna-sprzedaży	NIE
7	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE
8	Podnośnik samochodowy	NIE
9	Instrukcja obsługi	NIE
10	Gaśnica	NIE
11	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
12	Apteczka	NIE
13	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
- Polska

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



03 lipca 2025 10:36

Fot. nr 11

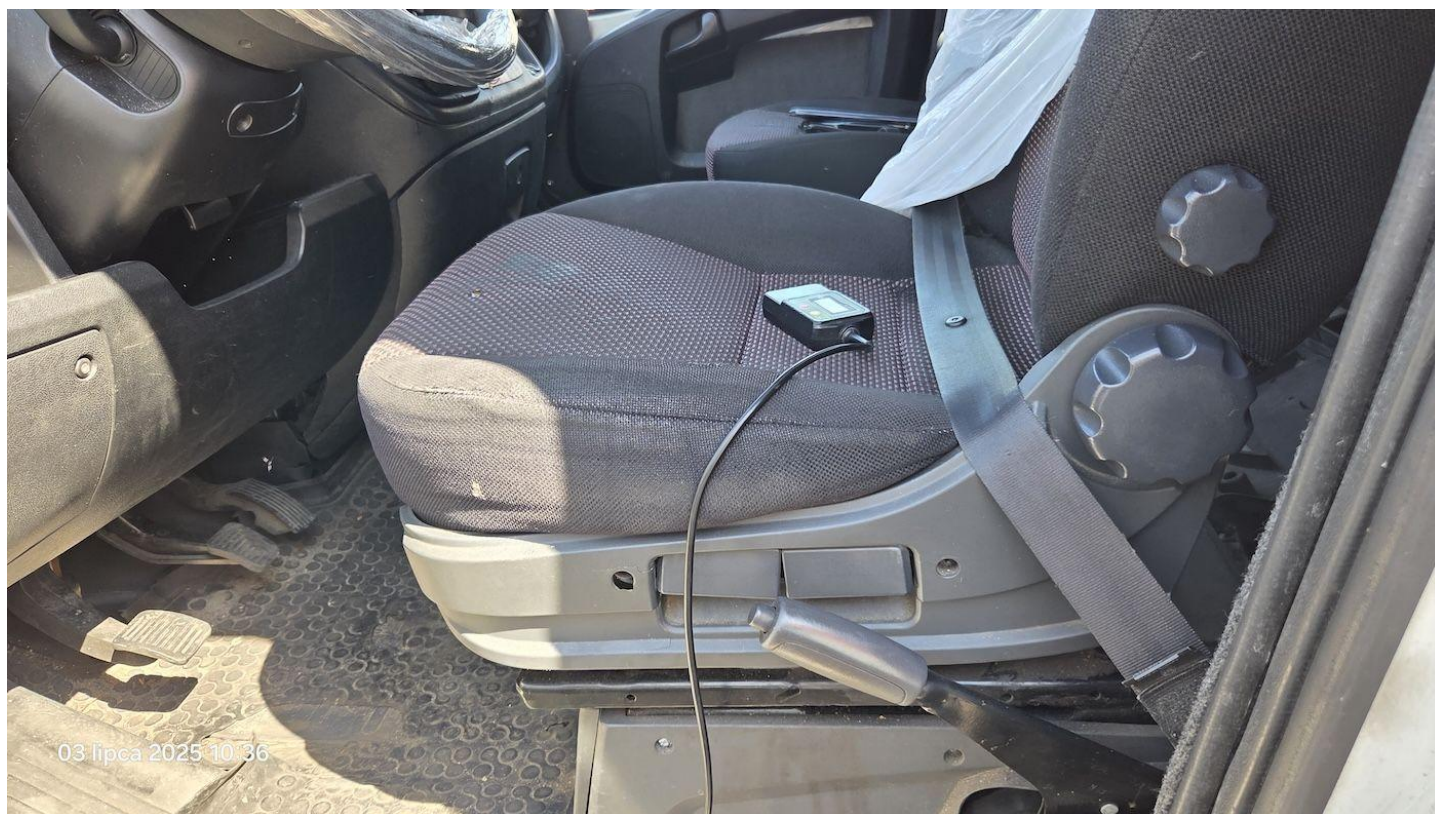


03 lipca 2025 10:36

Fot. nr 12



Fot. nr 13

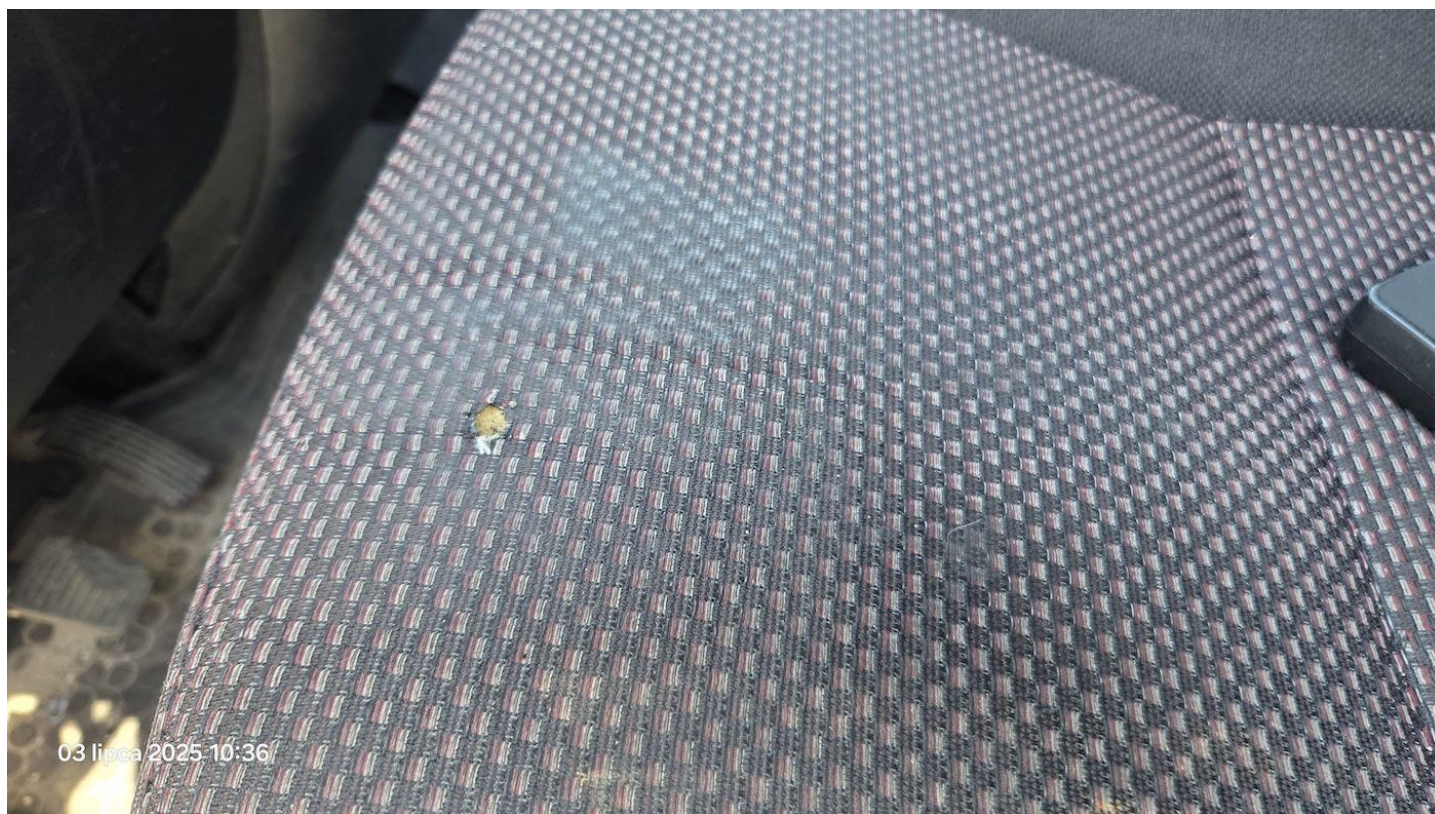

Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22

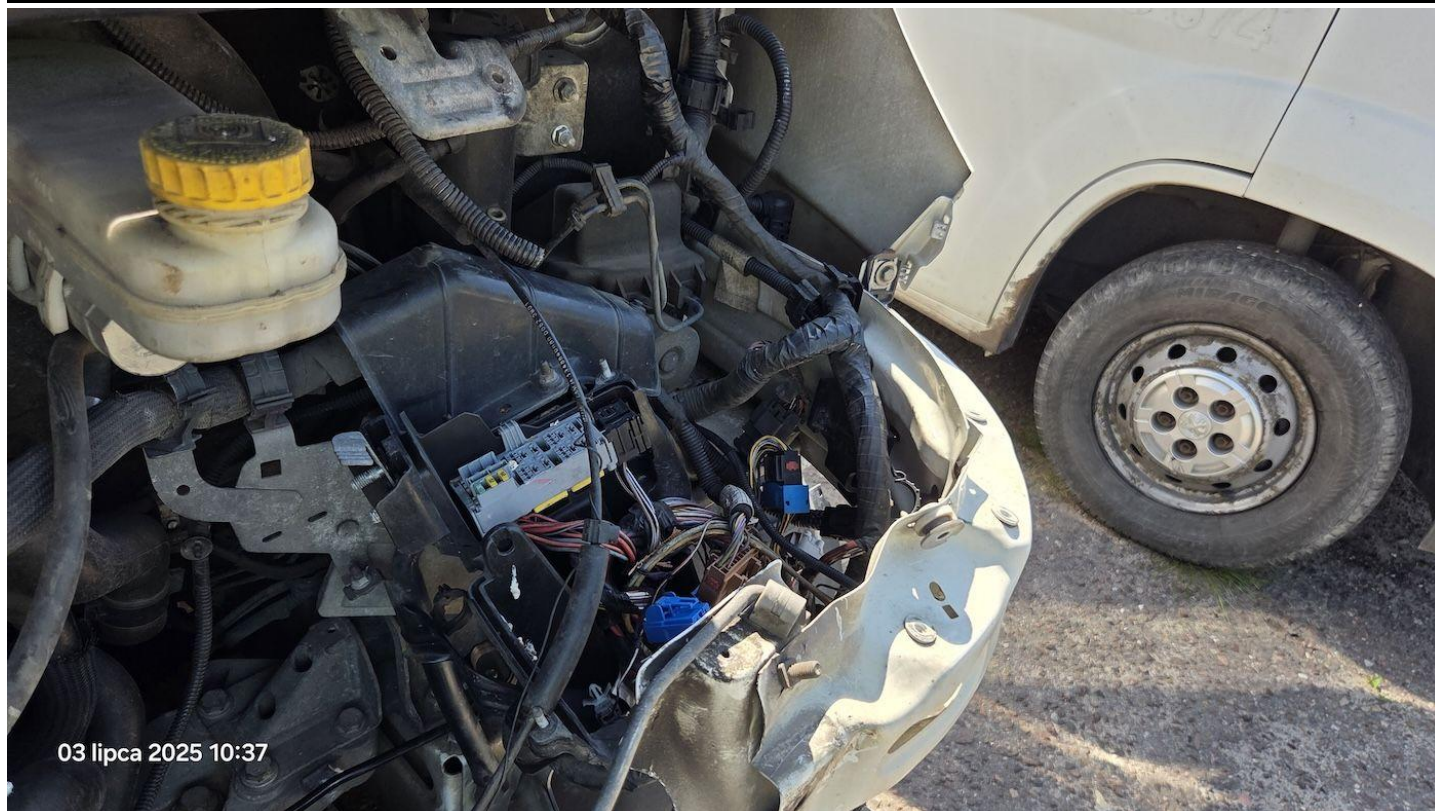

Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31

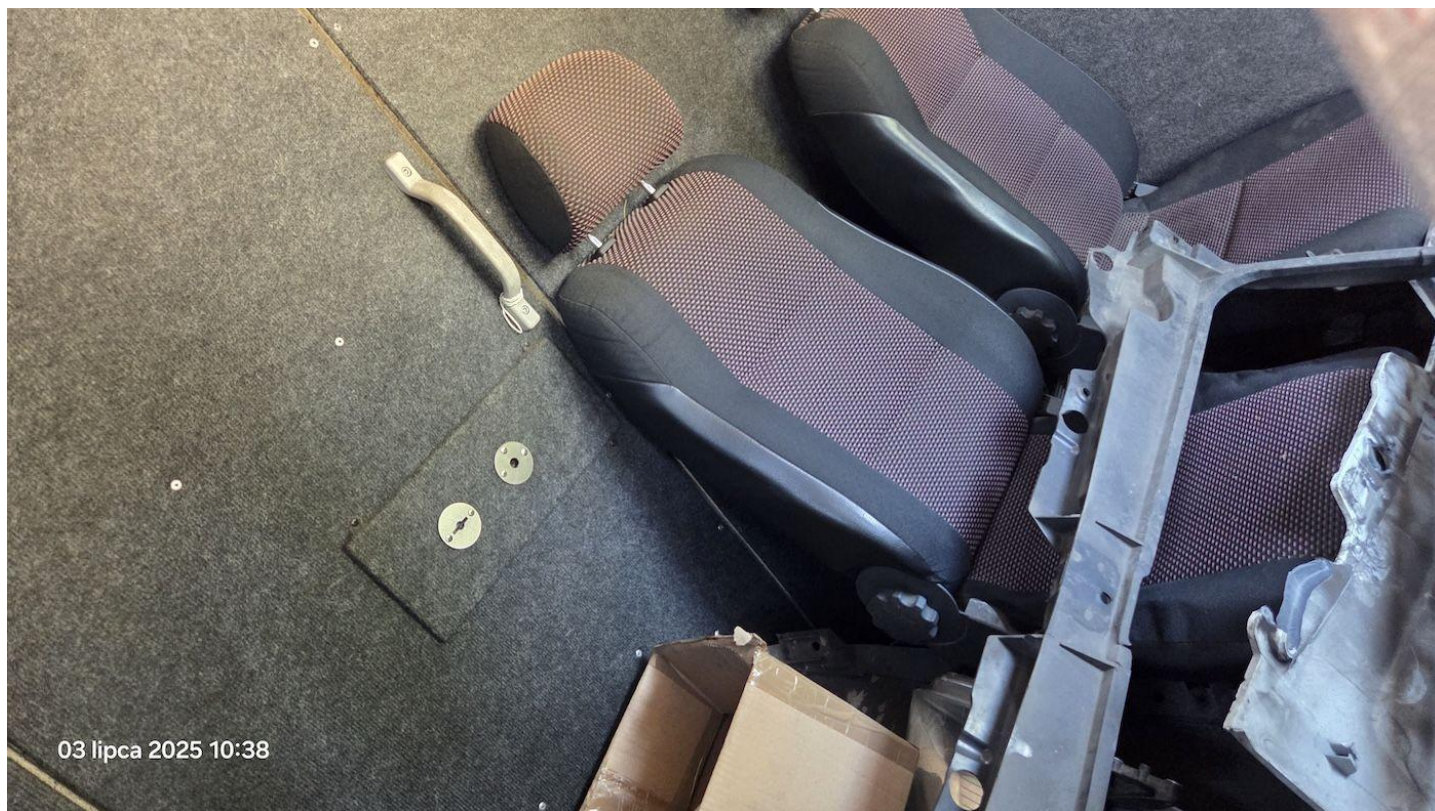

Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35

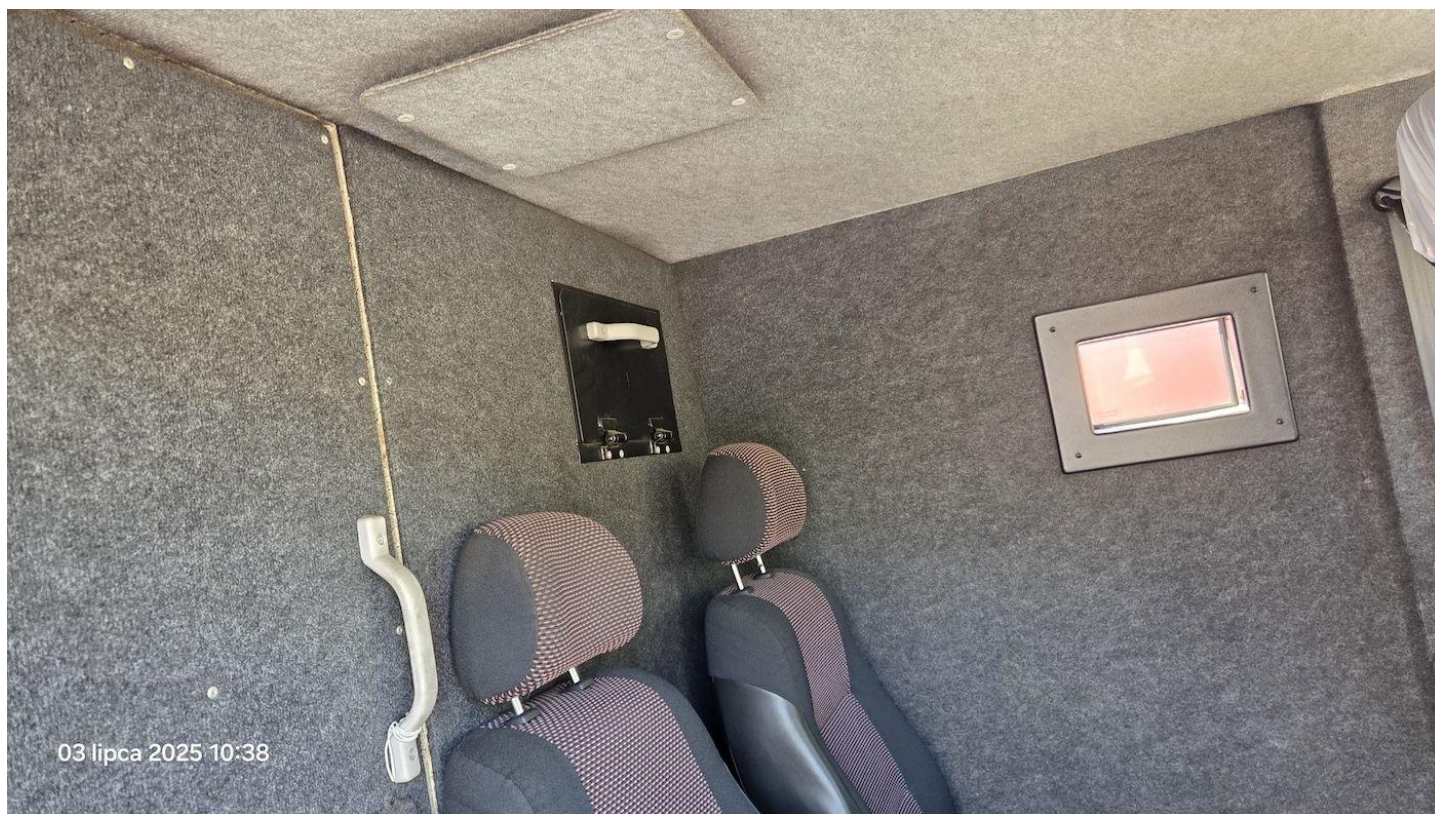

Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: EL8J775

z dnia: 2025/07/04

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyza stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
9. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
10. Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zastanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.