

Zleceniodawca:

Rzeczoznawca:

appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [D] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF3YCBNFC12R91956
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	WE2U852
Model pojazdu:	Boxer 435 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t	Nr Info-Ekspert:	029-04061
Wersja:	L3H2 Grip	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	194446 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/03/03		
Data ważności badania technicznego	2026/02/21		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	3490 kg / 1525 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	4035 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2179 ccm / 103kW (140KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6.2		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa dachowa	11	Schówek w desce rozdzielczej zamykany
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	12	Sygnal ostrzegawczy cofania
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne	13	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

4	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	14	System wspomagania ruszania pod górę
5	Immobilizer	15	Szyby przednie regulowane elektrycznie
6	Kolumna kierownicy regulowana	16	Tarcze kół stalowe 16"
7	Koło zapasowe pełnowymiarowe	17	Tempomat
8	Komputer pokładowy	18	Wspomaganie układu kierowniczego
9	Poduszka powietrzna kierowcy	19	Zamek centralny zdalnie sterowany
10	Przegroda przestrzeni bagażowej	20	Zawieszenie tylne wzmocnione

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- Fartuchy p/błotne 4 szt.
Fartuchy p/błotne przednie
Fartuchy p/błotne tylne
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego + podłokie
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Podłokietnik fotela pasażera
Podłokietnik fotela kierowcy
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radio cyfrowe DAB FM USB Bluetooth
Radioodtwarzacz
Głośniki 4 szt.
Sterowanie radiem w kierownicy
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Tuner radiowy cyfrowy DAB
Złącze USB + AUX-in
- System Grip Control
System kontroli zjazdu HDC
System kontroli trakcji inteligentny CTI

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Czujniki cofania
- Klimatyzacja

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Milever All Season VAN ML557 225/70 R15C 112/110 R	4,0
Przednie prawe:	*Milever All Season VAN ML557 225/70 R15C 112/110 R	4,0
Tylne lewe:	*Sailun Commercio 4 Season 225/70 R17,5 112/110R	7,0
Tylne prawe:	*Sailun Commercio 4 Season 225/70 R17,5 112/110R	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Niesprawność silnika	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania, odprysk		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania, odpryski, korozja, łuszczenia		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania, odpryski, łuszczenia		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania, odprysk		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania, odpryski		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowane, wgniezione		
7	Słupek przedni	L	Zarysowania, odpryski		
8	Słupek przedni	P	Zarysowania, odpryski		
9	Słupek C	P	Zarysowane, wgniezione		
10	Słupek D	L	Zarysowania, odpryski		
11	Słupek D	P	Zarysowania, odpryski,		
12	Próg	L	Zarysowany,		
13	Próg	P	Zarysowany,		
14	Błotnik tylny	L	Zarysowany		
15	Błotnik tylny	P	Wgnieciony		
16	Ściana boczna nadwozia	L	Zarysowania, odpryski		
17	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowane		
18	Listwa pod reflektorem	L	Wylamamna		
19	Listwa drzwi tyłu	P	Wylamana, zdeformowana		
20	Listwa ochronna tylna	L	Zarysowana, zmatowiała		

Okleina reklamowa z licznymi zarysowaniami

Liczne rozległe łuszczenia lakieru



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		50	
2	Dach		50	
3	Błotnik przedni	L	80	
4	Drzwi przednie	L	50	
5	Poszycie boku	L	60	
6	Błotnik tylny	L	60	
7	Drzwi tyłu nadwozia		50	
8	Błotnik przedni	P	50	
9	Próg	P	~~	
10	Drzwi przednie	P	50	
11	Drzwi tylne	P	50	
12	Błotnik tylny	P	50	
13	Drzwi tyłu nadwozia		50	
14	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		58 - 79	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany,		
2	Reflektor	P	Zarysowany		
3	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
4	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
5	Zderzak tylny		Zarysowany		
6	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięty klosz		
7	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
8	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Liczne zarysowania i wgniecenia elementów metalowych. Sklejką zabrudzona, poryso		
9	Wykładziny drzwi tyłu		Połamane		
10	Wykładziny drzwi tyłu		Lewa brak, prawa połamana		
11	Listwa ochronna tylna prawa		Wylamana		

Wykładziny wnętrza komory bagażowej porysowane



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Połamane		
5	Pas bezpieczeństwa przedni	L	Postrzępiony		

Elementy metalowe wnętrza komory bagażowej porysowane, pocięte



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tłumik przedni	Skorodowany		
2	Tłumik środkowy	Skorodowany		
3	Tłumik tylny	Skorodowany		



RAMA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Podłużnica ramy	L	Skorodowana		
2	Podłużnica ramy	P	Skorodowana		
3	Poprzeczka przednia		Skorodowana		

4	Poprzeczka środkowa		Skorodowana		
5	Poprzeczka tylna		Skorodowana		

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		
5	Elementy zawieszenia		Skorodowane		
6	Kołpak koła		Połamany		

JAZDA KONTROLNA

Pojazd w trakcie oględzin niesprawny, nie uruchamia się
Wg. oświadczenia uszkodzony jest silnik

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Faktura (rachunek) zakupu	NIE
4	Dowód odprawy celnej	NIE
5	Umowa kupna-sprzedaży	NIE
6	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE
7	Podnośnik samochodowy	NIE
8	Instrukcja obsługi	NIE
9	Gaśnica	NIE
10	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
11	Apteczka	NIE
12	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Polska

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12

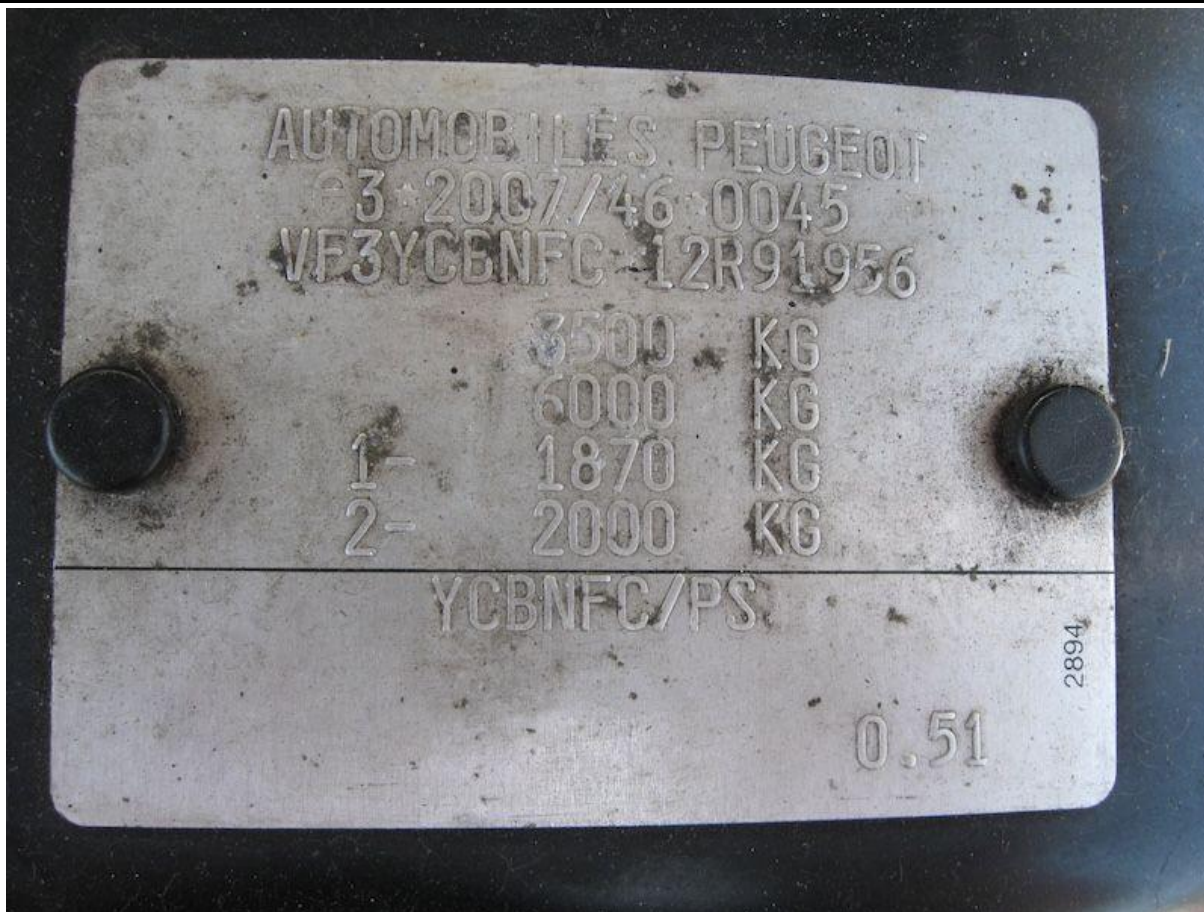


Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15

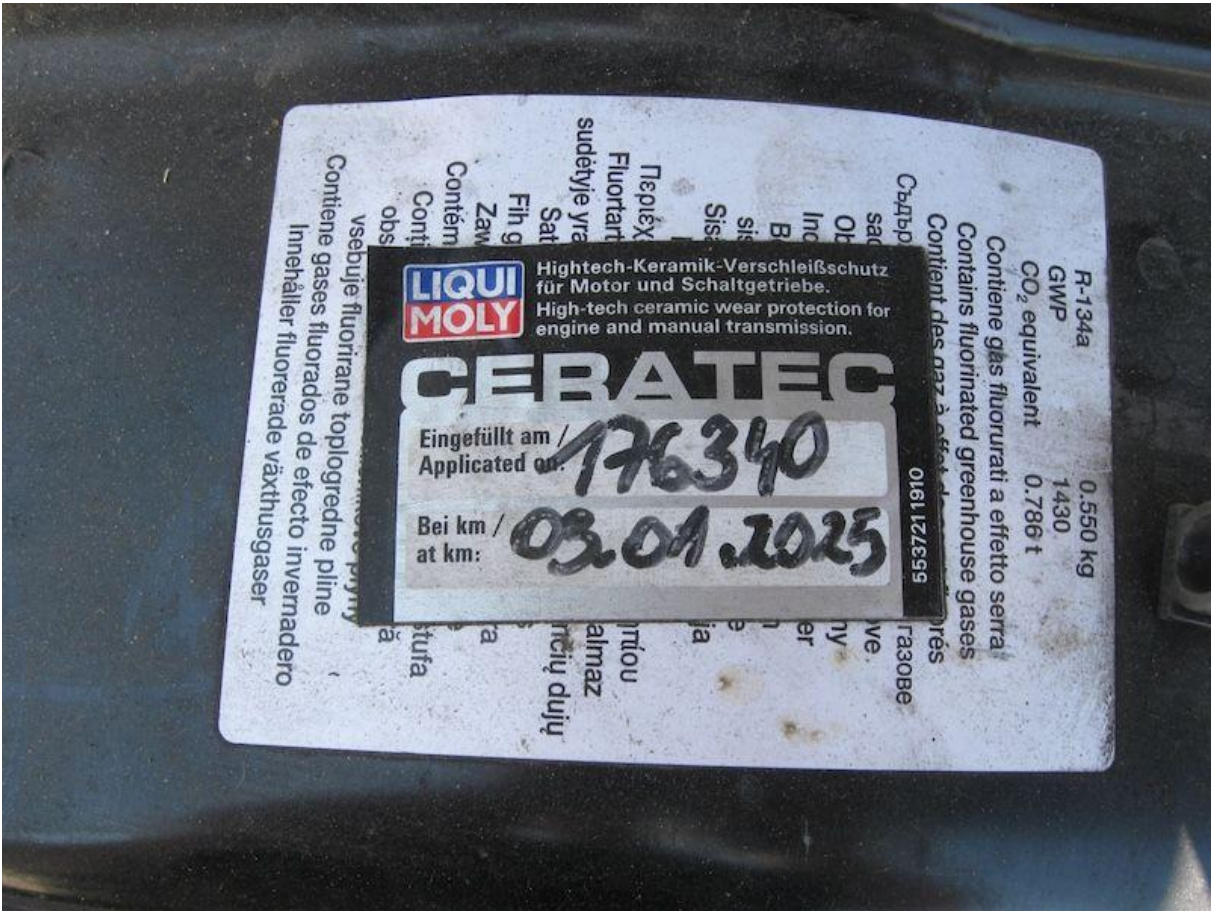

Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22

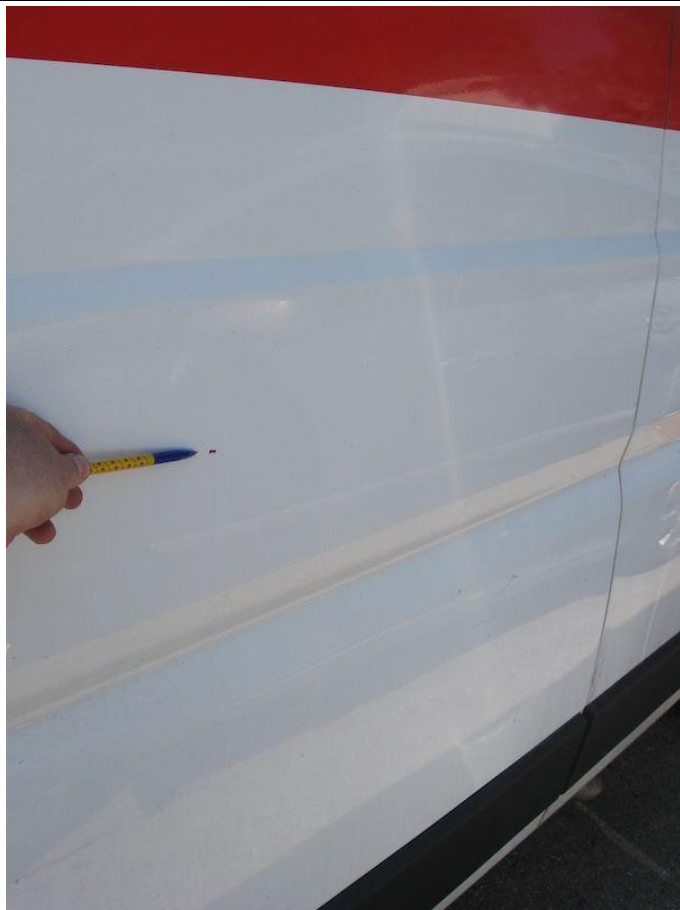

Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37

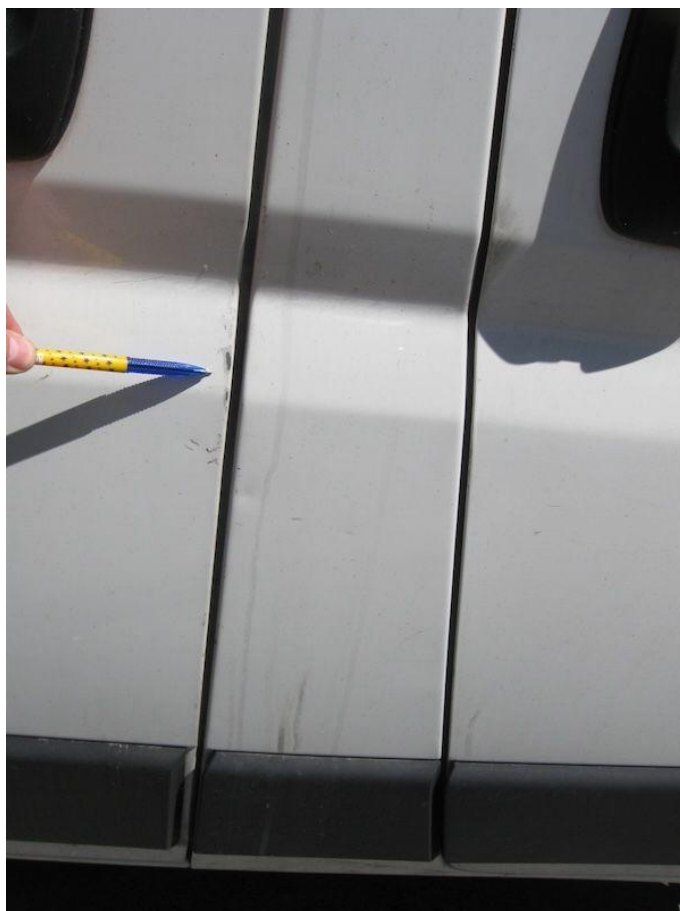

Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41

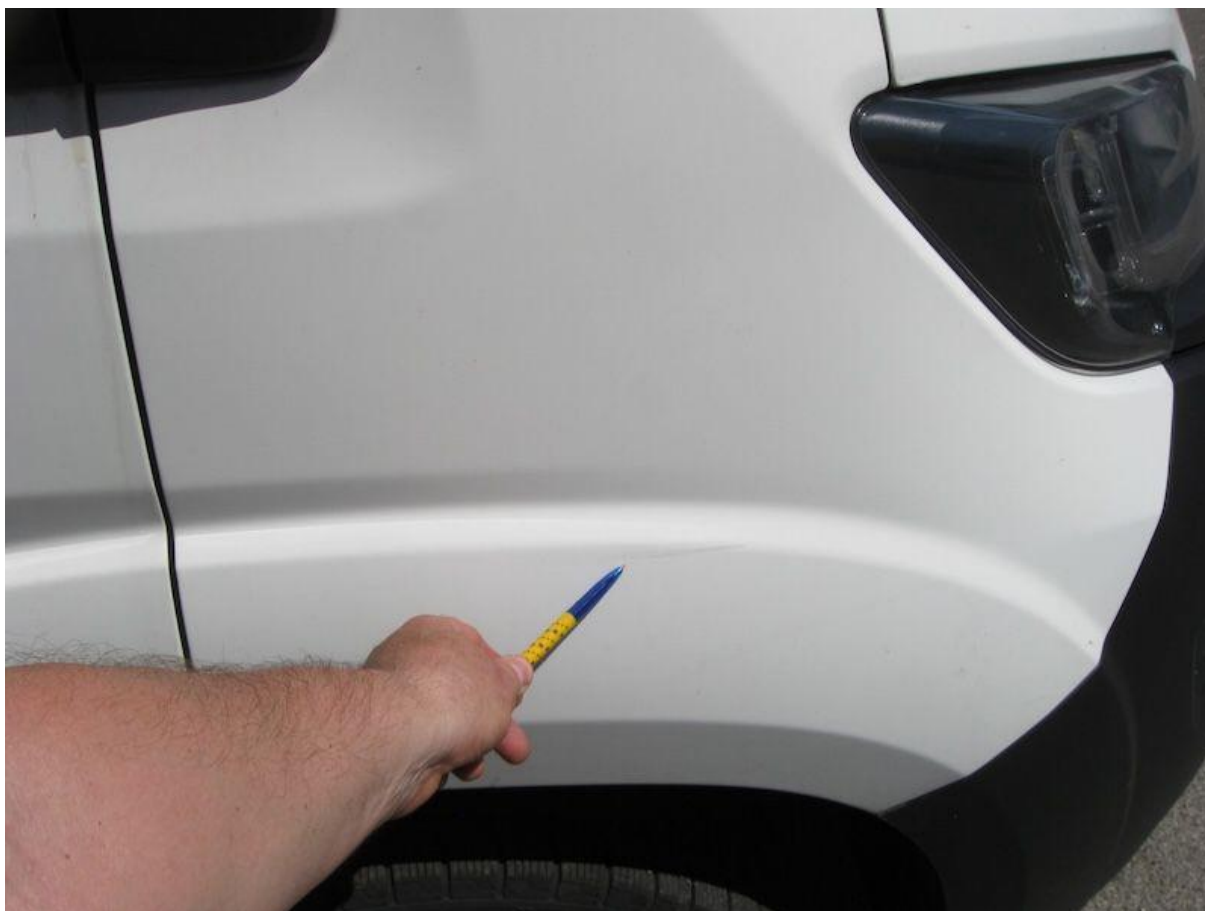

Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48

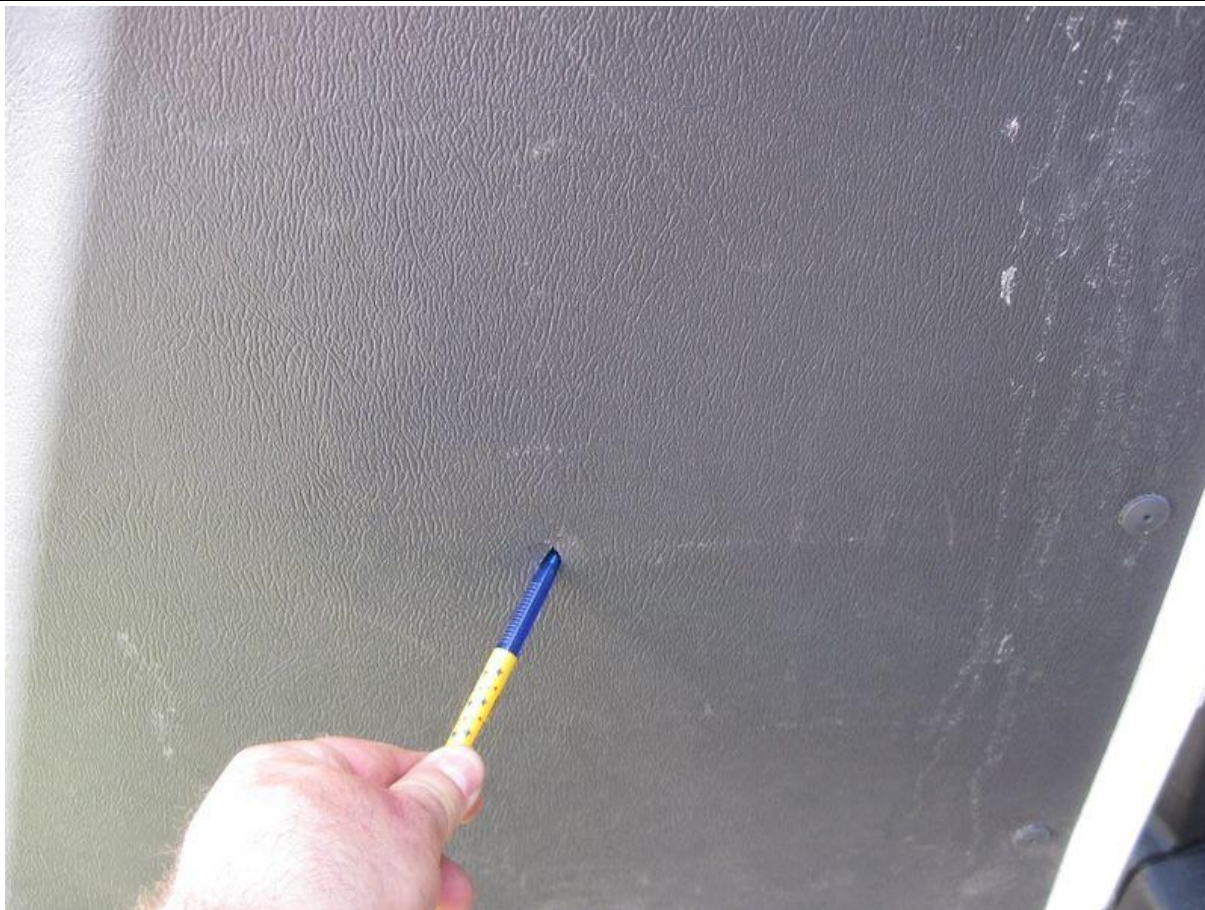

Fot. nr 49

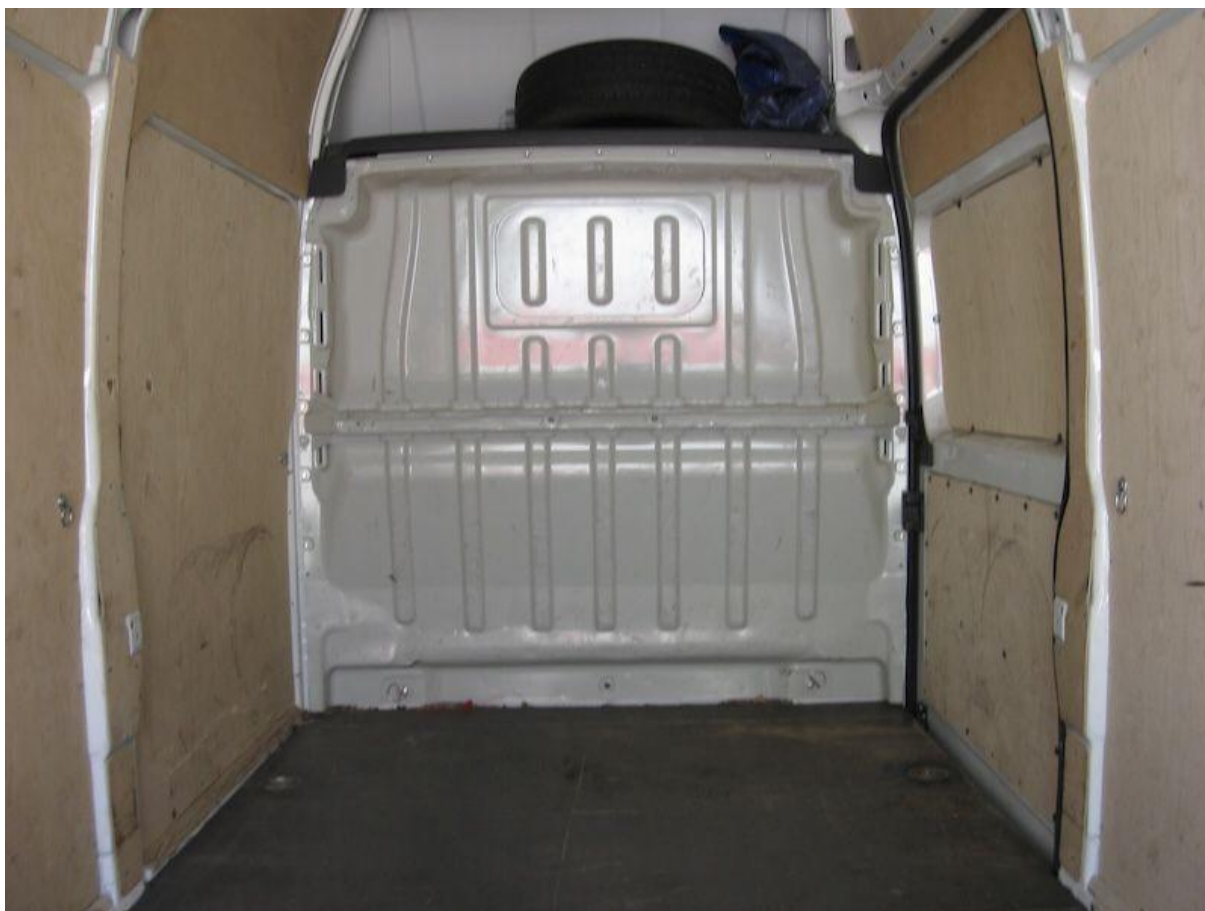

Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: WE2U852

z dnia: 2025/07/21

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
9. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
10. Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zdanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.