

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001949991
Besichtigt am: 14.05.2025 14:26
Berichts-Nr: 8347913
FIN: TMBJW8NX6NY045198



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWJ
Erstzulassungsdatum:	14.12.2021
Laufleistung:	65.424 km
Farbe:	Brilliant-Silber Metallic
Farbe Dach:	Brilliant-Silber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.090 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ambition grau/schwarz Formhimmel
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	138 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Berganfahrasistent
"Ergonomic basic seat"	Besondere Innengeräuschkämpfung
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Betriebserlaubnis Nachtrag
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)	Bordliteratur in Deutsch
"REAR VIEW"	Bordwerkzeug
"SIMPLY CLEVER"	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	DAB - Digitaler Radioempfang
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dachreling, schwarz
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dämpfung hinten, Sport
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dämpfung vorn
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	DC/DC Wandler 3,0 KW
4 Türen	Dekor-Einlagen
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW, HybridTSI, Systemleistung 180 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	Doppelton-Signalhorn
6-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgasendrohr seitlich, hinten	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	-
Ablagekästen im Kofferraum	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Aktivkohlebehälter (EVAP)	El. einst., beheiz.,klappbare, automat. abbl. Aussensp. mit Board.-Sp.,Memoryf.,Innenspiegel, ohne Rahmen, SIDE ASSIST
Alu Pedalen	El. Rollo (mit Sonnenrollo, mit Ablageetasche/Ablagebox)
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrerknieairbag
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfelddel.	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausströmer	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Batterie 320A (59Ah)	Feststellbremse
Batterie/Generator Kapazität Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Bauteile mit besonderer Oberfläche	FPK-Medium
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußmatten vorn und hinten
Beheizbare Windschutzscheibe	Gepäckraumbeleuchtung
	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch	Navi Columbus + Web Radio
Head-Up Display	Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Heckscheibenwischer "AERO"	Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Heckspoiler in Wagenfarbe	Netztrennwand
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Nicht Heissland
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Normal-Lackierung
Infotainment Columbus	Notrufsystem eCall+
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Ablagenpaket/box
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Adapter
Kältemittel R1234yf	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Anhängervorrichtung
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Car2X
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komfort & Relax	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne Ladeboden
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Schmutzfänger
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Skisack
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Überführungsausrüstung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leichtmetallr{der "ALTAIR", glanzgedreht7,5J x 19" - 4 Stk.	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Leichtmetallr{der "ALTAIR", glanzgedreht7,5J x 19" - 4 Stk.	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehne mit Massage- funktion	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zusätzliche Bereifung
Linkslenker	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Pannen-Set
Mit Halter	Parken & Sicht
Mit Multifunktionskamera	Progressive Lenkung
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Radschrauben Standard
Mit Verkehrszeichenerkennung	Radstand
Mittelarmlehne vorn	Rechtsverkehr
Mittelkonsole	Regionscode " ECE " für Radio
Modul Boden hinten Ausführung 4	Reifen 225/40 R19 93Y xl sportiv
Multipler Matrix-Beam	Reifendruckkontrolle
	Reifenlieferanten für EU Länder
	Reise

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment	Zierleisten schwarz
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre	Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Scheibenbremsen hinten	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schlüsselloser Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung	
Schlafpaket 2	
Schriftzugsatz (SKODA ohne OCTAVIA)	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn	
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren	
Side Assist	
Sitzbezüge "Suedia"	
Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory und Sitztiefeinstellung	
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar	
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite	
Soundaktor	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sport-Ausstattung	
Sprachsteuerung	
Stabilisator hinten	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	
Steuerung (werksintern)	
Stoßfänger Sport	
Tagesfahrlichtschaltung	
Tankdeckel	
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)	
Typrüfland Deutschland	
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz	
Variant/Avant	
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie	
Vier-Lenkerachse	
Virtuelles Pedal	
Wartungsintervallverlängerung	
Wegfahrsperrung elektronisch	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 09.2025**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsscheiben hinten	Korrosion	Ersetzen
2	Tür vorne links	Kratzer	Lackieren
3	Zündschlüssel	Deformiert	Ersetzen
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Bremsbeläge hinten	Beschädigt	Ersetzen
6	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
7	Kontrolleuchte	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
8	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
9	Fehlfunktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
10	Kotflügel vorne links	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	317,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	265,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	189,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	201,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW8NX6NY045198

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Eingeschränkt, Schwer zugänglich

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(14.05.2025 14:26)

Fahrzeug kann nicht geladen werden und ist nicht fahrbereit. Fehlerdiagnose durchführen, Kostenerweiterung durch nicht einsehbare Faktoren möglich.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8347913
vom: 14.05.2025



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» **Beschädigungsfotos**

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Brems Scheiben hinten - Korrosion - Ersetzen



2 - Tür vorne links - Kratzer - Lackieren



3 - Zündschlüssel - Deformiert - Ersetzen




4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Bremsbeläge hinten - Beschädigt - Ersetzen



6 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

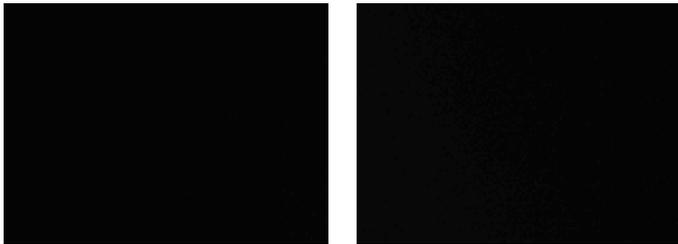

7 - Kontrolleuchte - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Etliche Kontrolleuchten aktiv und Fahrzeug nicht fahrbereit. Folgekosten möglich.



8 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



9 - Fehlfunktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Folgekosten möglich.



10 - Kotflügel vorne links - Steinschlag - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Abdeckrollo nicht passend für das Fahrzeug, falsches Bauteil.

