

» Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001996748  
**Besichtigt am:** 25.06.2025 12:50  
**Berichts-Nr:** 8576637  
**FIN:** TMBJW7NX9MY161603



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen  |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi               |
| <b>Hersteller:</b>                  | Skoda               |
| <b>Modell:</b>                      | Octavia             |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 8004 / AVE          |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 10.06.2021          |
| <b>Laufleistung:</b>                | 164.067 km          |
| <b>Farbe:</b>                       | Quarz-Grau Metallic |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Quarz-Grau Metallic |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb        |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Hybrid Benzin       |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.400 ccm           |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)     |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               | 4.689 mm            |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                | 1.504 mm            |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              | 1.829 mm            |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    | 2.090 kg            |
| <b>Radstand:</b>                    | 2.680 mm            |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                   |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                   |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6              |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                   |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                   |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 6-Gang    |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff               |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Schwarz             |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                   |

## » Dokumente &amp; Wartung

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>  | 08.2026       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 335 Tag(e)    |

## » Fahrzeugausstattung

|   |   |
|---|---|
| "DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung  | Dachreling  |
| "FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer  | Dämpfung hinten   |
| "SMART LINK" (wired and wireless connect)   | Dämpfung vorn   |
| "SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben  | DC/DC Wandler 3,0 KW  |
| 12 Volt-Steckdose im Kofferraum   | Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"                              |
| 4 Türen   | Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe               |
| 4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C  | Doppelton-Signalhorn  |
| 4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid,TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D                              | Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                     |
| 6-Gang-Automatikgetriebe  | Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung         |
| 8 Lautsprecher ( passiv )   | Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz                      |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder   | Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -       |
| Abgasendrohr hinten (Standard)  | -   |
| Abgaskonzept, EU6 AP  | Einparkhilfe vorn und hinten  |
| Ablagekästen im Kofferraum  | Einstiegleisten in den Türausschnitten                              |
| Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung   | E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A            |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)   | Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)           |
| Ambiente und Umfeldbeleuchtung  | Entriegelung Hintersitz mechanisch                                  |
| Antenne nur für FM Empfang, Diversity   | Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)                                |
| Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht  | Fahrerkniefahrerairbag  |
| Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch   | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen               |
| Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)  | Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-                               |
| Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldbel. | Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose           |
| Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex  | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch |
| Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe  | Fertigungsablauf Standard   |
| Ausströmer  | Feststellbremse   |
| Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter   | Formteilhimmel ungeteilt  |
| Batterie 320A (59Ah)  | FPK-Medium  |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift   | Frontantrieb  |
| Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn  | Frontscheibe in Wärmeschutzglas                                     |
| Berganfahrassistent   | Fußhebelwerk "Standard"   |
| Besondere Innengeräuschkämpfung   | Gepäckraumabdeckung, schiebbar                                      |
| Betriebserlaubnis Nachtrag  | Gepäckraumbeleuchtung   |
| Betriebsspannung 12 V   | Gepäckraumbodenbelag Komfort  |
| Bordliteratur in Deutsch  | Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose         |
| Bordwerkzeug  | Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch     |
| BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)  | Head-Up Display   |
| Chrompaket  | Heckscheibenwischer "AERO"  |
| Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten  | Heckspoiler   |
| DAB - Digitaler Radioempfang  | Hinterachsgewicht Ausführung 1                                      |
|   | Hybrid-Antriebssystem PHEV  |
|   | Infotainment Columbus   |

|   |   |
|---|---|
| Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten   | Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                |
| Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H  | Ohne Car2X  |
| Kältemittel R1234yf   | Ohne Dacheinsatz (Voldach)  |
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung  | Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                |
| Keine Aktionsausführung   | Ohne Fußmatten  |
| Kindersicherung, elektrisch betätigt  | Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche                                    |
| Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite | Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage                            |
| Komfort   | Ohne Halter   |
| Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)   | Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik                                 |
| Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging  | Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne                                |
| Kopfstützen hinten (3 Stück)  | Ohne Ladeboden  |
| Kopfstützen vorn  | Ohne Ladedose   |
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer   | Ohne Lehnenverriegelung für Vordersitze                           |
| Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)   | Ohne Lichtassistent   |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland  | Ohne Mode3 Ladekabel  |
| Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist  | Ohne Schalthebelknopf/-Griff                                      |
| LED- Hauptscheinwerfer  | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                 |
| Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic   | Ohne Schmutzfänger  |
| LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling  | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                                   |
| Leergewichtsbereich 1   | Ohne Skisack  |
| Leichtmetallräder "PERSEUS", glanzgedr., 7,5J x 18" - 4 Stk.  | Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung                          |
| Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen   | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                               |
| Leuchtweitenregulierung   | Ohne Überführungsausrüstung                                       |
| Linkslenker   | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                  |
| Luxusausstattung  | Ohne zus. Funktionsfehleranzeige                                  |
| Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent   | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                  |
| Mit Multifunktionskamera  | Ohne Zusatz-/Standheizung   |
| Mit Verkehrszeichenerkennung  | Ohne zusätzliche Bereifung  |
| Mittelarmlehne vorn   | Optionsinfotainment (MIB3)  |
| Mittelkonsole   | Pannen-Set  |
| Modul Boden hinten Ausführung 4   | Radschrauben Standard   |
| Nachrüstung Anhängervorrichtung, abnehmbar und abschließbar   | Radstand  |
| Navi Columbus + Web Radio   | Rechtsverkehr   |
| Nebelscheinwerfer   | Regionscode " ECE " für Radio                                     |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig   | Reifen 225/45 R18 91Y   |
| Netztrennwand   | Reifendruckkontrolle  |
| Nicht Heissland   | Reifenlieferanten für EU Länder                                   |
| Normal-Lackierung   | Reise & Comfort   |
| Notrufsystem eCall  | Remote Access / Remote Access + Online Infotainment               |
| Ohne Ablagenpaket/box   | Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre                       |
| Ohne Adapter  | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne |
| Ohne Alu/Chrom-Paket  | Scheibenbremsen hinten  |

Scheibenbremsen vorn  
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor  
Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"  
ohne Safesicherung  
Schriftzugsatz in Grundaufführung  
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag  
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)  
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )  
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)  
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne  
Rahmen, mit Sensoren  
Side Assist  
Sitzbezüge in Stoff  
Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory  
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar  
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer  
und Beifahrerseite  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Sprachsteuerung  
Stabilisator hinten  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation  
Steuerung (werksintern)  
Stoßfänger in Wagenfarbe  
Tagesfahrlichtschaltung  
Tankdeckel  
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)  
Typprüfand Deutschland  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variant/Avant  
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie  
Vier-Lenkerachse  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperr elektronisch  
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz  
Zus.Rückstrahler (Türbereich)  
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

| <b>Hersteller</b> | <b>Ort</b> | <b>Position</b> | <b>Typ</b> | <b>Felge</b> | <b>Dimension</b> | <b>Profiltiefe</b> |
|-------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------------|--------------------|
| Pirelli           | Vorne      | Links           | Sommer     | Aluminium    | 225/40 R 18 91 Y | 2,0 mm             |
| Pirelli           | Vorne      | Rechts          | Sommer     | Aluminium    | 225/40 R 18 91 Y | 2,0 mm             |
| Pirelli           | Hinten     | Links           | Sommer     | Aluminium    | 225/40 R 18 91 Y | 4,0 mm             |
| Pirelli           | Hinten     | Rechts          | Sommer     | Aluminium    | 225/40 R 18 91 Y | 4,0 mm             |

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Nein**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 03.2025**Kompressor vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| <b>Nr</b> | <b>Bauteil</b>          | <b>Schadensbeschreibung</b> | <b>Reparaturempfehlung</b>            |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1         | Seitenwand hinten links | Delle(n) und Kratzer        | Instandsetzen + lackieren (teilweise) |
| 2         | Reifen vorne links      | Verschlissen                | Ersetzen                              |
| 3         | Reifen vorne rechts     | Verschlissen                | Ersetzen                              |
| 4         | Stoßfänger vorne links  | Kratzer                     | Spotrepair                            |
| 5         | Stoßfänger hinten       | Kratzer                     | Spotrepair                            |
| 6         | Tirefit                 | Abgelaufen                  | Ersetzen                              |

**» Gebrauchsspuren**

| <b>Nr</b> | <b>Bauteil</b>    | <b>Schadensbeschreibung</b> | <b>Reparaturempfehlung</b> |
|-----------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1         | Stoßfänger vorne  | Steinschlag                 | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2         | Windschutzscheibe | Steinschlag                 | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

**» Merkantile Wertminderung**

|   |  |
|---|--|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBJW7NX9MY161603

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend, Nässe

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

» **Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

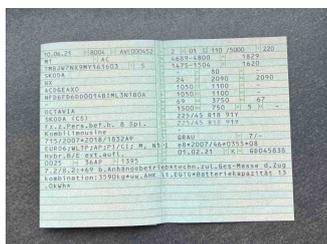


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung

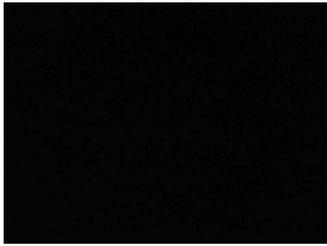

Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



2 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Reifen vorne Sägezahn innen



3 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Reifen vorne Sägezahn innen



4 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Spotrepair



5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair



6 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



**GEBRAUCHSSPUREN**

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

