



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8559581
vom: 23.06.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001975620
Besichtigt am: 23.06.2025 11:41
Berichts-Nr: 8559581
FIN: WVGZZZ5NZNM059514



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8559581
vom: 23.06.2025

» Fahrzeugdaten

| | |
|-------------------------------------|--|
| Fahrzeugkategorie: | Personenkraftwagen |
| Fahrzeugart: | SUV |
| Hersteller: | Volkswagen |
| Modell: | Tiguan |
| HSN / TSN: | 0603 / BZG |
| Erstzulassungsdatum: | 29.03.2022 |
| Laufleistung: | 178.723 km |
| Farbe: | Platinum Grey Metallic |
| Farbe Dach: | Platinum Grey Metallic |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Motorisierung/Kraftstoff: | Diesel |
| Hubraum: | 2.000 ccm |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeuglänge: | 4.509 mm |
| Fahrzeughöhe: | 1.675 mm |
| Fahrzeugbreite: | 1.839 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 2.010 kg |
| Radstand: | 2.678 mm |
| Anzahl Achsen: | 2 |
| Zylinder: | 4 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Anzahl Türen: | 4 |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe 6-Gang |
| Polsterart: | Alcantara |
| Interieurfarbe: | Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 2 |

» Dokumente & Wartung

| | |
|---|---------------|
| Nächste HU: | 03.2027 |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Ja |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: | Ja |
| Kennzeichen entgegengenommen: | Keine |
| Wartungsheft: | Digital |
| Wartungsnachweis: | Nicht prüfbar |
| Datum der letzten Wartung: | |
| Km-Stand bei letzter Wartung: | |
| Restlauf bis Service: | 4.600 KM |



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8559581
vom: 23.06.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

| | |
|--|---|
| "Business Premium"-Paket | Dämpfung vorn |
| 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum | Dekoreinlagen "Horizont Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn |
| 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten | Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten | Digitaler Radioempfang DAB+ |
| 3 Kopfstützen hinten | Diversity-Antenne für FM-Empfang |
| 4 Leichtmetallräder "Frankfurt" 7 J x 18 | Doppelton-Signalhorn |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l | Drehstromgenerator 180 A |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz |
| 6-Gang-Schaltgetriebe | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze |
| 8 Lautsprecher | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer |
| Abbiege- und Schlechtwetterlicht | Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder | ECO-Funktion |
| Abgasnorm EU6 AP | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich |
| Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel | Elektrische Luftzusatzheizung |
| Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite | Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung |
| Airstop®-Reifen 235/55 R 18, rollwiderstandsoptimiert | Entfall Ablagefach im Dachhimmel |
| Ambientebeleuchtung außen, leuchtende(s) Stylingelement(e) vorn | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe |
| Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung | ergoActive Sitze vorn |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar, Oberschenkelauflage längs verschiebbar |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch | Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen |
| Außenspiegel rechts, konvex | Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N- |
| Außenspiegelgehäuse silber lackiert | Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer | Fernentriegelung für Rücksitzlehne |
| Batterie 420A (70Ah) | Fertigungsablauf Mexiko |
| Batterie/Generator Kapazität Standard | Frontantrieb |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift | Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend |
| Betriebserlaubnis Nachtrag | Fußgängererkennung |
| Betriebsspannung 12 V | Fußhebelwerk "Standard" |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland) | Gepäcknetz |
| Bordwerkzeug und Wagenheber | Gepäckraumabdeckung |
| Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt | Gepäckraumauskleidung in Textil |
| Chromleisten an den Seitenfenstern | Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar |
| Dachhimmel | Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar |
| Dachreling silber eloxiert | |
| Dämpfung hinten | |



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8559581
vom: 23.06.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

| | |
|---|--|
| Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose | Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn |
| Halterung für Verbandkasten/Warndreieck | Normal-Lackierung |
| Head-up-Display | Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h) |
| Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar | Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert |
| Innenspiegel automatisch abblendend | Ohne 2. Batterie |
| IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer | Ohne Ablagenpaket/box |
| IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte | Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR |
| ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze | Ohne alternativ-Antriebssystem |
| Kältemittel R1234yf | Ohne Aufkleber und Embleme |
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung | Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe |
| Keine Aktionsausführung | Ohne besondere Karosseriemaßnahmen |
| Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik | Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV) |
| Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE) | Ohne Feuerlöscher |
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung | Ohne Garagentoröffner |
| Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser | Ohne Heckspoiler |
| Komfortausstattung | Ohne Individualeinbau |
| Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn | Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik |
| Kraftstoffsystem Diesel | Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne |
| Kühlergrill | Ohne Ladedose |
| Kurzheck | Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG) |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage |
| LED-Rückleuchten dunkelrot | Ohne Schubladen unter den Vordersitzen |
| Leergewichtsbereich Standard | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze |
| Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion | Ohne spezielle Aufkleber/Schilder |
| Leuchte im Fußraum vorn | Ohne Spurwechselassistent |
| Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht | Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg |
| Linkslenker | Ohne Überführungsausrüstung |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen) |
| Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz |
| Mittelarmlehne vorn | Ohne Zusatz-/Standheizung |
| Motorenstart Standard | Ohne zusätzliche Bereifung |
| Müdigkeitserkennung | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund |
| Multifunktionskamera | Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten |
| Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar | Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" |
| Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet" | Progressivlenkung |
| Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet" | Radio |
| Nebelschlussleuchte | Radschrauben Standard |
| Netztrennwand | Radstand |
| Nicht Heissland | Rechtsverkehr |
| | Regensensor |
| | Regionscode " ECE " für Radio |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8559581
vom: 23.06.2025

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige
 Reserverad gewichts- und platzsparend
 Reserverad gewichts- und platzsparend
 Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
 Schaltgetriebe MQ350
 Schalthebelknauf in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachbedienung
 Spurhalteassistent "Lane Assist"
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Top-Komfortsitze vorn
 Top-Paket
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Variante co2
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
 Warnleuchte für Waschwasserstand
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen
 Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8559581
vom: 23.06.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|-------------------|-------------|
| Bridgestone | Vorne | Links | Sommer | Aluminium | 235/55 R 18 100 V | 5,0 mm |
| Bridgestone | Vorne | Rechts | Sommer | Aluminium | 235/55 R 18 100 V | 5,0 mm |
| Bridgestone | Hinten | Links | Sommer | Aluminium | 235/55 R 18 100 V | 6,0 mm |
| Bridgestone | Hinten | Rechts | Sommer | Aluminium | 235/55 R 18 100 V | 6,0 mm |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|-----|----------|--------|-----------|-------------------|-------------|
| Dunlop | | | Winter | Aluminium | 215/65 R 17 103 H | 8,0 mm |
| Dunlop | | | Winter | Aluminium | 215/65 R 17 103 H | 8,0 mm |
| Pirelli | | | Winter | Aluminium | 215/65 R 17 103 H | 5,0 mm |
| Pirelli | | | Winter | Aluminium | 215/65 R 17 103 H | 5,0 mm |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8559581
vom: 23.06.2025

» Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|---|---|---------------------|
| 1 | Stoßfänger hinten | Kratzer | Lackieren |
| 2 | Heckspoiler | Delle(n) und Kratzer | Ersetzen |
| 3 | Heckklappe | Kratzer | Spotrepair |
| 4 | Seitenwand hinten rechts | Kratzer | Smart Repair |
| 5 | Kofflügelzierleiste vorne rechts | Kratzer | Ersetzen |
| 6 | Kofferraumverkleidung rechts | Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang | Ersetzen |
| 7 | Türverkleidung Zierleiste hinten rechts | Kratzer | Ersetzen |
| 8 | Fußmatten | Loch | Ersetzen |

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8559581
vom: 23.06.2025

» Merkantile Wertminderung

| | |
|---|---------------------------------------|
| Vorschäden bekannt: | Ja |
| Vorschäden feststellbar: | Nein |
| Nachlackierungen vorhanden: | Ja |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil | Lack (μm) |
|---|------------------------|
| Lackschichtdicke Tür vorne rechts (μm) | 188,0 |
| Lackschichtdicke Motorhaube (μm) | 171,0 |

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8559581
vom: 23.06.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZNM059514

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8559581
vom: 23.06.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(23.06.2025 11:41)

Komfortelektronik zum Zeitpunkt der Besichtigung i. O. -Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8559581
vom: 23.06.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8559581
vom: 23.06.2025



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube

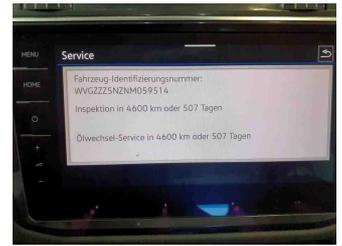

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan






Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

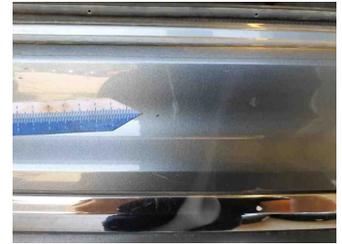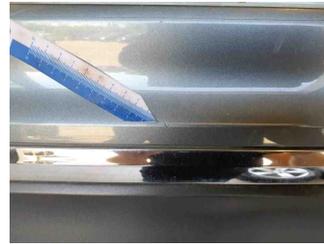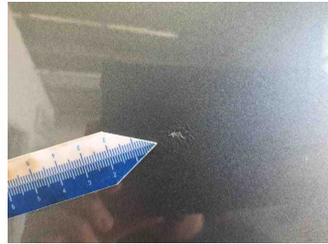

2 - Heckspoiler - Delle(n) und Kratzer - Ersetzen

Kommentar


unlackiert



3 - Heckklappe - Kratzer - Spotrepair



4 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Smart Repair

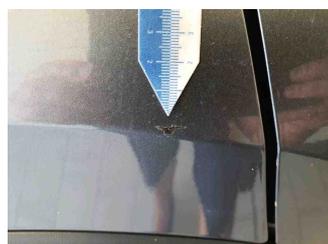



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8559581
vom: 23.06.2025

5 - Kotflügelzierleiste vorne rechts - Kratzer - Ersetzen



6 - Kofferraumverkleidung rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Magnet-Taschenlampe fehlt



7 - Türverkleidung Zierleiste hinten rechts - Kratzer - Ersetzen



8 - Fußmatten - Loch - Ersetzen

