



WDB9066311P567909

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	117.931 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	53.600 km
Typ/Modell	Sprinter	HU (Bericht lag vor)	12/2025
Fahrgestellnummer	WDB9066311P567909	Leistung / Hubraum	120 kW / 2.143 ccm
Erstzulassung	07.12.2017	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Korrosion - lackieren
2	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Kotflügel links	Kotflügel links - Lackmangel - instandsetzen und lackieren
4	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Schiebetür rechts	Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Schweller rechts	Schweller - Kratzer - lackieren
7	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
8	Heckklappe/-tür	Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Sonstiges	Sonstiges (Laderaum) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
10	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden, vom 23.12.2019
2	Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden
3	Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden, vom 15.07.2020

Festgestellte Nachlackierungen



Nr.	Ort
1	Kotflügel links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
2	Kotflügel rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
3	Motorhaube, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
4	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
5	Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R16 115R	Michelin	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	
2	235/65 R16 115R	Michelin	Winterreifen	3mm - 3mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R16 115R	Michelin	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	235/65 R16 115R	Michelin	Sommerreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	235/65 R16 115R C	Continental	Sommerreifen	8	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	Sprinter	Laufleistung (abgelesen)	117.931 km
Fahrgestellnummer	WDB9066311P567909	Erstzulassung	07.12.2017

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	89 µm
2	Dachholm links	74 µm
3	Dachholm rechts	82 µm
4	Heckklappe/-tür	97 µm
5	Kotflügel links	142 µm
6	Kotflügel rechts	121 µm
7	Motorhaube	141 µm
8	Seitenwand links	1.402 µm
9	Seitenwand rechts	185 µm
10	Tür hinten rechts	87 µm
11	Tür vorne links	77 µm
12	Tür vorne rechts	104 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

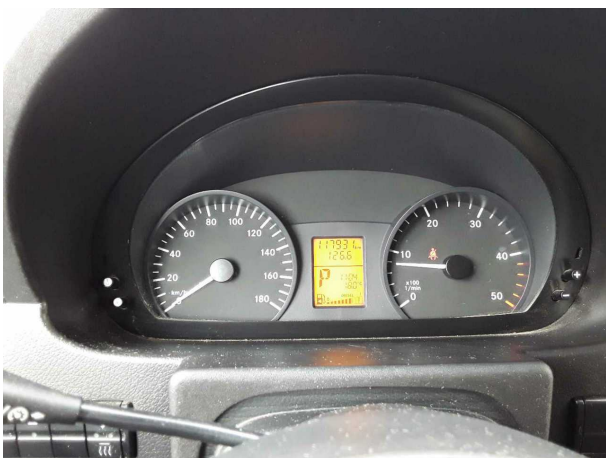


Abbildung 5: Kombiinstrument

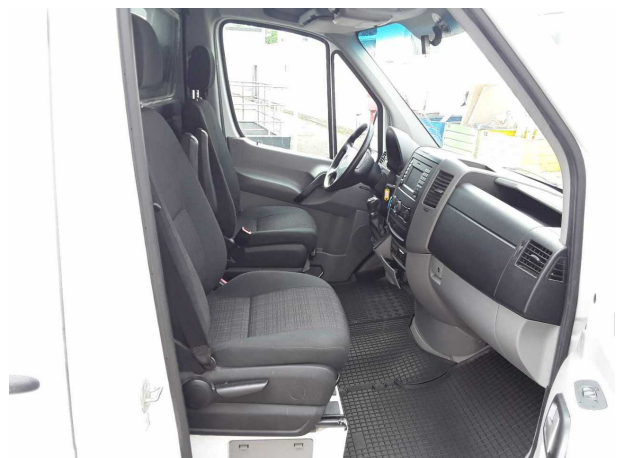


Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente

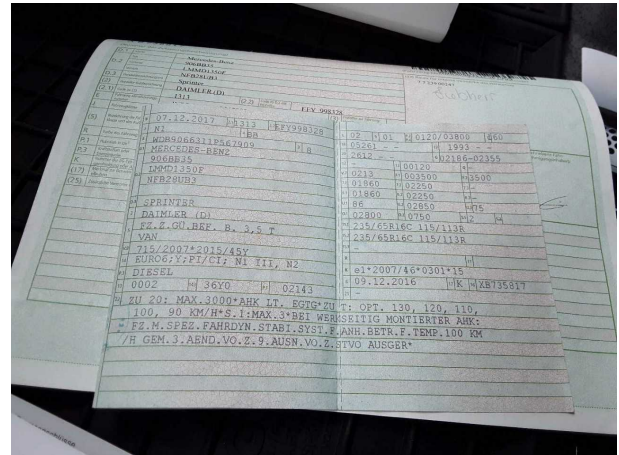


Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung

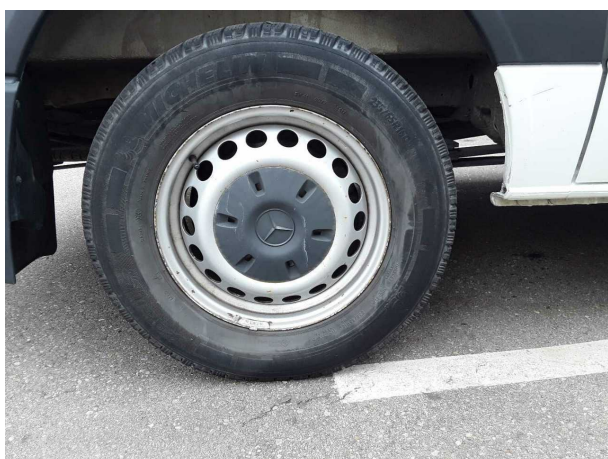


Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Zusatzbereifung



Abbildung 20: Zusatzbereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges

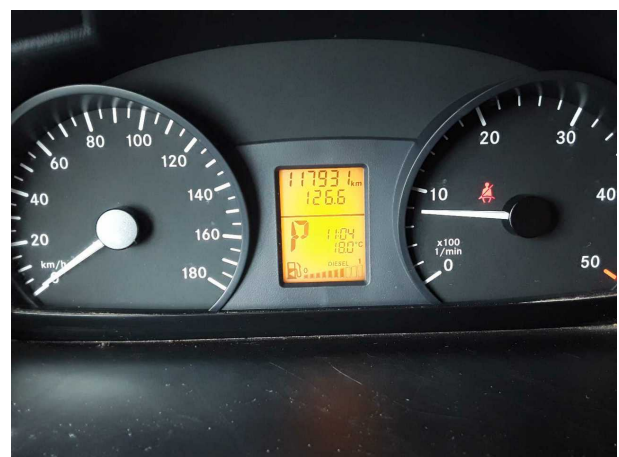


Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges

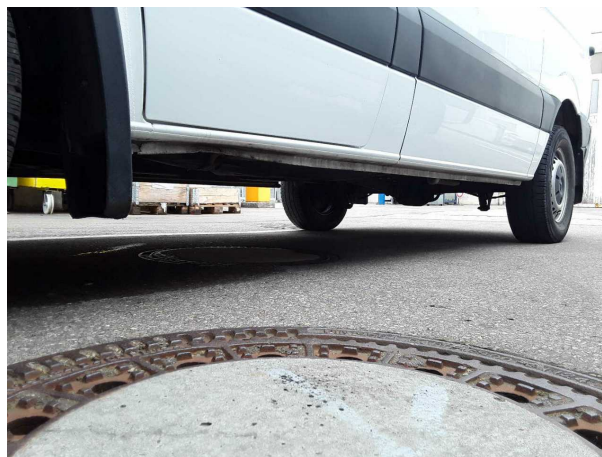


Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - lackieren



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - lackieren




Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Kotflügel links: Kotflügel links - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

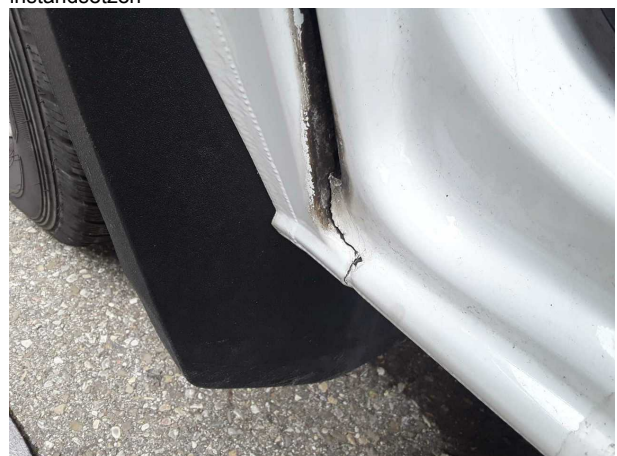

Beschädigung #3: Kotflügel links: Kotflügel links - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Schweller rechts: Schweller - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Schweller rechts: Schweller - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

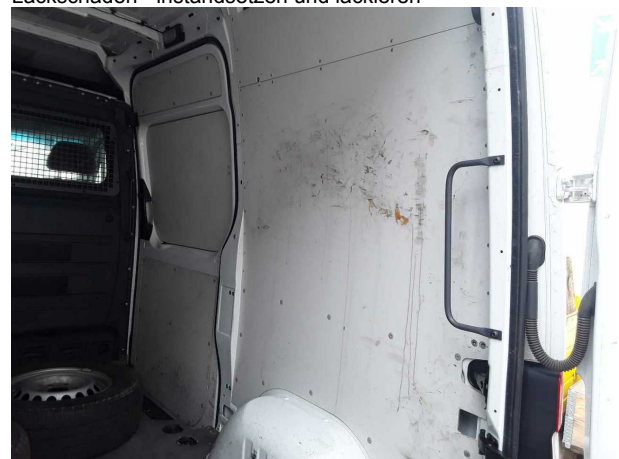

Beschädigung #9: Sonstiges: Sonstiges (Laderaum) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: Sonstiges: Sonstiges (Laderaum) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: Sonstiges: Sonstiges (Laderaum) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: Sonstiges: Sonstiges (Laderaum) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern

Nachlackierungsfotos




Nachlackierung 1: Kotflügel links



Nachlackierung 1: Kotflügel links



Nachlackierung 2: Kotflügel rechts

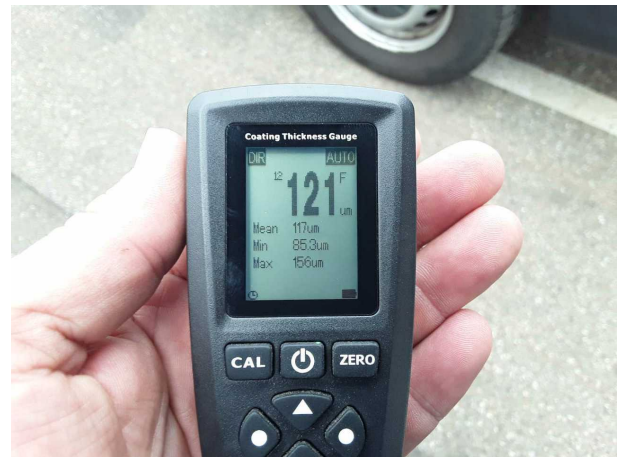

Nachlackierung 2: Kotflügel rechts



Nachlackierung 3: Motorhaube



Nachlackierung 3: Motorhaube



Nachlackierung 4: Seitenwand links



Nachlackierung 4: Seitenwand links



Nachlackierung 5: Seitenwand rechts



Nachlackierung 5: Seitenwand rechts