



WDD2052771F877074

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	99.624 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	167 Tag(e)
Typ/Modell	C 200	HU (Bericht lag vor)	04/2026
Fahrgestellnummer	WDD2052771F877074	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.497 ccm
Erstzulassung	13.03.2019	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
2	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren
3	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - lackieren
4	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - lackieren
5	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
7	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98Y	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/50 R17 98Y	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98V	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	225/50 R17 98V	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					07/2022

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	C 200	Laufleistung (abgelesen)	99.624 km
Fahrgestellnummer	WDD2052771F877074	Erstzulassung	13.03.2019

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	95 µm
2	Dachholm links	110 µm
3	Dachholm rechts	105 µm
4	Heckklappe/-tür	96 µm
5	Kotflügel links	101 µm
6	Kotflügel rechts	288 µm
7	Motorhaube	85 µm
8	Seitenwand links	109 µm
9	Seitenwand rechts	118 µm
10	Tür hinten links	98 µm
11	Tür hinten rechts	95 µm
12	Tür vorne links	95 µm
13	Tür vorne rechts	100 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole

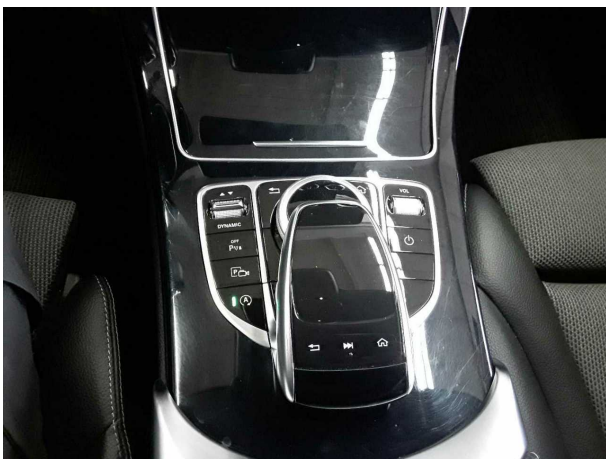


Abbildung 9: Mittelkonsole



Abbildung 10: Instrumententafel

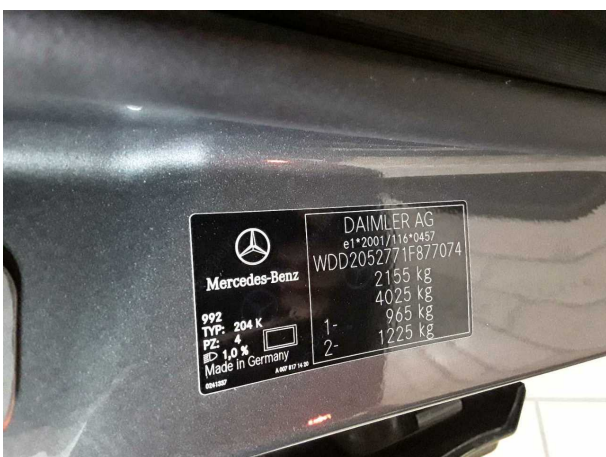


Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Navigation



Abbildung 13: Entertainment



Abbildung 14: Dokumente

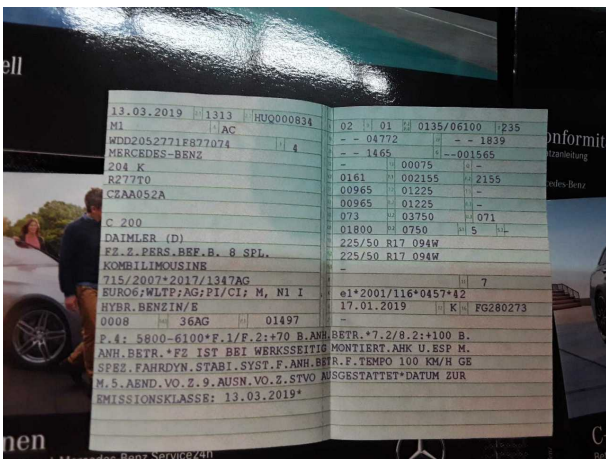


Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Montierte Bereifung

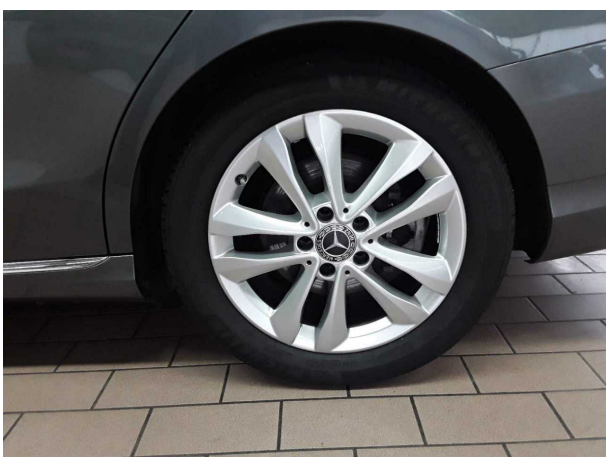


Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Zusatzbereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges

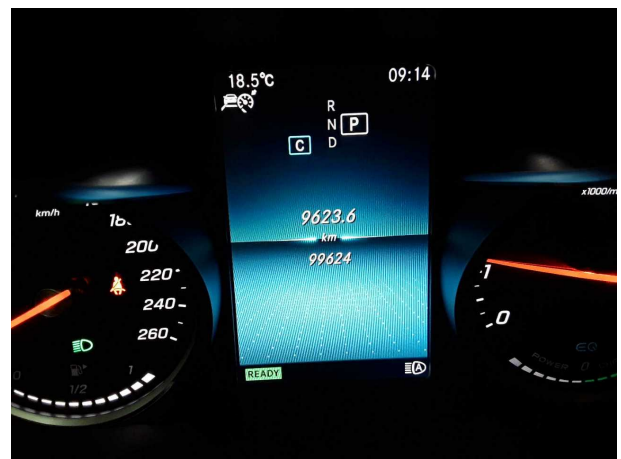


Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges

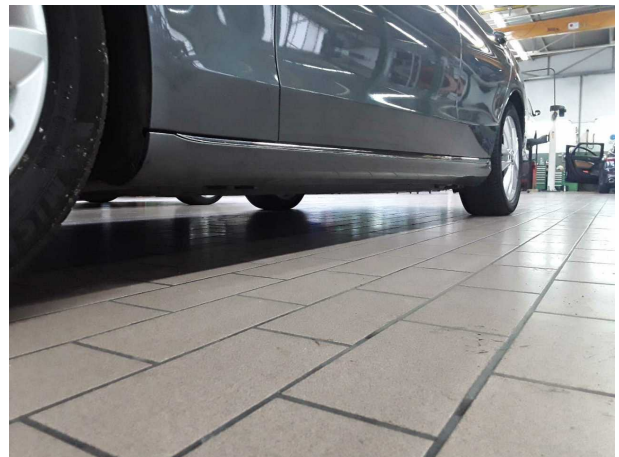


Abbildung 34: Sonstiges

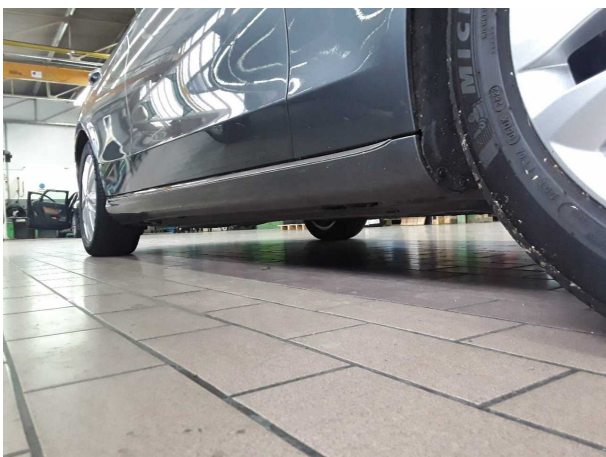


Abbildung 35: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair

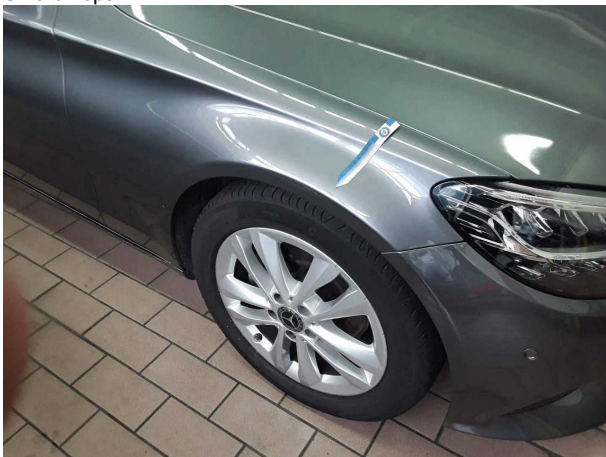

Beschädigung #2: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung #2: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren




Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren




Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren




Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren

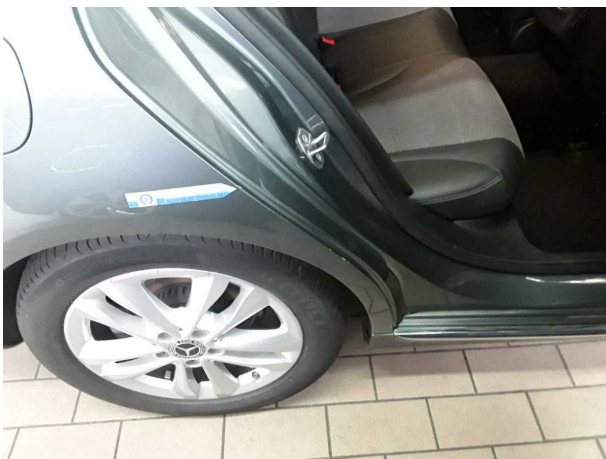

Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair

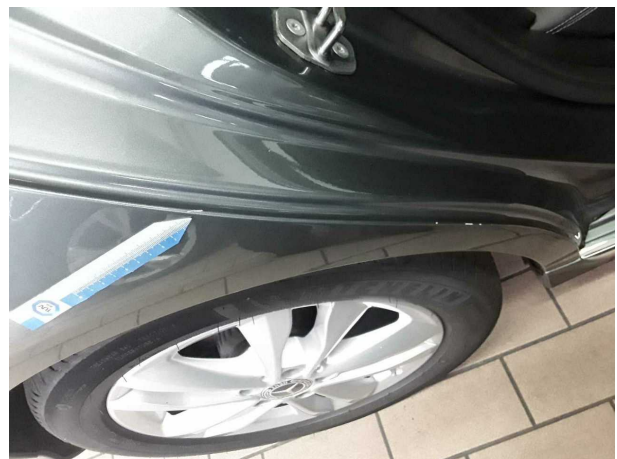


Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair

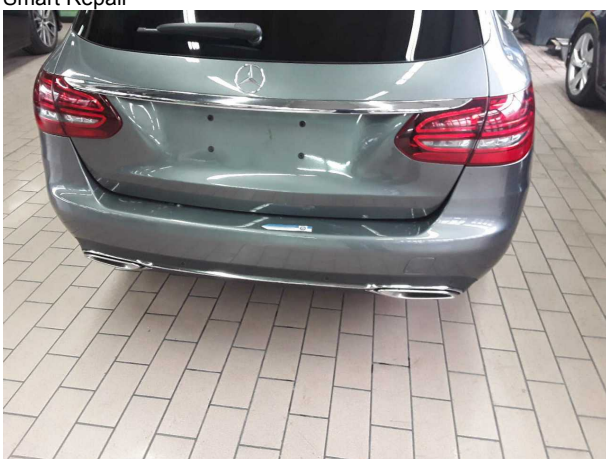

Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

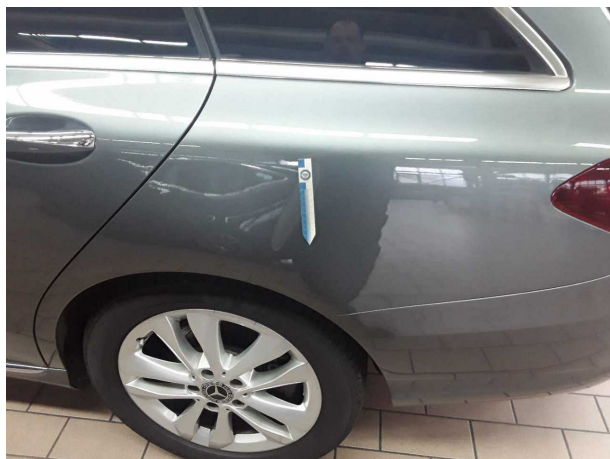

Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts