

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001983840
Besichtigt am: 27.06.2025 11:37
Berichts-Nr: 8595592
FIN: TMBJW7NX0NY094455



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	29.06.2022
Laufleistung:	52.139 km
Farbe:	Graphite-Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite-Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.090 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» **Fahrzeugausstattung**

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	Dämpfung vorn
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	DC/DC Wandler 3,0 KW
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Türen	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid,TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
6-Gang-Automatikgetriebe	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
8 Lautsprecher (passiv)	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einparkhilfe vorn und hinten
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abgaskonzept, EU6 AP	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Ablagekästen im Kofferraum	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrerkniefahrer
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldbel.	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Ausströmer	Feststellbremse
Batterie 320A (59Ah)	Formteihimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	FPK-Medium
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Berganfahrasistent	Fußhebelwerk "Standard"
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Halbleiter
Chrompaket	Head-Up Display
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Heckscheibenwischer "AERO"
DAB - Digitaler Radioempfang	Heckspoiler
Dachreling	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Dämpfung hinten,Basis 1	Hybrid-Antriebssystem PHEV
	Infotainment Columbus

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Fußmatten
Kältemittel R1234yf	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Keine Aktionsausführung	Ohne Halter
Kindersicherung, manuell	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Ladeboden
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Lichtassistent
Kopfstützen vorn	Ohne Müdigkeitserkennung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Schmutzfänger
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Skisack
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Trennwand
Leergewichtsbereich 1	Ohne Überführungsausrüstung
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Luxusausstattung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelarmlehne vorn	Pannen-Set
Mittelkonsole	Radschrauben Standard
Modul Boden hinten Ausführung 4	Radstand
Navi Columbus + Web Radio	Rechtsverkehr
Nebelscheinwerfer	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifen 205/55 R17 91V
Nicht Heissland	Reifendruckkontrolle
Normal-Lackierung	Reifenlieferanten für EU Länder
Notrufsystem eCall+	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Ablagenpaket/box	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Adapter	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Alu/Chrom-Paket	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen hinten
Ohne Car2X	Scheibenbremsen vorn
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung
Schriftzugsatz in Grundauführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne
Rahmen, mit Sensoren
Side Assist
Sitzbezüge - "Suedia"/Leder
Sitzbezüge "Suedia"
Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Steuerung (werksintern)
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagesfahrlichtschaltung
Tankdeckel
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
Typprüfand Deutschland
Umwelt bonus
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant/Avant
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Vier-Lenkerachse
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Bremsscheiben vorne	Verschlissen	Ersetzen
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
6	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
8	Sitzbezug vorne links	Loch	Smart Repair
9	Türzierleiste hinten rechts	Chemische Verunreinigung	Chemische Reinigung
10	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Stoßfängerverkleidung hinten	Fehlstellung	Demontage/Montage
12	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
13	Bremsscheiben hinten	Korrosion	Prüfen
14	Türzierleiste vorne rechts	Anhaftung	Polieren
15	Tür vorne rechts	Kratzer	Polieren
16	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW7NX0NY094455

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja


Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» **Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos

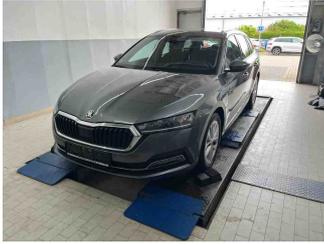

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8595592
vom: 27.06.2025



Innenraum - Kofferraum

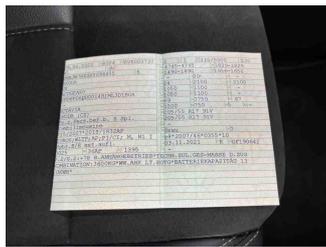

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



2 - Brems Scheiben vorne - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Brems Scheiben und Beläge Vorderachse



3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




5 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



8 - Sitzbezug vorne links - Loch - Smart Repair

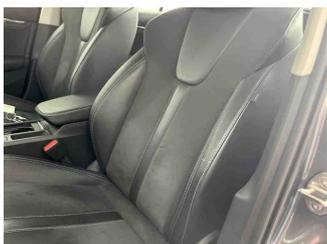

9 - Türzierleiste hinten rechts - Chemische Verunreinigung - Chemische Reinigung



10 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



11 - Stoßfängerverkleidung hinten - Fehlstellung - Demontage/Montage

Kommentar	Folgekosten möglich
-----------	---------------------



12 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



13 - Brems Scheiben hinten - Korrosion - Prüfen

Kommentar

Folgekosten möglich



14 - Türzierleiste vorne rechts - Anhaftung - Polieren



15 - Tür vorne rechts - Kratzer - Polieren



16 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Tür hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

