

WVWZZZ3CZJP015679

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	166.193 km
<b>Hersteller</b>	Volkswagen	<b>Restlauf bis Service</b>	22 Tag(e)
<b>Typ/Modell</b>	PASSAT	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	08/2025
<b>Fahrgestellnummer</b>	WVWZZZ3CZJP015679	<b>Leistung / Hubraum</b>	110 kW / 1.968 ccm
<b>Erstzulassung</b>	22.05.2018	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff / Schwarz-Anthrazit
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	Schwarz
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Getriebe</b>	Manuell

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
3	Tür hinten links	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren
5	Außenspiegel rechts	Spiegelgehäuse - Kratzer - erneuern
6	Verkleidungen/Abdeckungen	Dachhimmel - Brandloch - Smart Repair

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung (Alle Verkleidungen) - Kratzer - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug
4	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - kein Abzug
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Ladekante) - Kratzer - kein Abzug
6	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R16 95V	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	215/60 R16 95V	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 98V	Continental	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	215/55 R17 98V	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

## Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	215/60 R16 95V	Michelin	Sommerreifen	7	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Volkswagen	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	PASSAT	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	166.193 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WVWZZZ3CZJP015679	<b>Erstzulassung</b>	22.05.2018

## Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	109 µm
2	Dachholm links	111 µm
3	Dachholm rechts	123 µm
4	Heckklappe/-tür	108 µm
5	Kotflügel links	134 µm
6	Kotflügel rechts	128 µm
7	Motorhaube	136 µm
8	Schweller links	80 µm
9	Schweller rechts	85 µm
10	Seitenwand links	123 µm
11	Seitenwand rechts	154 µm
12	Tür hinten links	129 µm
13	Tür hinten rechts	143 µm
14	Tür vorne links	129 µm
15	Tür vorne rechts	119 µm

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel

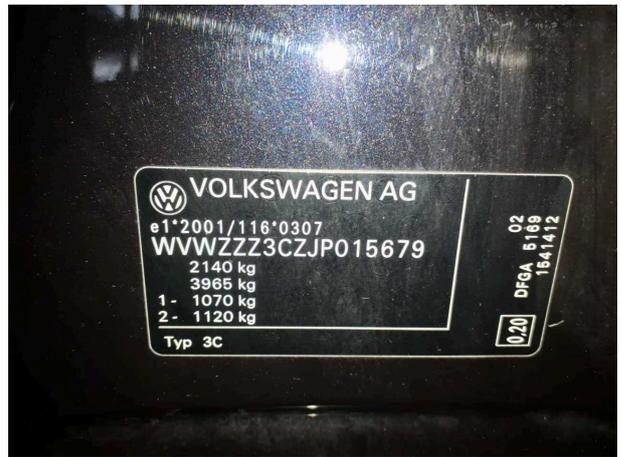


Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment





Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges

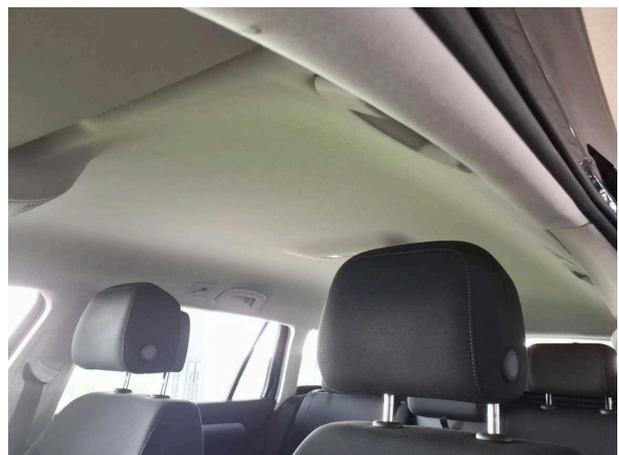


Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges

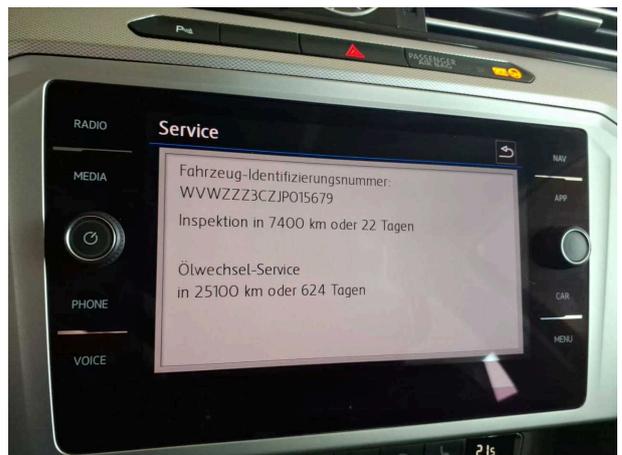


Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges

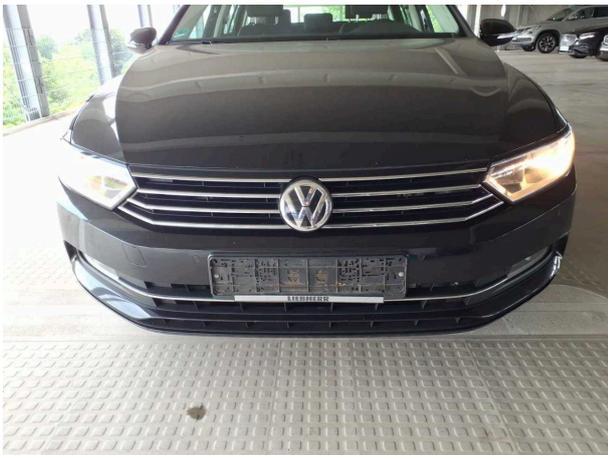


Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges

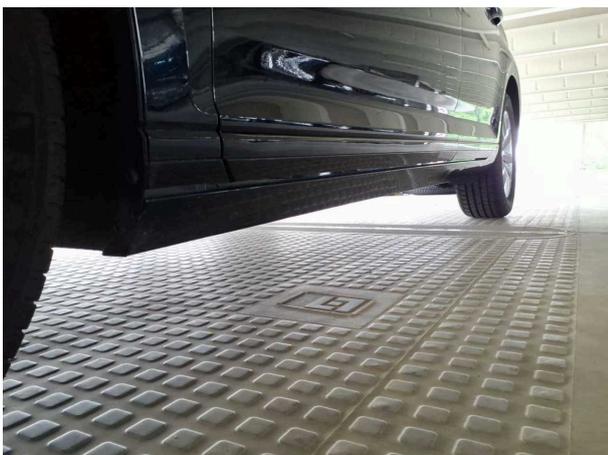


Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #1:** Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #1:** Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #2:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #2:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #2:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #2:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #3:** Tür hinten links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #3:** Tür hinten links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #3:** Tür hinten links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren

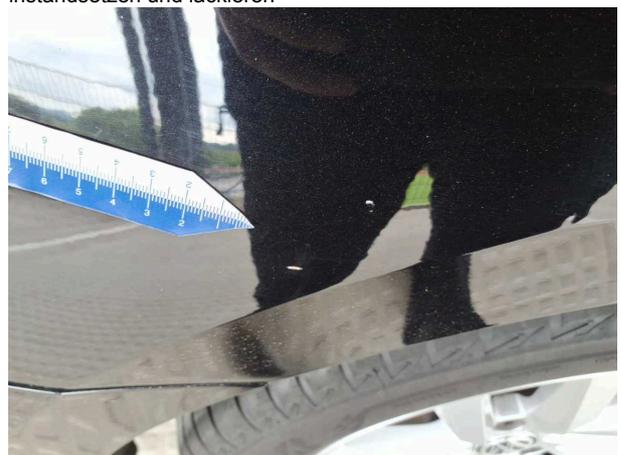


**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - Kratzer - erneuern

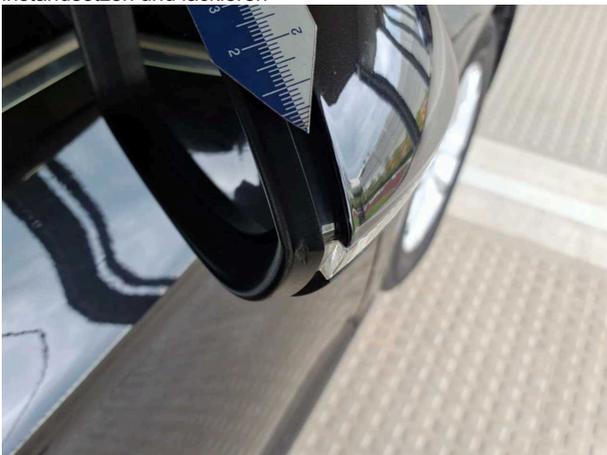

**Beschädigung #5:** Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - Kratzer - erneuern



**Beschädigung #5:** Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - Kratzer - erneuern



**Beschädigung #6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - Brandloch - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel... Brandloch - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - Brandloch - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel... Brandloch - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - Brandloch - Smart Repair