

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215565/7/25-11401	Data raportu	02-07-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Wilga mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	30-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/44530/25/06/18	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YARVEAHXKGZ190006
Marka, model	TOYOTA Proace 2.0 D4-D Eur...
Typ, wersja	Proace Kombi 2.0 D-4D Long 2,8t
Numer rejestracyjny	WD1819P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/110 kW
Stan licznika	185 174 km
Data 1. rej./rok prod.	25-01-2021/2020
Data nast. bad. techn.	17-03-2026
Nadwozie	KOM 4/9
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego, Czujnik ciśnienia w oponach, Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie, przeszkłone, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, Gniazdo 12V w tylnej części pojazdu, Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym nielakierowane, Klimatyzacja manualna, Kluczyki - 2 szt, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej, Listwy boczne plastikowe nielakierowane, Listwy progowe plastikowe w 1. i 2. rzędzie, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym (nielakierowane), Odcieracze paliwa w przypadku uderzenia, Panele boczne wykonane ze sklejk w 2. i 3. rzędzie do wysokości okien, Poduszki powietrzne boczne kurtynowe w 1. rzędzie, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i 2 pasażerów, Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wykończona plastikiem, Przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu haka holowniczego, Radioodbiornik zdalnie sterowany ze zintegrowany wyświetlaczem (Bluetooth, USB) + 4 głośniki, Schowek pasażera, zamknięty, Schowek w centralnej części deski rozdzielczej, otwarty, Schowki w drzwiach przednich, System stabilizacji toru jazdy (ESC), System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC), Szyby przyciemniane w 2. i 3. rzędzie 30%, Szyby sterowane elektrycznie z funkcją domykania, Szyby w drzwiach bocznych, 2 rząd przesuwane, 3 rząd stałe, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, VSC - Układ kontroli stabilności, Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (grafitowe/szare), Wyświetlacz pomiędzy zegarami, Zamek centralny, Zderzaki przedni i tylny czarny nielakierowany, Światła do jazdy dziennej, Pakiet Professional

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER VAN01	215/65 16 109T	8,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER VAN01	215/65 16 109T	8,0 mm
tylna	prawe	UNIROYAL, SNOW MAX 3	215/65 16 109R	6,0 mm
	lewe	UNIROYAL, SNOW MAX 3	215/65 16 109R	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie	WY	2.2
2	Róg zderzaka boczny L	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie, rozerwanie	WY	
3	Róg zderzaka boczny R	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie, rozerwanie	WY	
4	Listwa ozdobna zderzaka przedniego	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie, rozerwanie	WY	
5	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	zarysowanie, pęknięcie	WY	

6	Wyłumienie boczne(od strony sil.)) R	rozerwanie	WY	0.1
7	Antena dachowa	brak	WY	0.1
8	Uszczelka wew. drzwi tylnych R	rozerwanie	WY	0.3
9	Podsufitka	rozerwanie	WY	0.5
10	Tapicerka siedzenia 1.rząd L	rozerwanie	WY	1.1
11	Dywaniki podłogi tył	wgniecenie/odkształcenie, rozerwanie	WY	0.2
12	Światnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1
13	Światnik przedni R	rysa/odprysk	NA	0.5
14	Obudowa przednia	rysa/odprysk, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	0.5
15	Pokrywa przednia	ślady destrukcji lak.	NA	0.5
16	Dach kabiny	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
17	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
18	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
19	Rama drzwi,przód L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
20	Rama drzwi,przód R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
21	Światnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
22	Tylny panel boczny z ramą drzwi R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1
23	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk	NA	0.5
24	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk	NA	0.5
25	Mieszek dźwigni	pęknięcie		
26	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
27	Klamka zewnętrzna drzwi przednich L	zarysowanie		
28	Oslona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
29	Zderzak, środek	zarysowanie		
30	Nakładka światnika tylnego L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Tunel środkowy



Fot. 20

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica z lewej strony



Fot. 22

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Bagażnik



Fot. 24
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód




Fot. 26

Spód pojazdu tył

[illegible]

Dowód rej. Str. 1

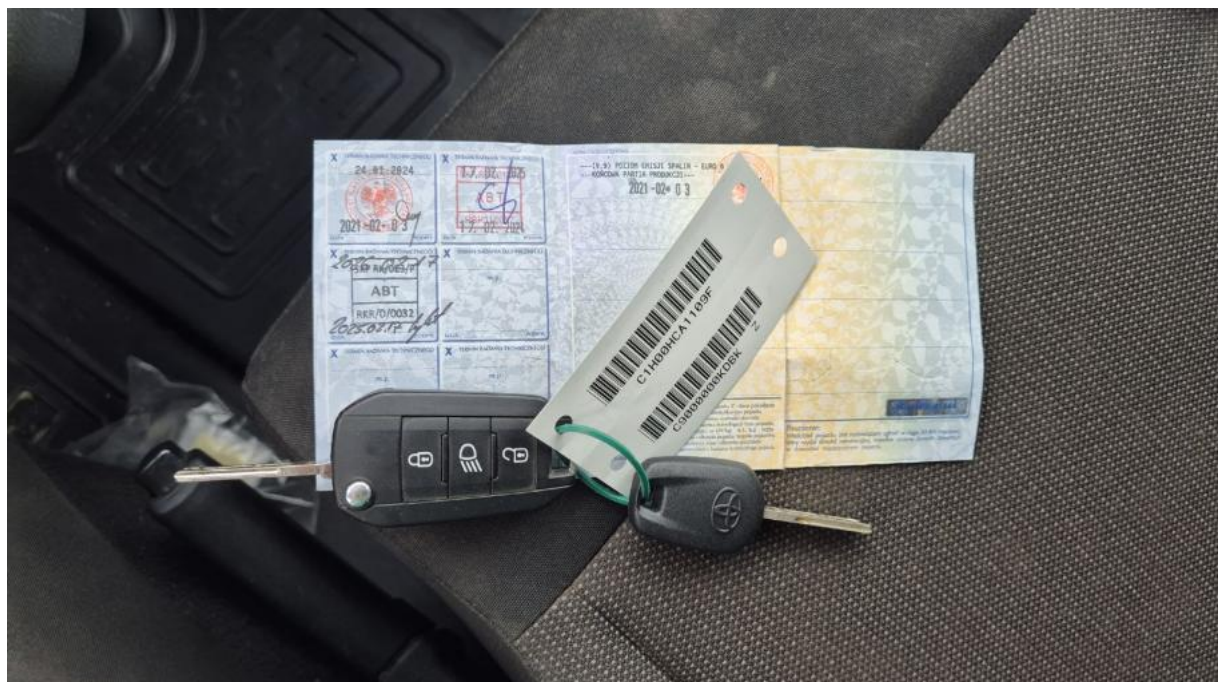

Dow. Rej. Str.2 i klucze

Dane identyfikacyjne pojazdu

typ modelu ND 1814P
 nr rejestracyjny C 7468 C89/192
 nr silnika 2602
 nr kolejki gwarancyjnej 2602
 kod koloru 2602
 kod koloru tapicerki 2602
 data wydania 26/02/2011
 nr VIN YF86VEAHXYW1900006

Ze względu na bezpieczeństwo Toyota nie zamieszcza w książce gwarancyjnej szczegółowych informacji. Takie postępowanie zabezpiecza przed możliwością dostarczenia się tych ważkich informacji w niepożądany sposób w przypadku włamania do samochodu lub jego kradzieży. Radzimy również naszym klientom, aby nie zostawiali w samochodzie innych dokumentów, takich jak np. ubezpieczenie czy dowód rejestracyjny.

Pieczęta autoryzowanej stacji obsługi

Opcja Serwis i Gwarancja Toyota
 05-23 550 70 70
 05-23 550 70 70
 05-23 550 70 70

Kontakt do działu obsługi posprzedażnej

Pieczęta autoryzowanej stacji obsługi

Opcja Serwis i Gwarancja Toyota
 05-23 550 70 70
 05-23 550 70 70
 05-23 550 70 70

Serwis i Gwarancja

Spis treści

Informacje gwarancyjne producenta samochodu Toyota	2
1. Zarys zasad i warunków świadczenia Toyota w ramach gwarancji	2
2. Opisy i zakresy gwarancji Toyota	3
3. Szczegółowe opisy gwarancji Toyota	3
4. Opisy i zakresy gwarancji Toyota	4
5. Elementy niniejszej gwarancji	4
6. Wyłączenia z gwarancji	6
Program Bezpieczeństwa i Zdrówia Toyota	12
1. Czym jest Program Bezpieczeństwa i Zdrówia?	12
2. Program Bezpieczeństwa i Zdrówia a oferta gwarancyjna Toyota	13
3. Oryginalne części zamienniki Toyota	14
4. Naprawy przewidziane	17
Problemy z montażem części	18
Kody czyszczenia i mycia w oponach	19
Harmonogram Programu Bezpieczeństwa i Zdrówia	20
Toyota a środowisko naturalne	35
Świadectwo jakości	36
Toyota a środowisko naturalne – dane faktyczne	37

Dotyczy modeli (początek produkcji):

Proace (Kwiecień 2016 –)
 Proace Verso (Lipiec 2018 –)

[illegible]

strona 17

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

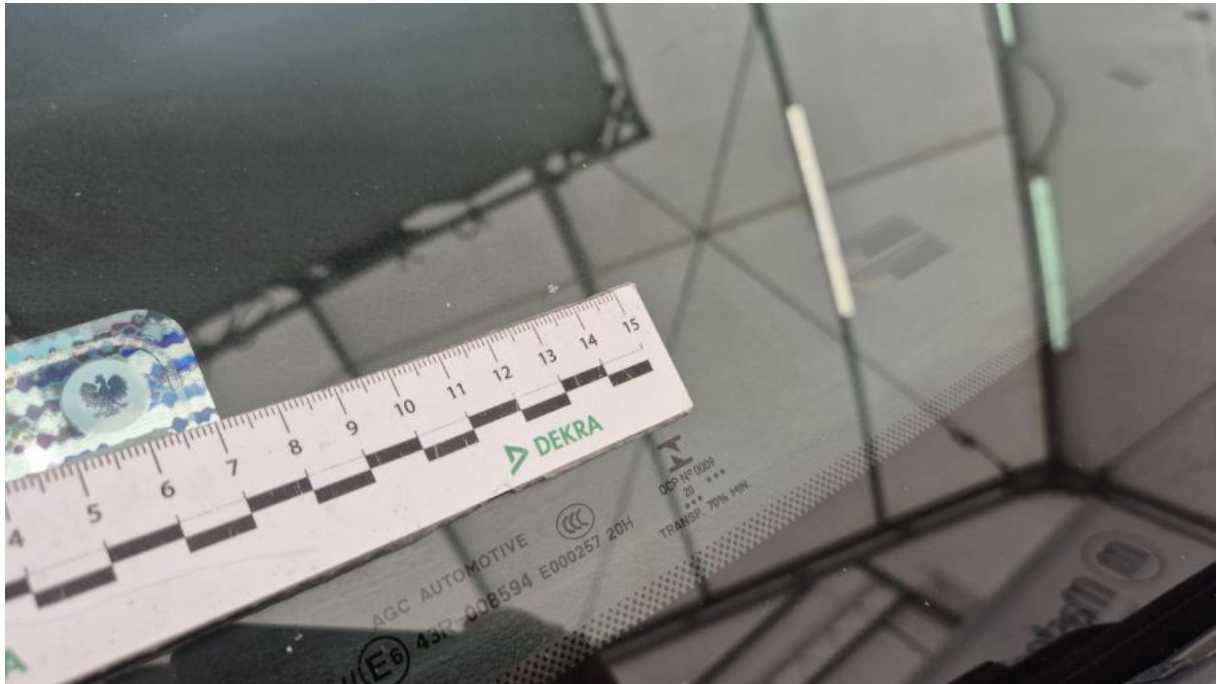

Fot. 35

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 38

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 42

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Łótnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Antena - Inne 1



Fot. 54

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach - Inne 1



Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 58

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 62

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Próg L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Reflektor L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Mieszek dźwigni zmiany biegów - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 70

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 74

Kanapa tyl. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Uszczelka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 76

Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 78

Wykładzina(y) słupka środkowego L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Wykładzina podłogi bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 80

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 2



Fot. 82

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1



Fot. 84

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Drzwi tyłu prawe() - Rysa/odprysk 3