

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215674/7/25-11401	Data raportu	08-07-2025
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	07-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/48202/25/07/02	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YARVEAHXKGZ187395
Marka, model	TOYOTA Proace 2.0 D4-D Eur...
Typ, wersja	Proace Kombi 2.0 D-4D Long 2,8t
Numer rejestracyjny	WD2253P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/110 kW
Stan licznika	129 952 km
Data 1. rej./rok prod.	01-02-2021/2020
Data nast. bad. techn.	18-12-2025
Nadwozie	KOM 4/9
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego, Czujnik ciśnienia w oponach, Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie, przeszkłone, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, Gniazdo 12V w tylnej części pojazdu, Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym nielakierowane, Klimatyzacja manualna, Kluczyki - 2 szt, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej, Listwy boczne plastikowe nielakierowane, Listwy progowe plastikowe w 1. i 2. rzędzie, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym (nielakierowane), Odciecie paliwa w przypadku uderzenia, Panele boczne wykonane ze sklejk w 2. i 3. rzędzie do wysokości okien, Poduszki powietrzne boczne kurtynowe w 1. rzędzie, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i 2 pasażerów, Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wykończona plastikiem, Przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu haka holowniczego, Radioodbiornik zdalnie sterowany ze zintegrowany wyświetlaczem (Bluetooth, USB) + 4 głośniki, Schowek pasażera, zamknięty, Schowek w centralnej części deski rozdzielczej, otwarty, Schowki w drzwiach przednich, System stabilizacji toru jazdy (ESC), System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC), Szyby przyciemniane w 2. i 3. rzędzie 30%, Szyby sterowane elektrycznie z funkcją domykania, Szyby w drzwiach bocznych, 2 rząd przesuwane, 3 rząd stałe, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, VSC - Układ kontroli stabilności, Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (grafitowe/szare), Wyświetlacz pomiędzy zegarami, Zamek centralny, Zderzaki przedni i tylny czarny nielakierowany, Światła do jazdy dziennej, Pakiet Professional

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, AGILIS 3	215/65 16 106104T	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, AGILIS 3	215/65 16 106104T	6,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, AGILIS 3	215/65 16 106104T	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, AGILIS 3	215/65 16 106104T	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa zbiornika spryskiwacza	pęknięcie	WY	0.1
2	Tapicerka siedzenia 1.rząd L	rozerwanie	WY	1.2
3	Tapicerka siedziska 2.rząd R	rozerwanie	WY	0.6
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
5	Rama drzwi,przód L	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Rama drzwi,przód R	rysa/odprysk	NA	0.5

7	Próg R	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Okładzina zderzaka przedniego	wgniecenie/odkształcenie		
9	Róg zderzaka boczny R	zarysowanie		
10	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
11	Dach kabiny	rysa/odprysk		
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
13	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk		
14	Tylny panel boczny z ramą drzwi R	rysa/odprysk		
15	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk		
16	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk		
17	Kierownica przystosowana do Airbag	ubytki materiału		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

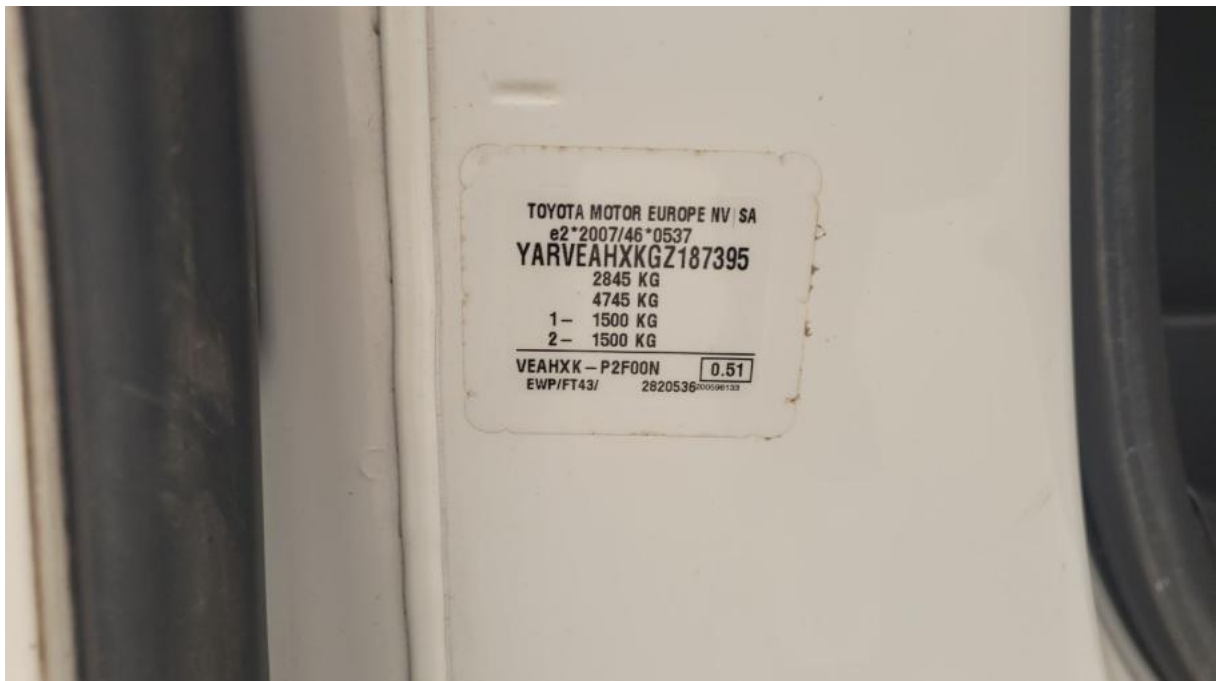

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Tunel środkowy



Fot. 20

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica z lewej strony



Fot. 22

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Bagażnik



Fot. 24
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25


Spód pojazdu tył



Fot. 26


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

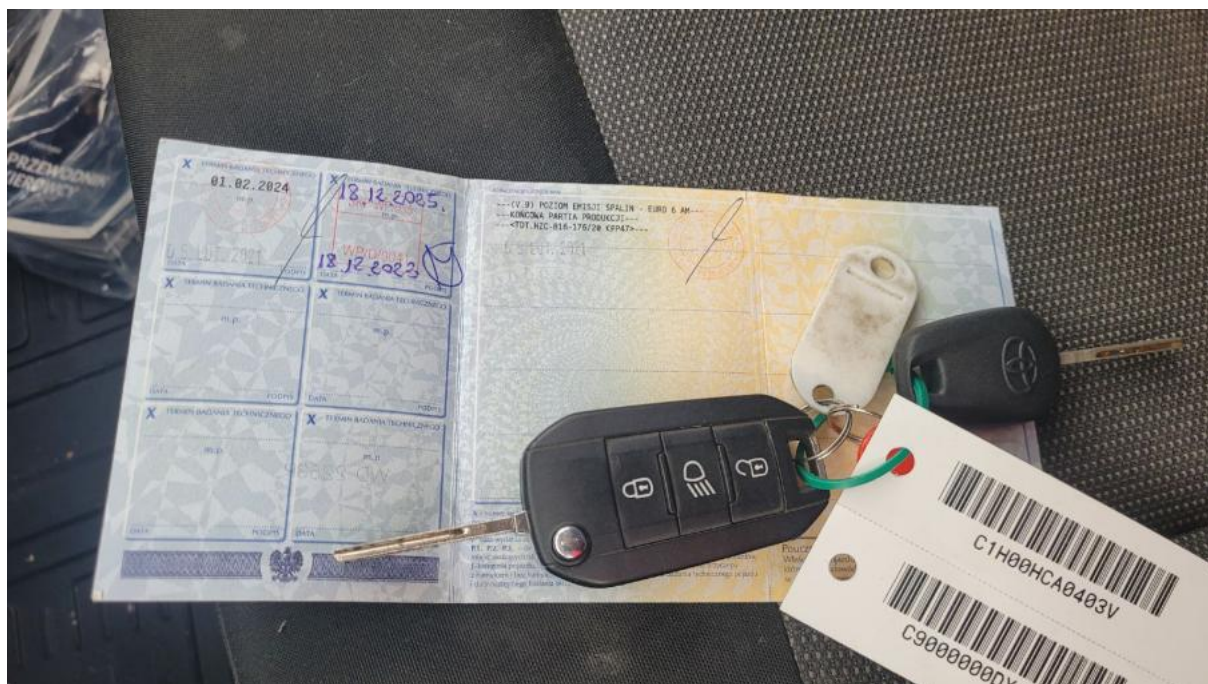

Fot. 27


Dow. Rej. Str.2 i klucze

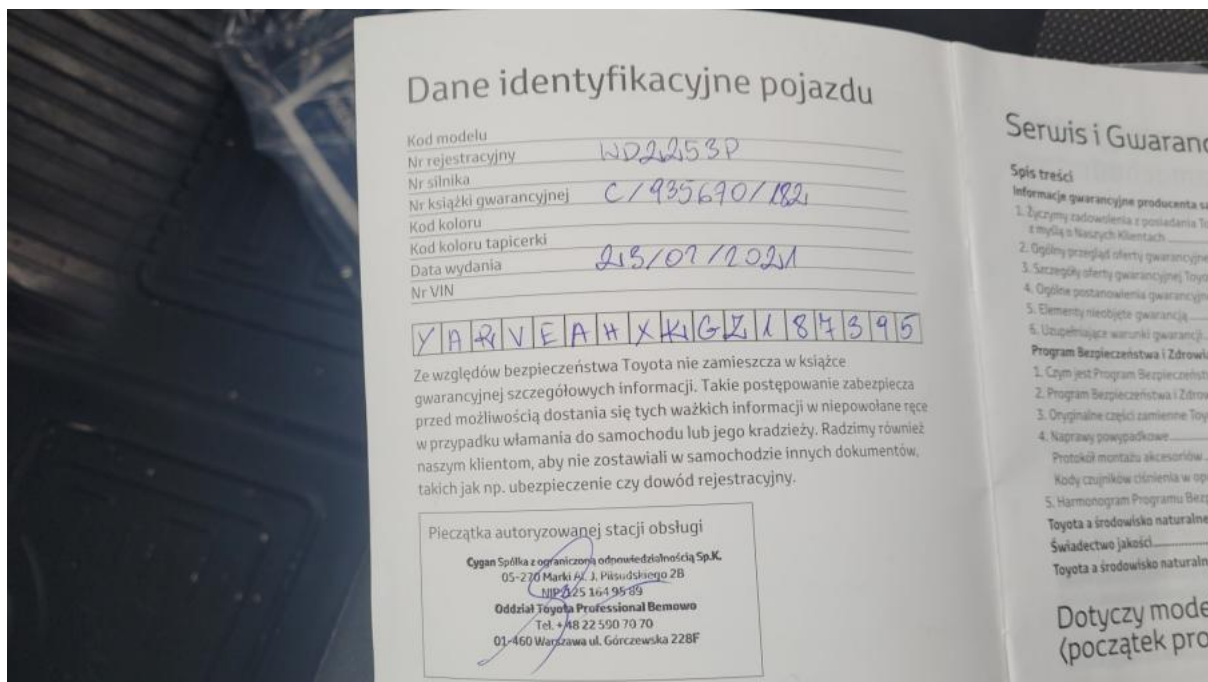

Fot. 28


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

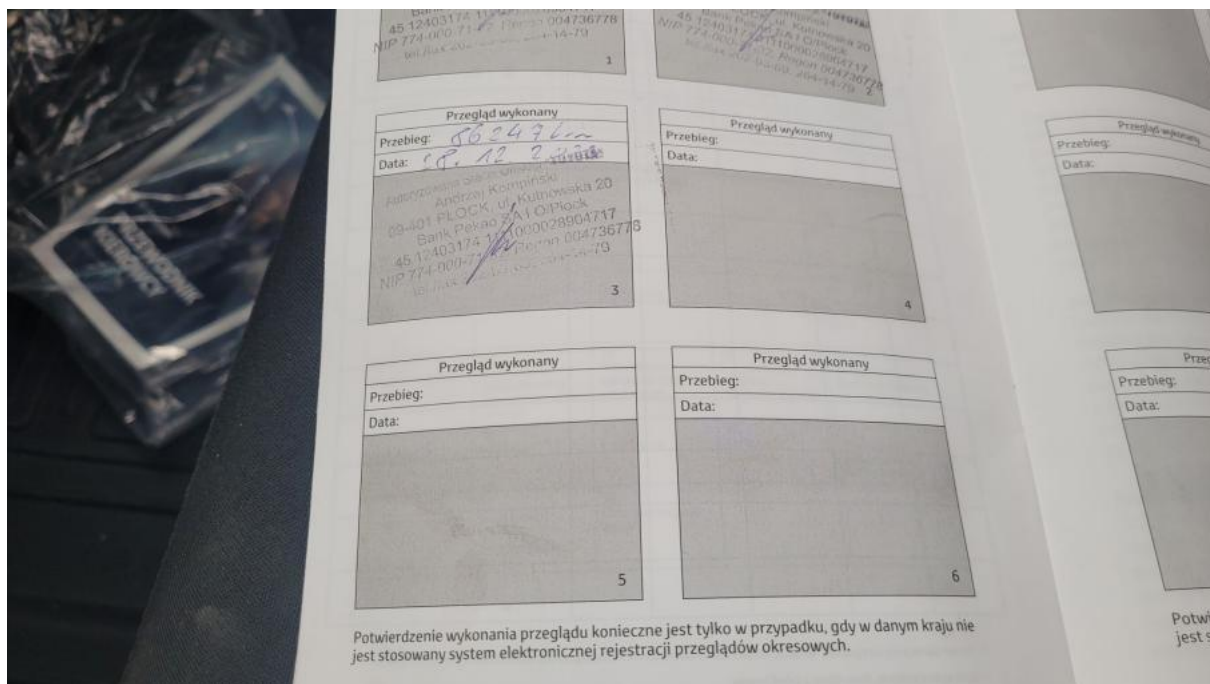

Fot. 29

Książka serwisowa – ostatni przegląd

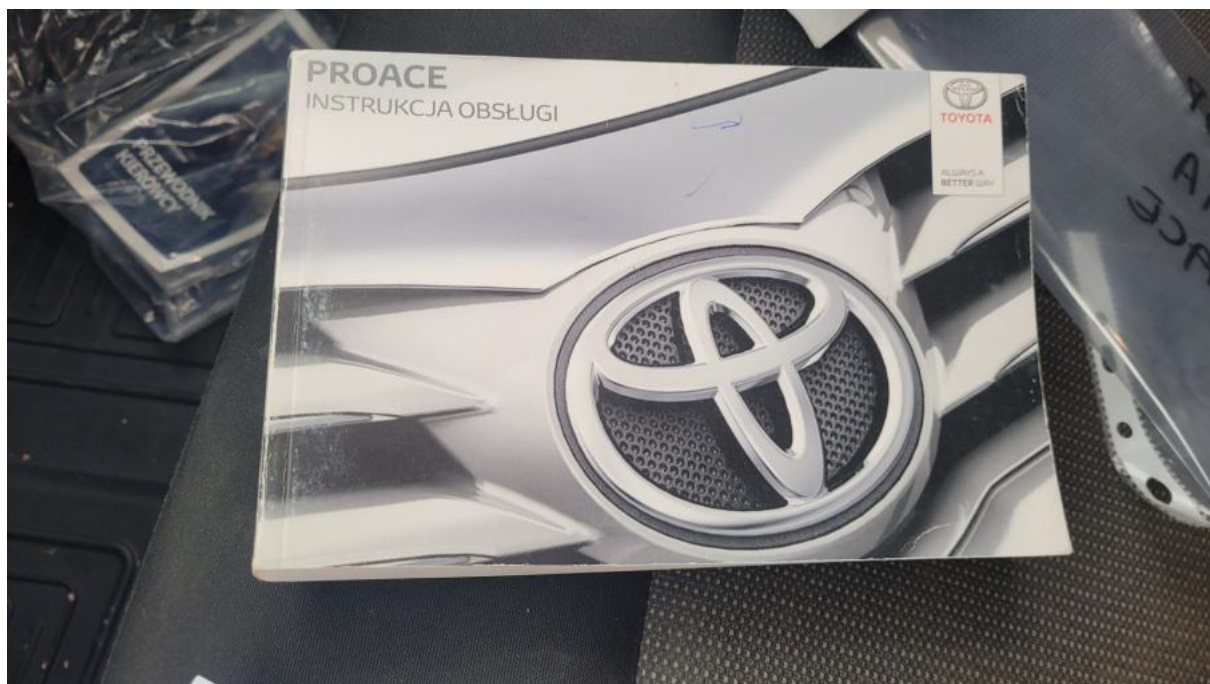

Fot. 30

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 32

Spryskiwacze szyby prz - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 40


Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1

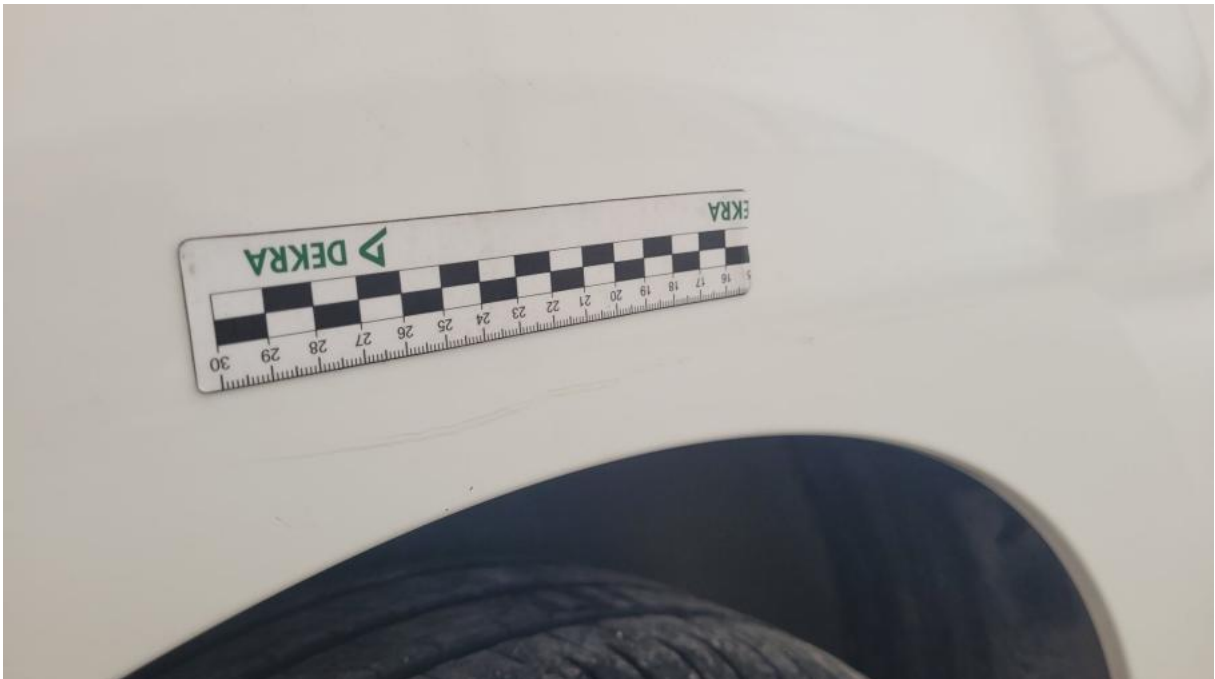

Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 56

Podsufitka - Inne 1