

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                          |                  |                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Numer raportu | 214969/5/25-11401                                        | Data raportu     | 08-05-2025                      |
| Rzeczoznawcy  | mgr inż. Andrzej Szymkowiak<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 06-05-2025                      |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/31482/25/04/30                              | Miejsce oględzin | MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO... |

### Dane pojazdu

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>TMAH2814ALJ055285</b> |
| Marka, model                | HYUNDAI i30 Wagon 17-20  |
| Typ, wersja                 | i30 1.4 Classic +        |
| Numer rejestracyjny         | WD8263M                  |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./1368 ccm/74 kW     |
| Stan licznika               | 108 870 km               |
| Data 1. rej./rok prod.      | 06-08-2019/2019          |
| Data nast. bad. techn.      | 10-08-2025               |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                  |
| Lakier                      | czerwony/METALIK         |
| Skrzynia biegów             | manualna                 |



### Wyposażenie pojazdu

Alarm, Blokada drzwi tylnych, Czujnik ciśnienia w oponach, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji, Elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Elektryczne szyby z czujnikiem zabezpieczającym przed przycisnięciem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Grill przedni z elementami chromowanymi, HAC - system kontroli podjazdu, Instalacja radiowa + 4 głośniki, Interfejs Bluetooth, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki wewnętrzne z satynowym wykończeniem, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe - dojazdowe, LKAS - system utrzymania toru jazdy, Lampki do czytania z przodu, Lampy przednie projekcyjne (mijania i drogowe), Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowanie fotelików dziecięcych, Poduszki powietrzne boczne z przodu, Poduszki powietrzne kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Radio RDS z 5 calowym z ekranem mono, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek centralny na okulary nad głową, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, Spojler dachowy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System autonomicznego hamowania (Tryb Miejski), System kontroli poziomu uwagi kierowcy (DAA), Tapicerka materiałowa, Tempomat, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną pasażera, Zamek centralny, Zestaw zegarów supervision z centralnym kolorowym wyświetlaczem 4,2, Światła automatyczne, Światła drogowe inteligentne, Lakier metalik, Pakiet Business

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ    | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|-------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | DEBICA, FRIGO HP2 | 195/65 15 91H | 5,0 mm           |
|          | lewe  | DEBICA, FRIGO HP2 | 195/65 15 91H | 5,0 mm           |
| tylna    | prawe | DEBICA, FRIGO HP2 | 195/65 15 91H | 7,0 mm           |
|          | lewe  | DEBICA, FRIGO HP2 | 195/65 15 91H | 7,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 16   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 17   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

### Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji                  | Opis uszkodzeń                       | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Okładzina zderzaka przedniego  | rozerwanie, ubytki materiału         | WY        | 1             |
| 2    | Uszczelka drzwi wewnętrz. L    | rozerwanie                           | WY        | 0.2           |
| 3    | Boczek tapicerski drzwi kpl. L | wgniecenie/odkształcenie, rozerwanie | WY        | 0.3           |
| 4    | Boczek tapicerski drzwi kpl. R | wgniecenie/odkształcenie, rozerwanie | WY        | 0.3           |

|    |                                       |                                        |    |     |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------|----|-----|
| 5  | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L          | wgniecenie/odkształcenie               | NA | 0.7 |
| 6  | Instalacja elektryczna komory silnika | rozerwanie                             | NA | 1   |
| 7  | Dach                                  | wgniecenie/odkształcenie               |    |     |
| 8  | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L       | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie |    |     |
| 9  | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R       | rysa/odprysk                           |    |     |
| 10 | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R          | rysa/odprysk                           |    |     |
| 11 | Nakładka słupka C L                   | zarysowanie                            |    |     |
| 12 | Nakładka błotnika tylnego góra R      | zarysowanie                            |    |     |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe




**Fot. 26**

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył

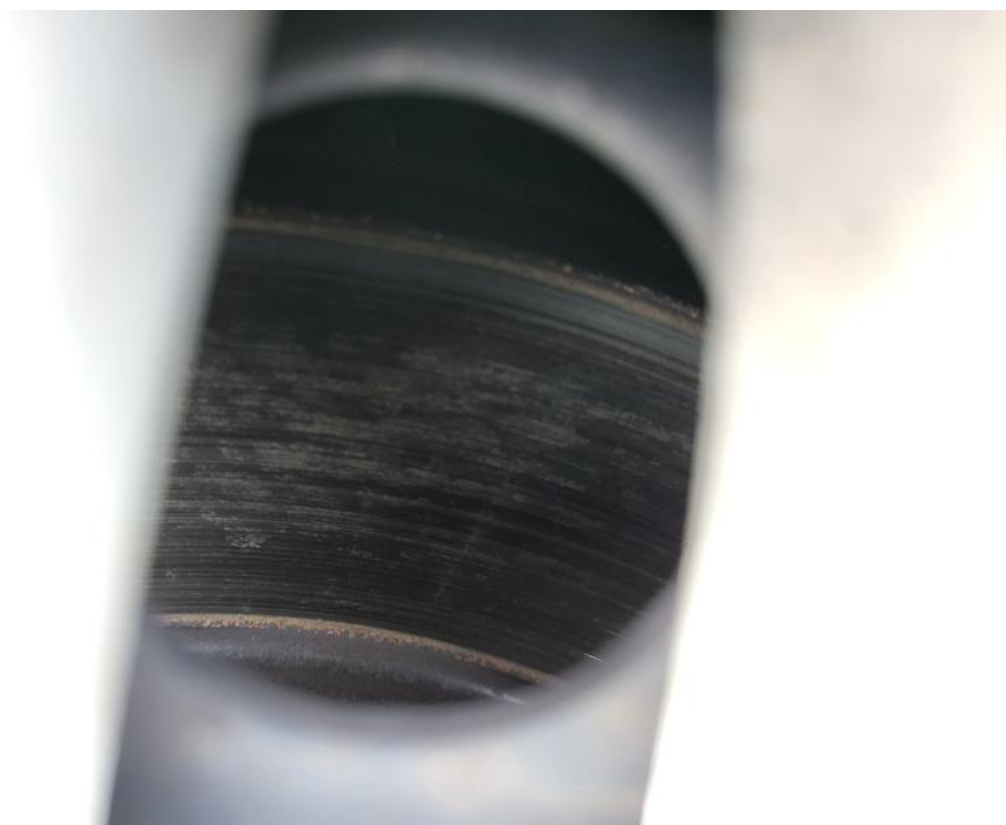

**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

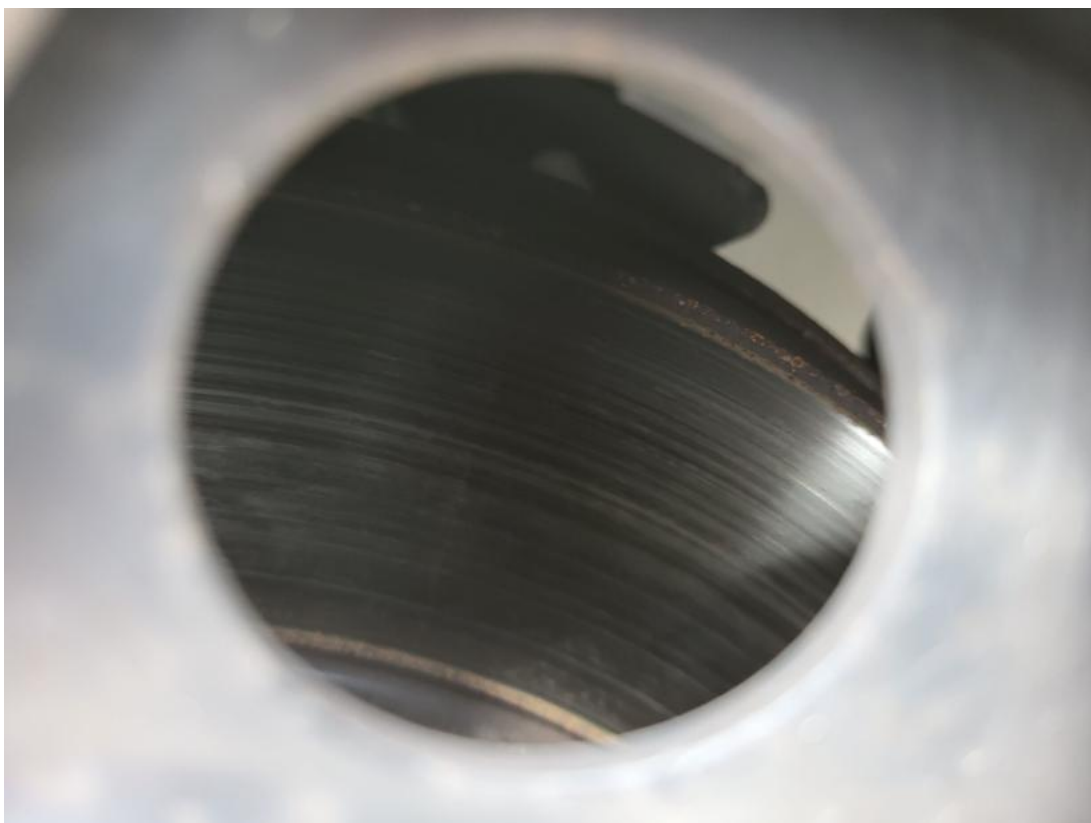

**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**


Dow. Rej. Str.2 i klucze

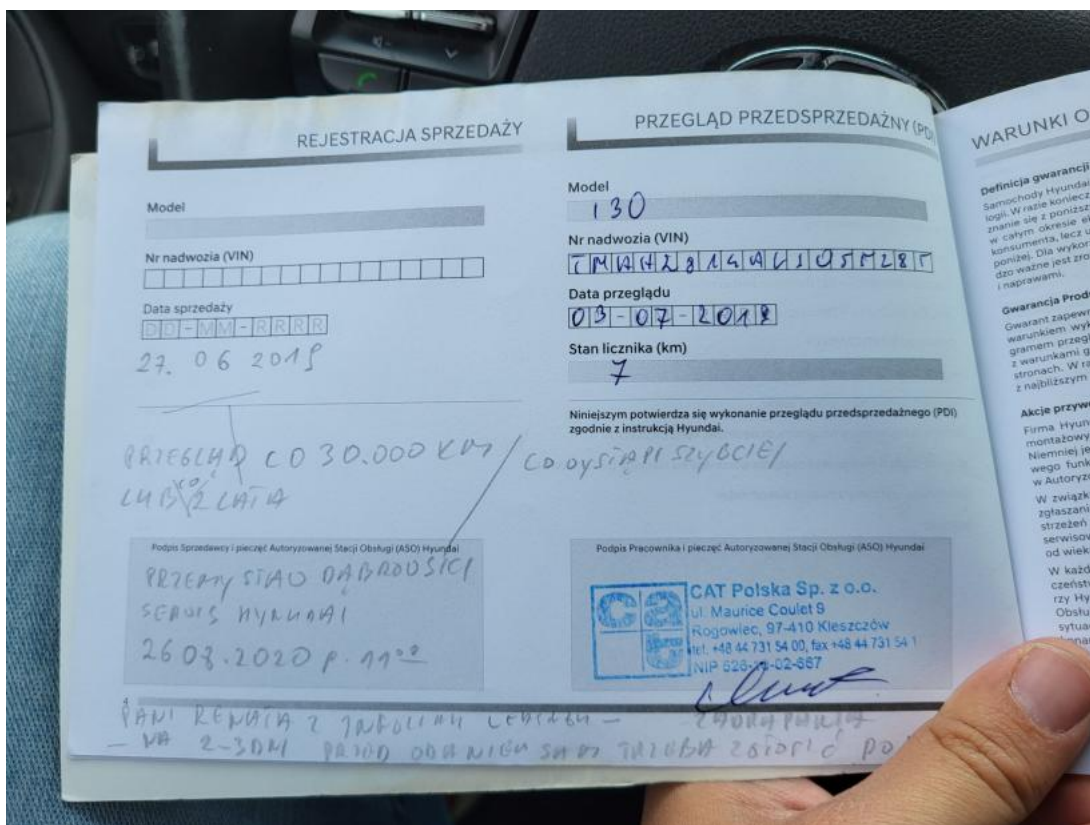

**Fot. 34**

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

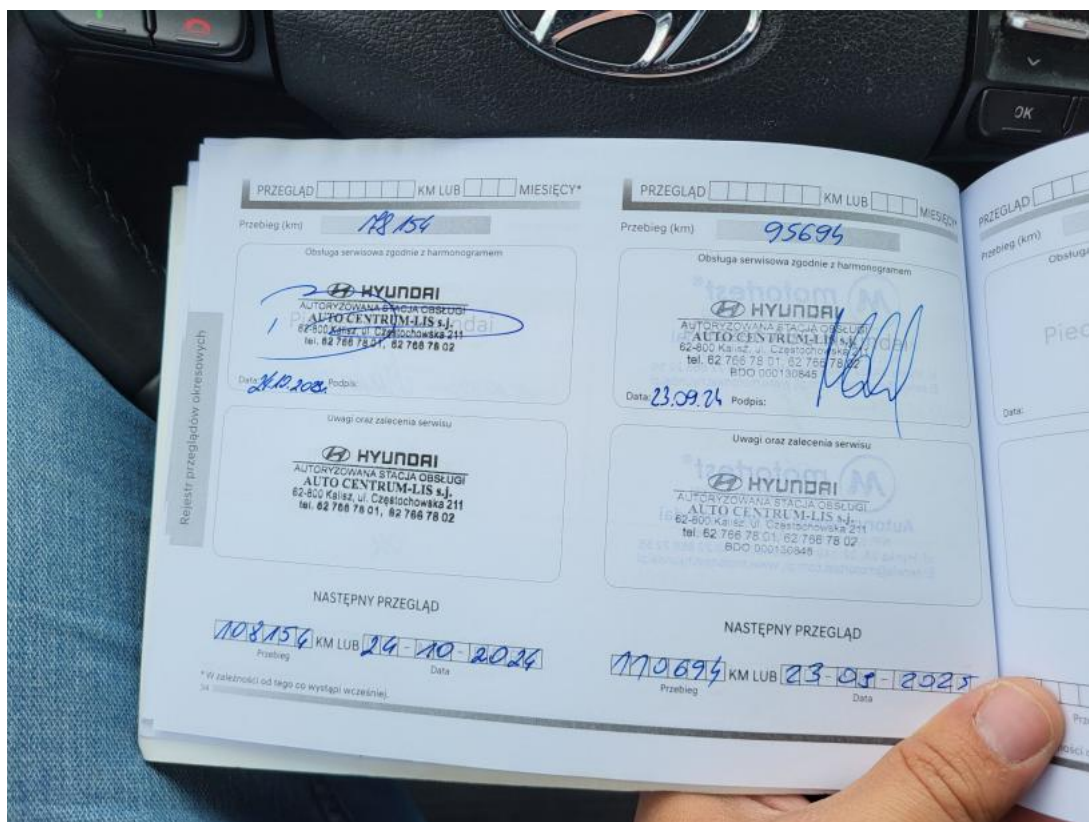

**Fot. 35**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 38**

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Zderzak - Inne 1



**Fot. 40**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 44**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Fotel prz. lew. - Inne 1



**Fot. 46**

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**


Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 48**

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

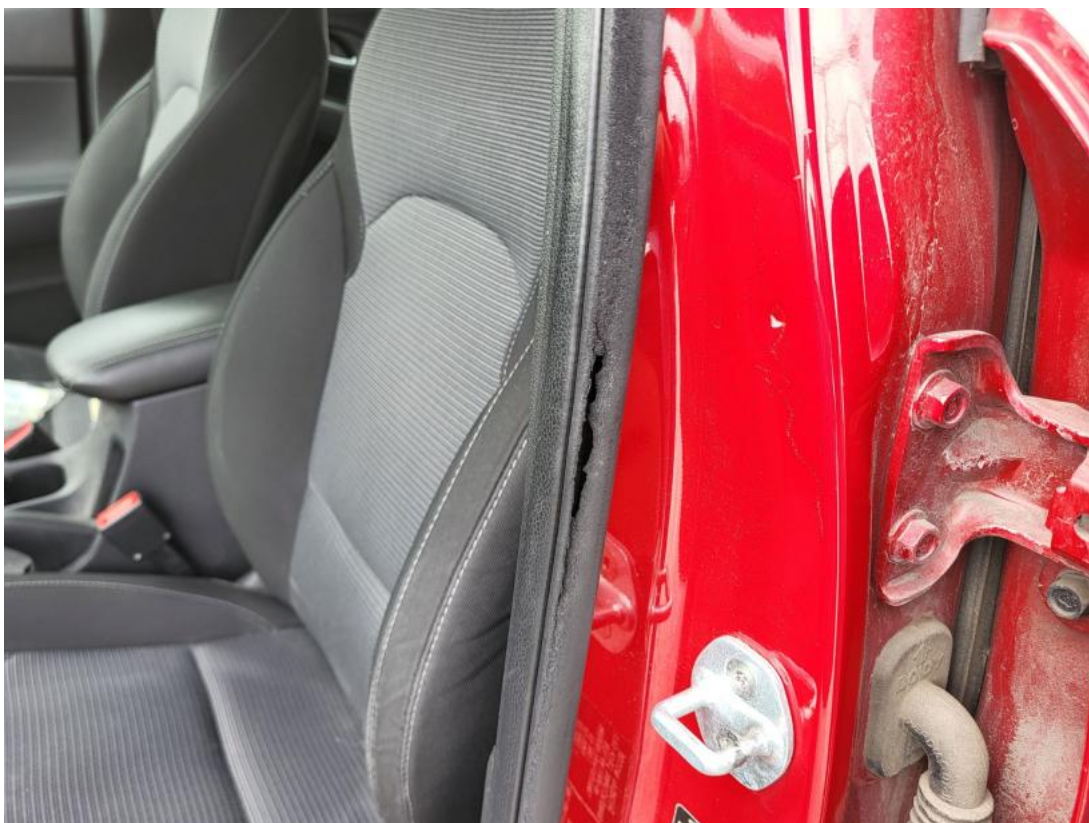

**Fot. 49**

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 50**

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**

Wykładzina podłogi - Inne 1