



WWZZZ3CZKE123381

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	210.566 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	15.700 km
Typ/Modell	PASSAT	HU (Bericht lag vor)	06/2026
Fahrgestellnummer	WWZZZ3CZKE123381	Leistung / Hubraum	140 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	01.07.2019	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Beige
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren
5	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Türdichtung vorn links - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	C-Säule rechts - Delle(n) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden, vom 23.10.2024

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Heckklappe/-tür, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
2	Kotflügel links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
3	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
4	Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94W	Continental	Sommerreifen (mit Notlauf)	7mm - 7mm	i.O.	
2	215/55 R17 94W	Pirelli	Sommerreifen (mit Notlauf)	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94H	Continental	Winterreifen (mit Notlauf)	4mm - 4mm	i.O.	
2	215/55 R17 94H	Continental	Winterreifen (mit Notlauf)	8mm - 8mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	PASSAT	Laufleistung (abgelesen)	210.566 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZKE123381	Erstzulassung	01.07.2019

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	114 µm
2	Dachholm links	125 µm
3	Dachholm rechts	116 µm
4	Heckklappe/-tür	182 µm
5	Kotflügel links	185 µm
6	Kotflügel rechts	125 µm
7	Motorhaube	128 µm
8	Seitenwand links	229 µm
9	Seitenwand rechts	126 µm
10	Tür hinten links	107 µm
11	Tür hinten rechts	126 µm
12	Tür vorne links	189 µm
13	Tür vorne rechts	124 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

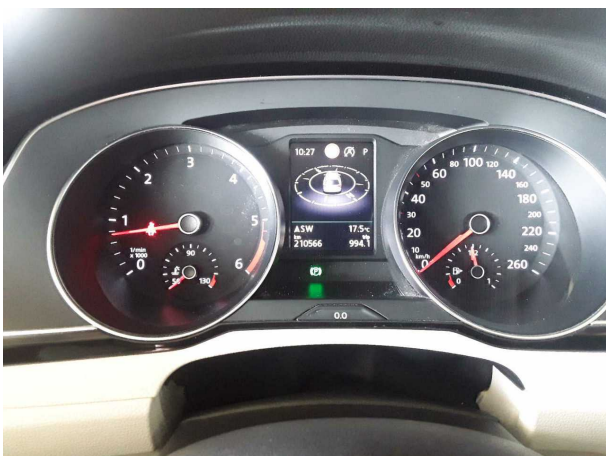


Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel

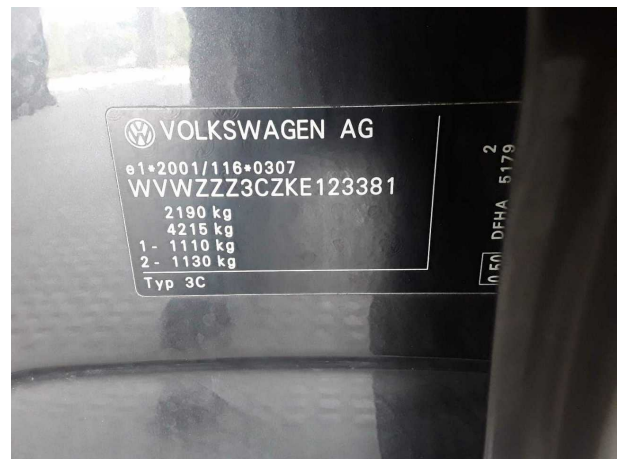


Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment

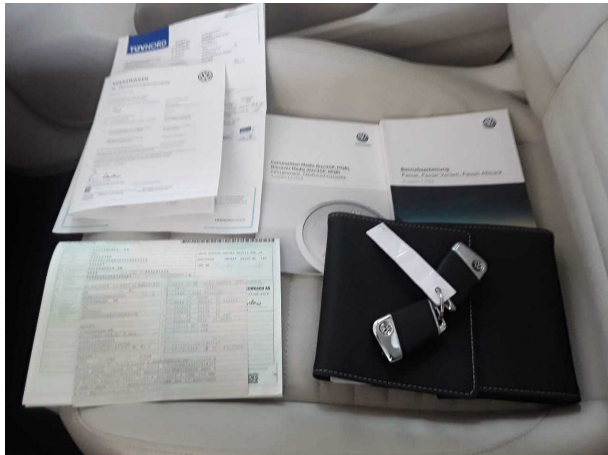


Abbildung 13: Dokumente

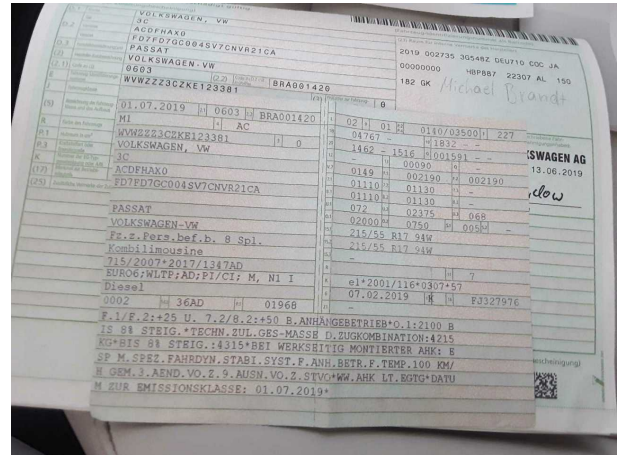


Abbildung 14: Dokumente

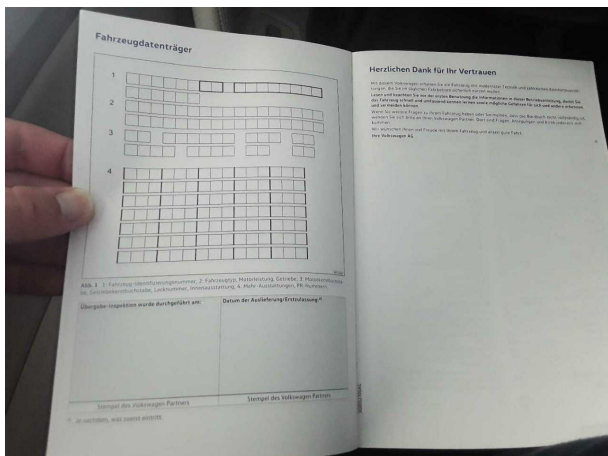


Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung

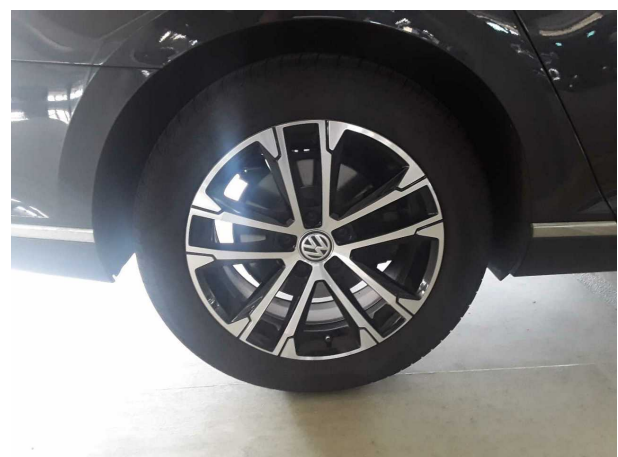


Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Zusatzbereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung

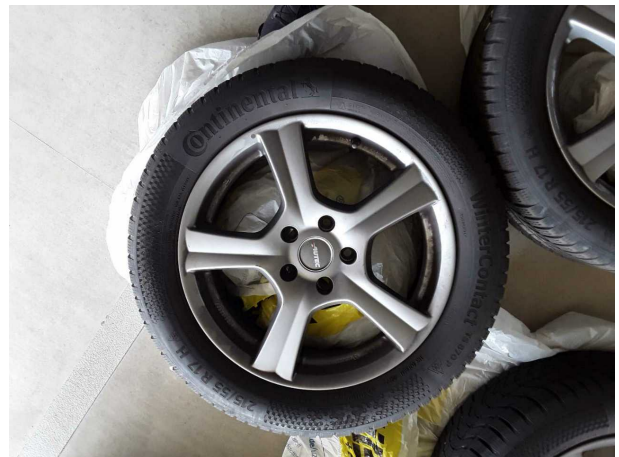


Abbildung 22: Zusatzbereifung

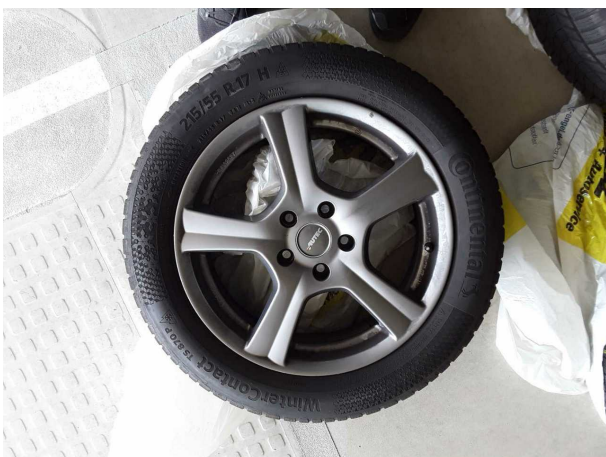


Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges

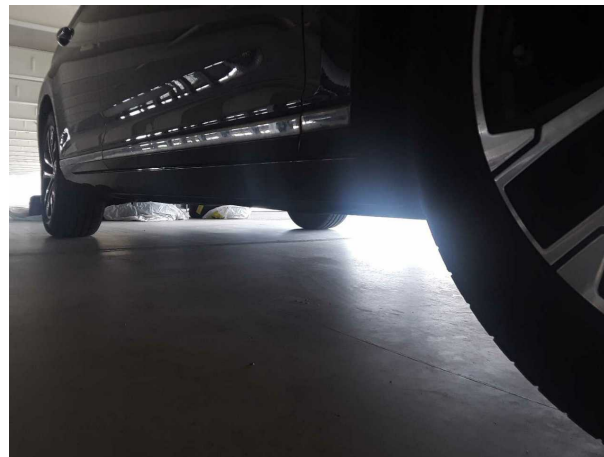


Abbildung 32: Sonstiges

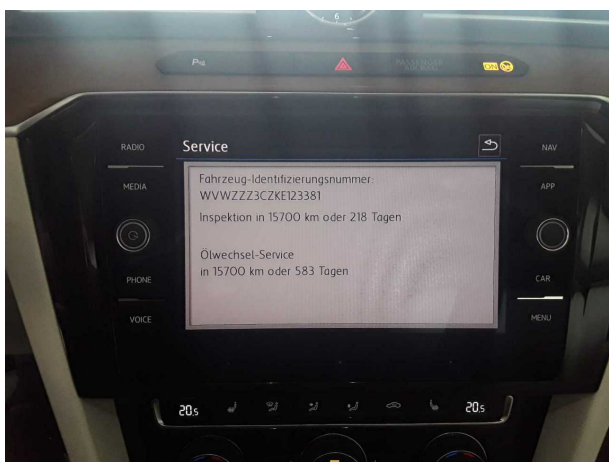


Abbildung 33: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschad...
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür



Nachlackierung 2: Kotflügel links



Nachlackierung 2: Kotflügel links



Nachlackierung 3: Seitenwand links



Nachlackierung 3: Seitenwand links



Nachlackierung 4: Tür vorne links



Nachlackierung 4: Tür vorne links