

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	402471/7/25-9573	Data raportu	22-07-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	17-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/49906/25/07/09	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	UU10SDCH560023473
Marka, model	DACIA Dokker 17-20
Typ, wersja	Dokker 1.5 dCi Open
Numer rejestracyjny	LU419NS
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1461 ccm/55 kW
Stan licznika	172 564 km
Data 1. rej./rok prod.	08-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	07-08-2024
Nadwozie	KOM 4/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania, Czujnik ciśnienia w oponach, Drzwi boczne prawe odsuwane z szybą uchyloną, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, dzielone asymetrycznie, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Immobilizer, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Lakier uni, Listwy boczne w kolorze czarnym, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki powietrzne boczne, przód, Radio Dacia Plug & Radio z MP3 i Bluetooth, Roleta przestrzeni bagażowej, Sterowanie radiem pod kolumną kierownicy, System kontroli toru jazdy ESC z funkcją zapobiegania poślizgowi kół przy ruszaniu ASR, Szyby przednie podnoszone elektrycznie, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka tylnej szyby, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze czarnym, Światła do jazdy dziennej, z żarówką halogenową, Światła przeciwmgielne, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO	195/60 15 88T	6,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO	195/60 15 88T	6,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, NAVIGATOR 3	195/60 15 88H	6,0 mm
	lewe	DEBICA, NAVIGATOR 3	195/60 15 88H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Słupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 300
2	Słupek przedni lewy	150 - 300
3	Słupek przedni prawy	150 - 300
4	Dach	150 - 300
5	Drzwi przednie lewe	150 - 300
6	Drzwi przednie prawe	150 - 300
7	Drzwi tylne prawe	150 - 300
8	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300
9	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300
10	Pokrywa bagażnika	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 500
2	Błotnik przedni lewy	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	WY	1.3
2	Osłona przeciw kamieniom	wgniecenie/odkształcenie	WY	
3	Nadkole wewn. R	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.3
4	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2

5	Ośłona silnika	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
6	Tapicerka siedziska 1.rząd R	przepalenie	WY	0.6
7	Światnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1
8	Dach	liczne, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
11	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
12	Rama drzwi,przód L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
13	Próg R	rysa/odprysk	NA	0.5
14	Światnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
15	Próg L	rysa/odprysk		
16	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk		
17	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24


Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód

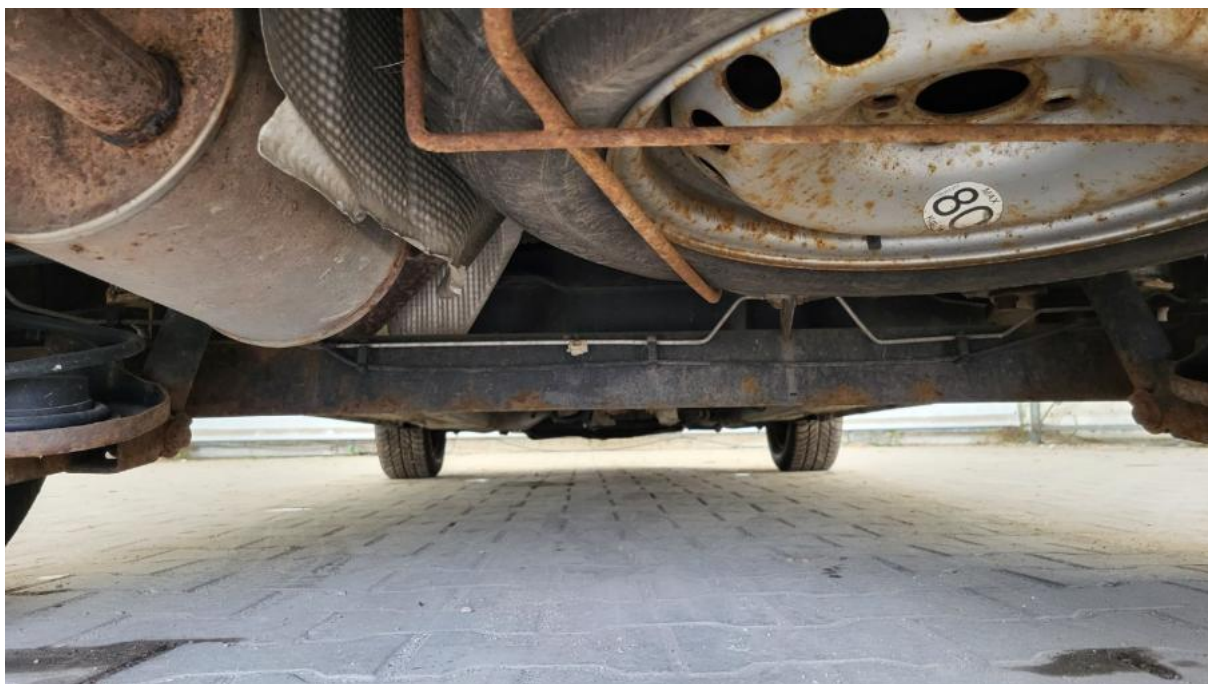

Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Dowód rej. Str. 1



Fot. 28


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

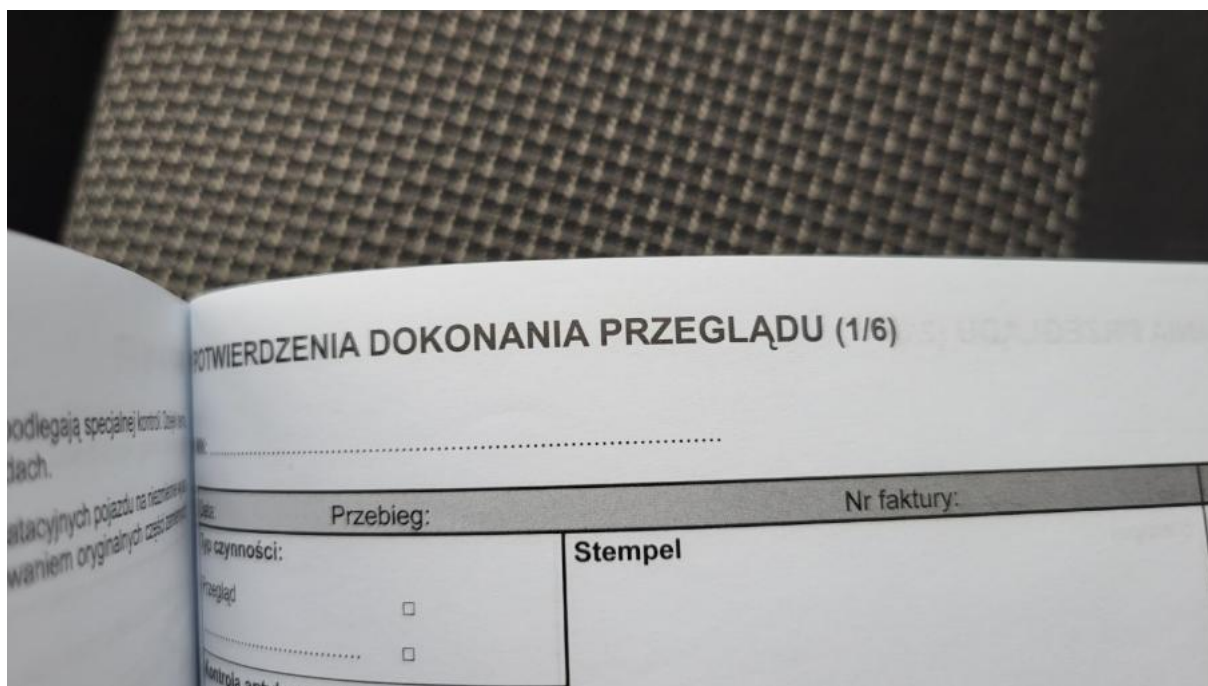

Fot. 29

Książka serwisowa – dane

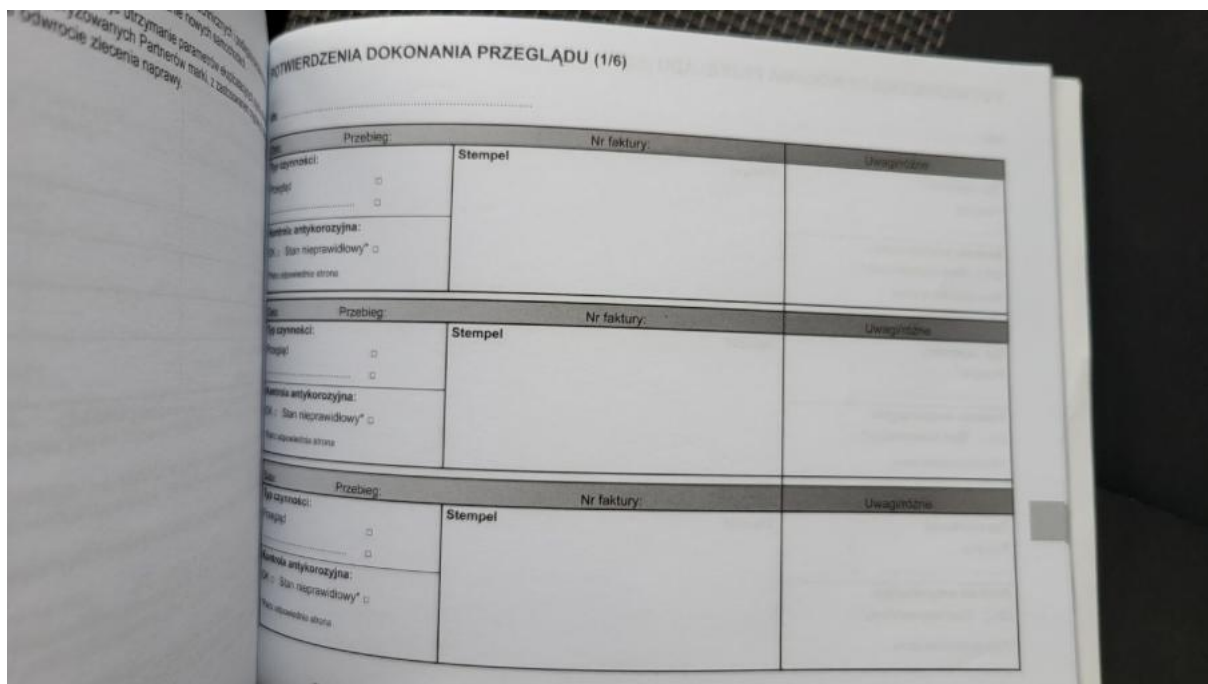

Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Ośłona dolna silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Błotnik przedni P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Nadkole przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46


Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3

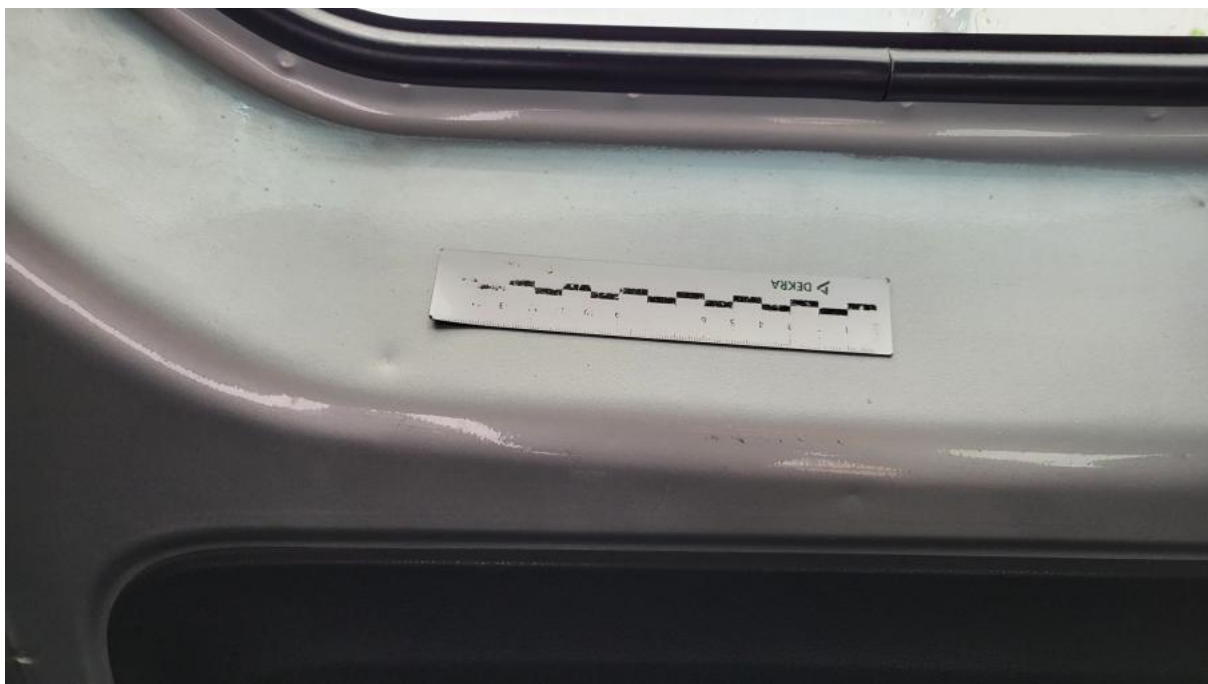

Fot. 48

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - Inne 1



Fot. 52

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 56

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1