

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215737/7/25-11401	Data raportu	21-07-2025
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	14-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/49897/25/07/09	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZT6EGXJ1062613
Marka, model	OPEL Insignia B Grand Sport ...
Typ, wersja	Insignia 2.0 CDTI Elite S&S aut
Numer rejestracyjny	WD3624H
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1956 ccm/125 kW
Stan licznika	143 660 km
Data 1. rej./rok prod.	27-02-2018/2017
Data nast. bad. techn.	12-07-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Antena radiowa w tylnej szybie, Antena zdywersyfikowana w tylnej szybie, Automatyczny włącznik świateł drogowych, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH), Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, tył, Felgi aluminiowe 18, 15 ramion, Opony 245/45, Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym, Fotel kierowcy z 8-kierunkową regulacją, Fotele przednie ogrzewane, Gniazdko USB 2x do ładowania w tylnej części podłokietnika, Gniazdo USB w podłokietniku do przesyłania danych i ładowania, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lampy tylne LED, Lane Keep Assist, Listwa czarna błyszcząca w linii dachu, Listwa czarna matowa w linii dachu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie, Lusterka w osłonie przeciwsłonecznej bez podświetlenia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe, Podłokietnik centralny z tyłu, Reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie halogenowe, Regulacja wysokości świecenia reflektorów - automatyczna, Sterowanie radiem z kierownicy, System Opel OnStar, System Start&Stop, System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie), System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny Navi 900 IntelliLink (USB, Bluetooth, ekran 8.0, 7 głośników), System wykrywania pieszych z przodu, System świateł drogowych zapobiegający oślepieniu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone 40/60, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zagłówki tylny, środkowy, Zawieszenie Flex Ride, Zestaw Dobrej Widoczności, Światła do jazdy dziennej LED, Alarm, Bezkluczykowy dostęp do auta (BTM), Koło zapasowe dojazdowe 17, Lakier metalik, Pakiet Zimowy (kod: LPJT), Tapicerka materiałowa Oxford łączona ze skórą beżowa, Wycieraczka szyby tylnej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, SPORT CONTROL	245/45 18 100Y	5,0 mm
	lewe	FULDA, SPORT CONTROL	245/45 18 100Y	5,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS S1	245/45 18 96W	3,5 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1	245/45 18 96W	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Dach	do 150
6	Drzwi przednie lewe	do 150
7	Drzwi tylne lewe	do 150
8	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200
2	Słupek przedni prawy	150 - 200
3	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300
2	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg prawy	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg lewy	150 - 1000
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Podsufitka	przepalenie, rozerwanie	WY	2.2
2	Nakładka pokrywy tylnej dół	rozerwanie	WY	0.3
3	Dywaniki podłogi tył	rozerwanie	WY	1
4	Opona przód R	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.3
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
7	Próg L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	3.5
8	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
9	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.3
10	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
11	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
12	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
13	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
14	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
15	Ośłona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
16	Ośłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
17	Lampa tylna wewnętrzna kpl. R	zabrudzenie		
18	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
19	Kierownica skórzana z Airbag	ubytki materiału		
20	Tapicerka drzwi tylnych R	zarysowanie		
21	Klimatyzacja	niesprawna		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1




Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny	
Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny Przegląd przedprzedażny i dostawa pojazdu W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedprzedażny. Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedprzedażnego.	Dane pojazdu Model <u>INSIGNIA GSE LITE</u> Numer identyfikacyjny pojazdu <u>NOV2T6EGX11062613</u> Typ silnika, numer silnika <u>B20DTM</u> Skrzynia biegów <u>A18</u> Kod koloru lakieru <u>GRL5</u> Kod wykończenia wnętrza <u>TASO</u> Numer kluczyka <u>Z1156</u> Data pierwszej rejestracji <u>27.02.2018</u>
Przygotował Autoryzowany Dealer marki Opel który dostarczył pojazd <u>PL43D Auto Zolibor</u> Adres <u>Okulickiego 6</u> Miejscowość, data <u>Pleszewo 02.02.2018</u> Dane rejestrowe <u>PL43D</u>	

Książka serwisowa – dane

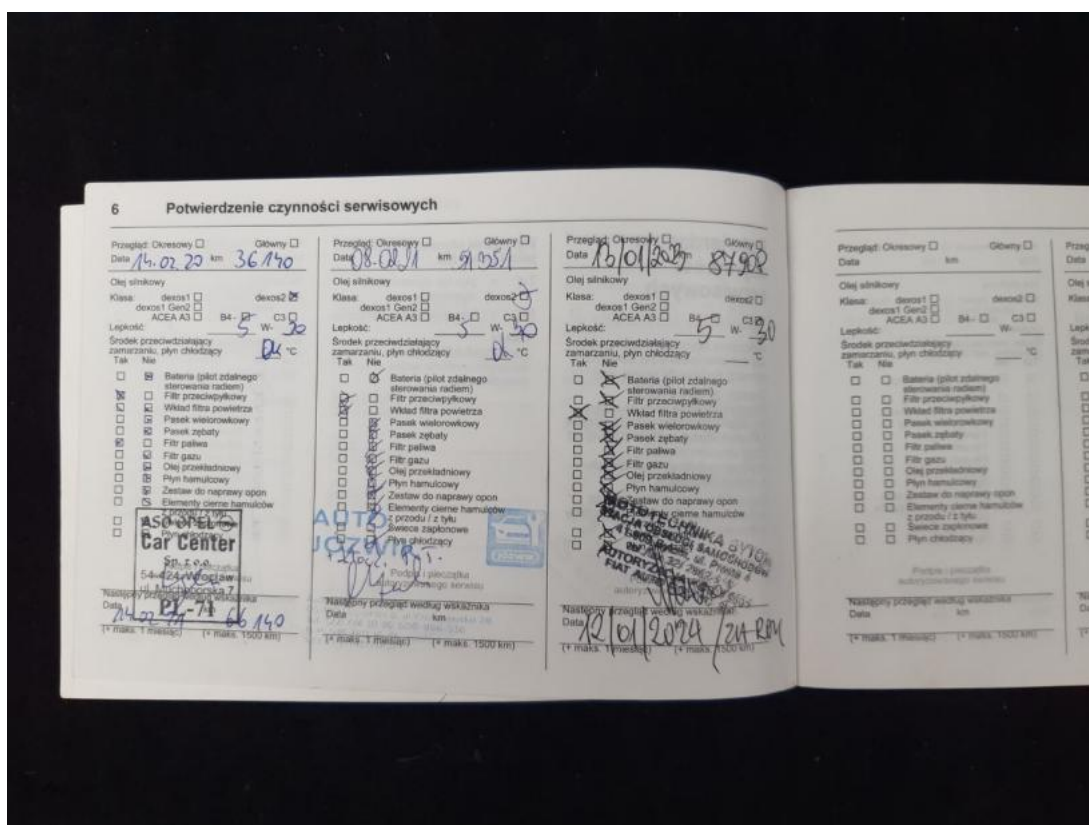

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Opona przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Opona przednia P - Inne 1



Fot. 54

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 58

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Lampa tylna wew P - Inne 1



Fot. 62

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Zderzak tylny - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 64

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 66

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

A close-up photograph of a silver alloy wheel with a multi-spoke design. The wheel is mounted on a black tire. The car's body is silver, and the ground is paved with light-colored cobblestones.

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 70

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Próg L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 72

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 74

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Koło kierownicy - Inne 1



Fot. 78


Koło kierownicy - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Kanapa tyl. - Inne 1

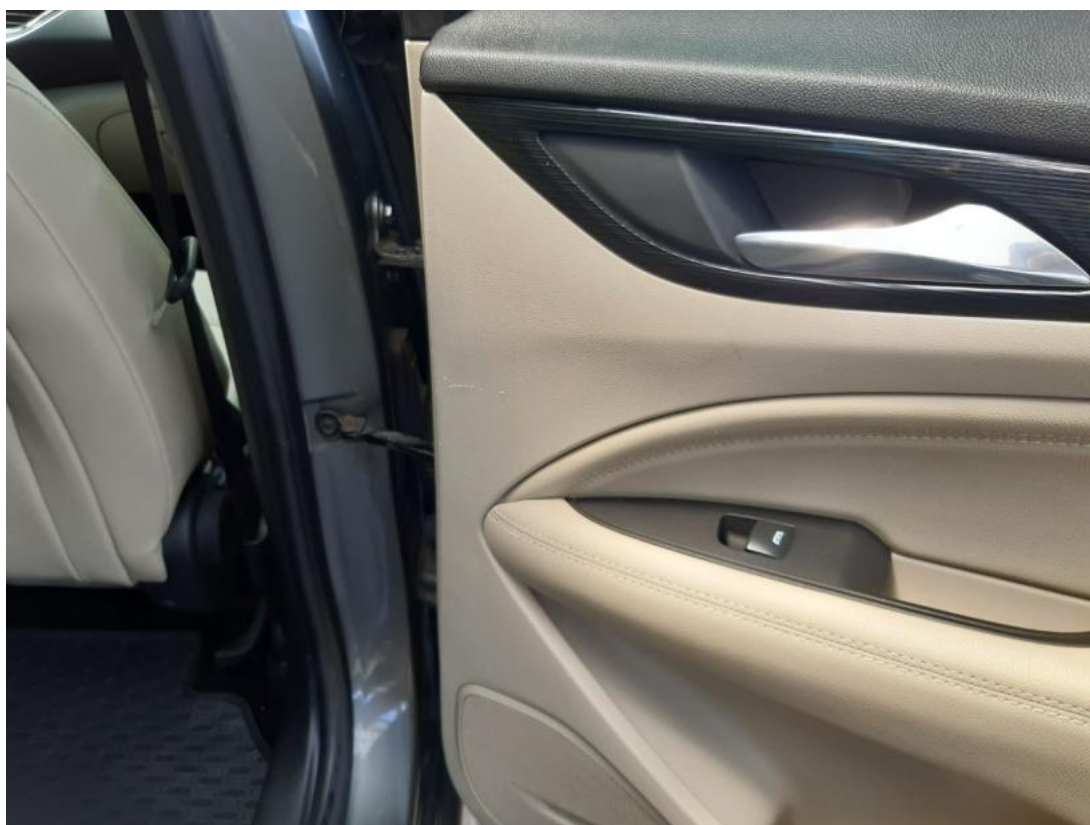

Fot. 80


Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

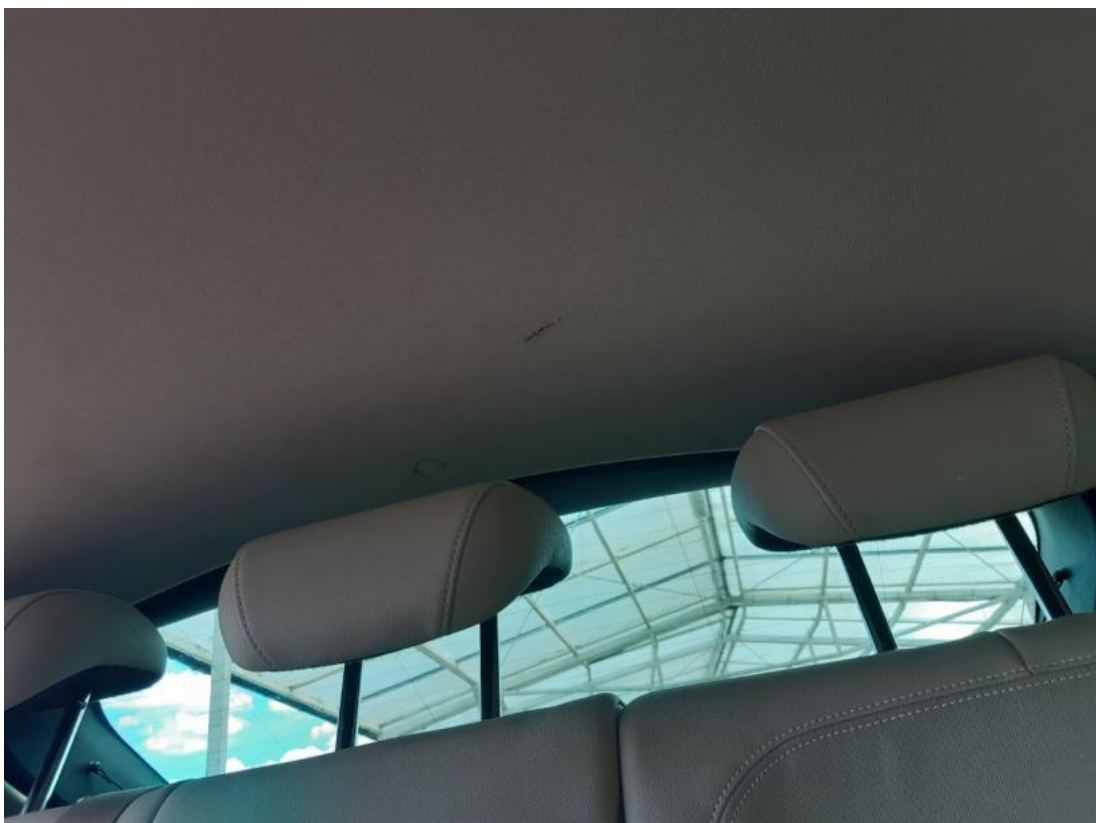

Fot. 82

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 84

Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Podsufitka - Inne 1



Fot. 86

Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Wykładzina podłogi - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 88


Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 2

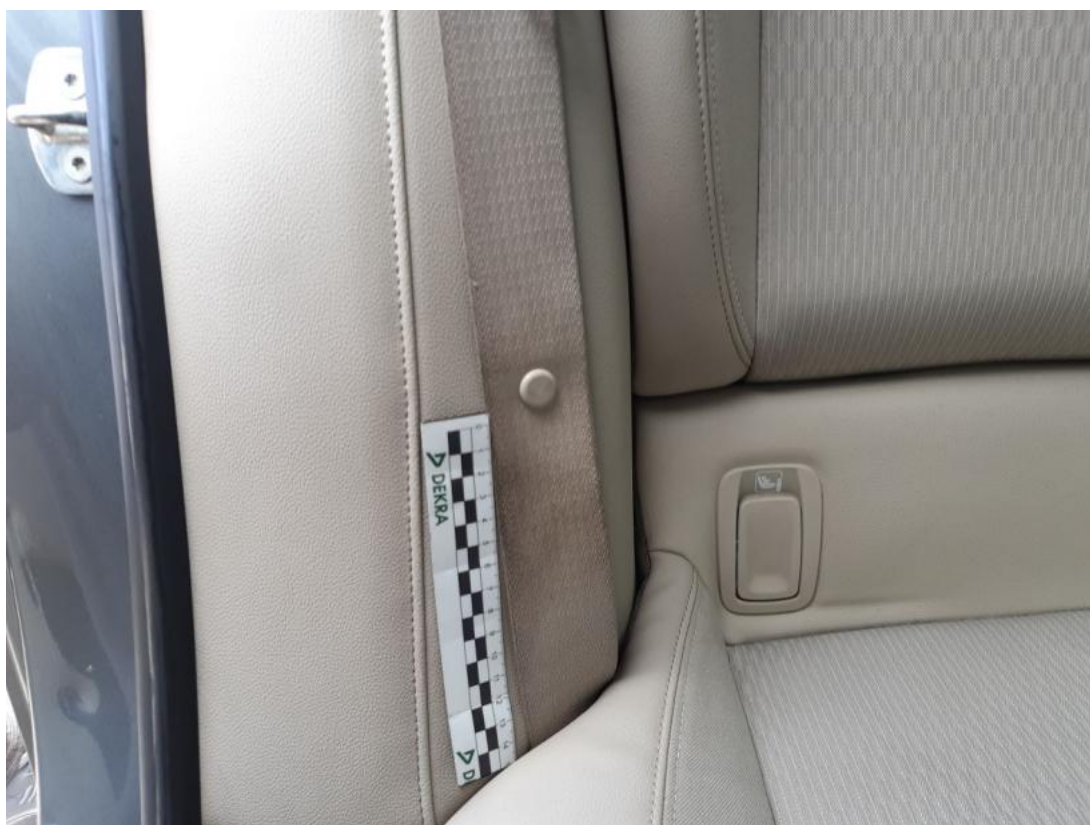

Fot. 90

Pas bezpieczeństwa tylny lewy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91


Pas bezpieczeństwa tylny środkowy - Inne 1



Fot. 92

Wykładzina podłogi bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

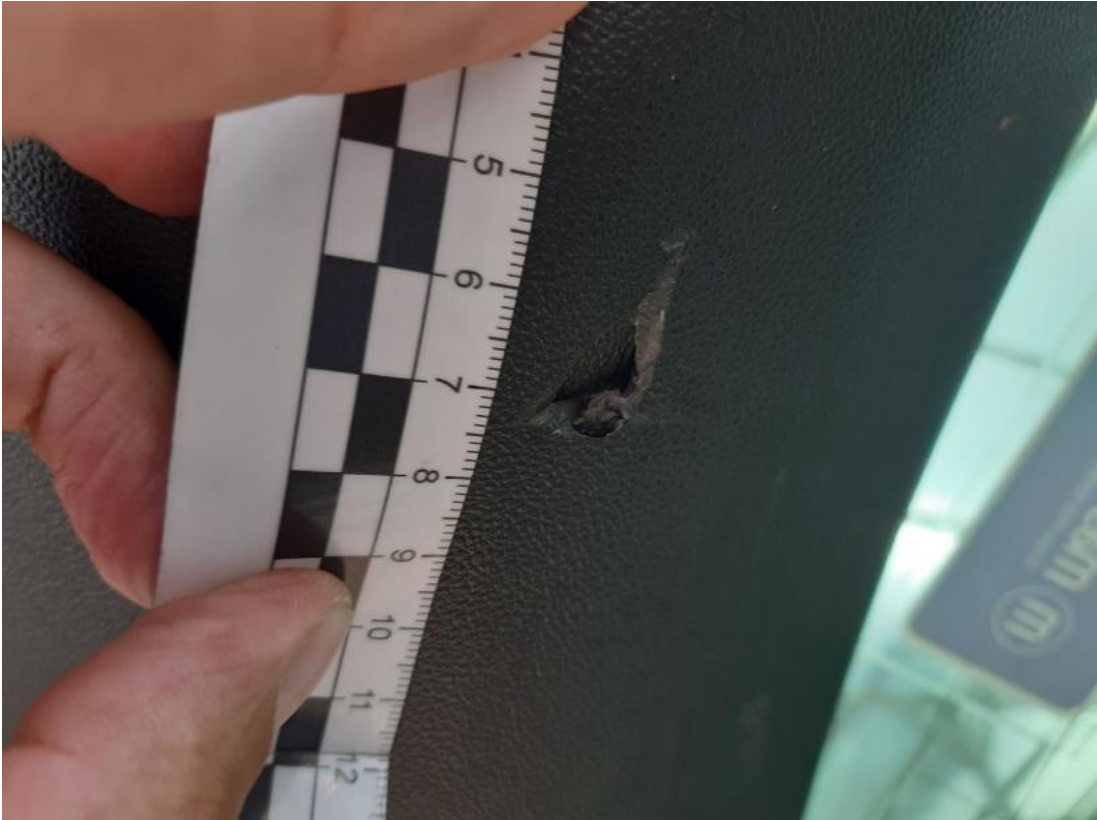

Fot. 93

Wykładzina podłogi bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 1