



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8593347
vom: 27.06.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001963089
Besichtigt am: 26.06.2025 14:12
Berichts-Nr: 8593347
FIN: VSSZZZ5F8R6545113



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8593347
vom: 27.06.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AOB
Erstzulassungsdatum:	13.05.2024
Laufleistung:	28.362 km
Farbe:	Reflexsilber
Farbe Dach:	Reflexsilber
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.381 mm
Fahrzeughöhe:	1.601 mm
Fahrzeugbreite:	1.841 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.940 kg
Radstand:	2.638 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau/Dunkelsilber/Satinschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	1.800 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8593347
vom: 27.06.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

17"-Ganzjahresreifen	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4 Türen	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Einparkhilfe
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7, "TSI"	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Einton-Signalhorn
8 Lautsprecher (passiv)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgaskonzept, EU6 AP	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Abwicklung Serie	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 09 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Anhängevorrichtung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Fertigungsablauf Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Feststellbremse
Armaturentafel Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Außen-Sound Standard	FPK-Basic
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel links, konvex	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Außenspiegel rechts, konvex	Frontantrieb
Außenspiegelgehäuse lackiert	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Batterie 420A (70Ah)	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Ganzjahresreifen 215/55 R17 94V
Betriebserslaubnis Nachtrag	Gehobene Komfort-Ausstattung
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Bordwerkzeug	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bremsbelagverschleißkontrolle	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Brillen-Ablage/Halter	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chrom-Paket	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Hinterachse "Standard"
Dämpfung vorn	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Datenträger für EU, integriert	Innenleuchte im Fußraum
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Digitaler Radioempfang	Kältemittel R1234yf
Drehstromgenerator 140 A	Kategorie 0
Drei.-Automatikgurte vorn	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8593347
vom: 27.06.2025

Keine Aktionsausführung	Ohne Handbremshebelgriff
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Heckspoiler
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfstützen vorn	Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladeboden
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Ladedose
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar	Ohne Ladekabel
Leichtmetallräder 7J x 17	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Lichtassistent
Leuchtwertenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Multifunktionskamera
Linkslenker	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Make-up-Spiegel links,unbeleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Sonderspezifikationen
Make-up-Spiegel rechts,mit Abdeckung	Ohne Spurhalteassistent
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem "Plus", inkl. Kartenmaterial	Ohne Spurwechselassistent
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Stabilisator hinten
Mit zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Ohne Steckdose
Mittelarmlehne vorn	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Trennwand
MPV	Ohne Überführungsausrüstung
Müdigkeitserkennung	Ohne UNECE CS&SU
Navigationsgerät-High	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Navigationssystem "+"	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nebelscheinwerfer	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Nebelschlussleuchte	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nicht Heissland	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Normalsitze vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne "drive select"	Ohne zus.Warnleuchten
Ohne alternativ-Antriebssystem	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Optionsinfotainment (MIB3)
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Pannenset
Ohne Dekorfolien/Embleme	Privater Notruf
Ohne ECO-Funktion	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Radstand
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rechtsverkehr
Ohne Feuerlöscher	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Fußmatten	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8593347
vom: 27.06.2025

Reifendruckkontrolle
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
 SBBR-Leuchte in LED-Technik
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Potentiometer (4-stufig)
 SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet
 SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
 -SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
 Sitzbezüge in Gewebe
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Staufach unter den Vordersitze(n)
 Stoßfänger Sport
 Tagesfahrlichtschaltung
 Telefonvorbereitung für Handy
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 Variante Grundausstattung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
 Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8593347
vom: 27.06.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8593347
vom: 27.06.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Motor	Tierverbiss	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
3	Kofflflügel vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen
5	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
6	Türgriff außen hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
7	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Sitzbezug vorne rechts	Verschmutzt	Reinigen
9	Stoßfänger hinten	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8593347
vom: 27.06.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8593347
vom: 27.06.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F8R6545113

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8593347
vom: 27.06.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links

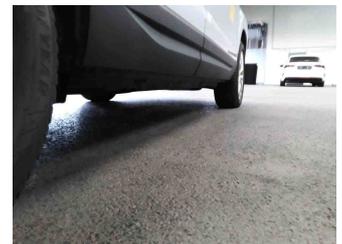

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8593347
vom: 27.06.2025



Innenraum - Kofferraum



Zubehör - Sonderausstattung



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8593347
vom: 27.06.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden




2 - Motor - Tierversiss - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Maderschaden im Motorraum



3 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

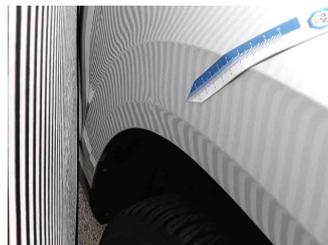

4 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar

gummi puffer inkl Motoren abdeckung oben





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8593347
vom: 27.06.2025

5 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



6 - Türgriff außen hinten rechts - Kratzer - Ersetzen



7 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

8 - Sitzbezug vorne rechts - Verschmutzt - Reinigen



9 - Stoßfänger hinten - Steinschlag - Auslegen + Polieren



FEHLTEILE

1 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Fehlt - Ersetzen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8593347
vom: 27.06.2025