

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001999760
Besichtigt am: 30.06.2025 11:17
Berichts-Nr: 8600915
FIN: WVGZZZ5NZMW035645



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CIR
Erstzulassungsdatum:	13.07.2021
Laufleistung:	49.214 km
Farbe:	Nightshade Blue Metallic
Farbe Dach:	Nightshade Blue Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.498 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.509 mm
Fahrzeughöhe:	1.675 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.010 kg
Radstand:	2.678 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» **Fahrzeugausstattung**

"Business Premium"-Paket	Bordliteratur in Deutsch
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Bordwerkzeug und Wagenheber
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Cargo-Paket
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Chromleisten an den Seitenfenstern
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Dachhimmel
230-V-Steckdose im Gepäckraum	Dachreling silber eloxiert
3 Kopfstützen hinten	Dämpfung hinten, Basis 1
4 Leichtmetallräder "Auckland" 7 J x 19 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	Dämpfung vorn
4 Winterräder "Sebring" 7 J x 18 in Sterling-Silber lackiert (zusätzlich), Winterreifen 235/55 R 18 H	Dekoreinlagen für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
8 Lautsprecher	Digitaler Radioempfang DAB+
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abgasendrohr hinten (Standard)	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Abgasnorm EU6 AP	Doppelton-Signalhorn
Ablagefächer in der Dachkonsole	Drehstromgenerator 140 A
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
AirStop®-Reifen 235/50 R 19	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Anhängerrangierassistent "Trailer Assist" inkl. Parklenkassistent "Park Assist" und Einparkhilfe	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Auckland 7 J x 19 in Dark Graphite / glanzgedreht, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 235/50 R 19	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	ergoActive Sitze vorn
Außen-Sound Standard	ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar, Oberschenkelauflage längs verschiebbar
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrerassistenz "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Batterie 360A (69Ah)	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fertigungsablauf Standard
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	
Betriebserlaubnis Nachtrag	

Frontantrieb	Normal-Lackierung
Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Fußgängererkennung	Ohne 2. Batterie
Fußhebelwerk "Standard"	Ohne alternativ-Antriebssystem
Gepäckraumbelichtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar	Ohne Aufkleber und Embleme
Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar	Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer	Ohne Dynamic Drive Control
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Ohne ECO-Funktion
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kältemittel R1234yf	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Feuerlöscher
Keine Aktionsausführung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Head-Up Display
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Heckspoiler
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Klaptisch an Vordersitzlehne
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Ladekabel
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Mode3 Ladekabel
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kurzheck	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne Trennwand
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Individualeinbau	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox und Ausströmern hinten	Progressivlenkung
Müdigkeitserkennung	Radio
Multifunktionskamera	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Radstand
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Regensensor
Nebelschlussleuchte	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifenkontrollanzeige
	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
	Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schlechtwetterlicht und Abbiegelicht
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Ausstattung
Sprachbedienung
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn in Silbergrau, Chromelemente hinten
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Top-Komfortsitze vorn
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)
Typprüfand Deutschland
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Winterräder "Sebring" 7 J x 18 in Sterling-Silber lackiert (zusätzlich), Winterreifen 235/55 R 18 H

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	7,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	6,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2024

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Motorhaube	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
5	Heckklappe	Kratzer	Spotrepair
6	Stoßfängerspoiler vorne	Delle(n) und Kratzer	Smart Repair
7	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
8	Scheibenwischerblatt rechts	Beschädigt	Ersetzen
9	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
10	Seitenwand hinten links	Kratzer	Polieren
11	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Kofflülge vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Tür hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	674,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZMW035645

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» **Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

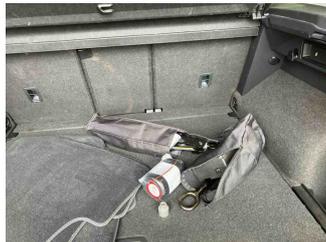

Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

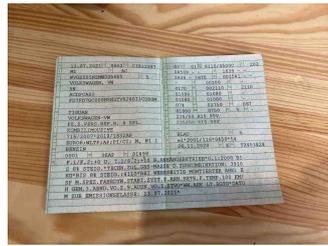

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



2 - Motorhaube - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)

Kommentar

Folgekosten möglich



3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



5 - Heckklappe - Kratzer - Spotrepair




6 - Stoßfängerspoiler vorne - Delle(n) und Kratzer - Smart Repair





7 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren

Kommentar

Folgekosten möglich

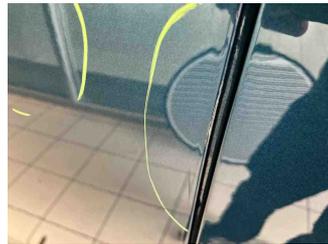

8 - Scheibenwischerblatt rechts - Beschädigt - Ersetzen

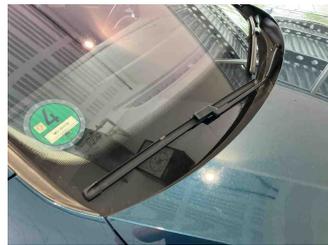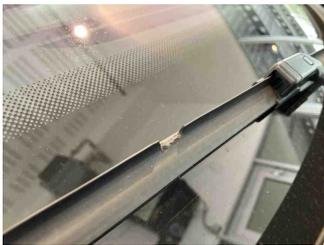

9 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



10 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Polieren

Kommentar

Lack matt mit Fehlern. Folgekosten möglich.



11 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN


1 - Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

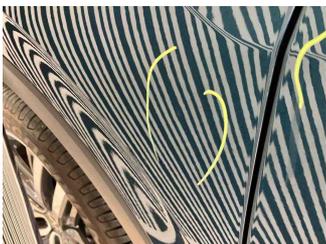

4 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

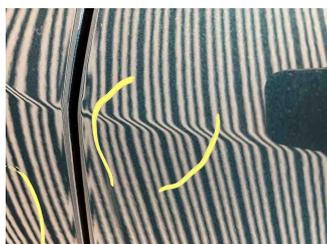

5 - Tür hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

