



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8405819  
vom: 23.05.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001957883  
**Besichtigt am:** 23.05.2025 12:00  
**Berichts-Nr:** 8405819  
**FIN:** WVGZZZ5NZNW525829



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8405819  
vom: 23.05.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Tiguan
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / BZG
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	17.05.2022
<b>Laufleistung:</b>	113.422 km
<b>Farbe:</b>	Nightshade Blue Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Nightshade Blue Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	1.968 ccm
<b>Leistung:</b>	110 kW (150 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.509 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.684 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.839 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.170 kg
<b>Radstand:</b>	2.678 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Anthrazit - Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Storm Grey
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	05.2027
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	30.000 KM



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8405819  
vom: 23.05.2025

## » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Chrompaket
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dachhimmel
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dachreling silber eloxiert
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Dämpfung vorn
3 Kopfstützen hinten	Dekoreinlagen für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
4 Leichtmetallräder "Tulsa" 7 J x 17 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	Digitaler Radioempfang DAB+
4 Winterräder "Sebring" 7 J x 18 in Sterling-Silber lackiert (zusätzlich), Winterreifen 235/55 R 18 H	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Doppelton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Drehstromgenerator 140 A
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet
Abgasnorm EU6 AP	Elektrische Luftzusatzheizung
Ablagefach am Dachhimmel	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Ambientepaket	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fahrerassistenzpaket "Plus"
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Federbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegel rechts, konvex	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Wolfsburg
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängererkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gepäckraumboden
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumleuchte
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Head-up-Display
Bordwerkzeug und Wagenheber	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt	Innenspiegel automatisch abblendend
Chromleisten an den Seitenfenstern	



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8405819  
vom: 23.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Dynamic Drive Control
Keine Aktionsausführung	Ohne ECO-Funktion
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Elektromotor ( Hybrid )
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Feuerlöscher
Komfortausstattung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komfortsitze vorn	Ohne Heckspoiler
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	ohne Kennzeichenträger
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kurzheck	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Mode3 Ladekabel
LED-Matrix-Scheinwerfer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Trennwand
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Individualeinbau	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Mittelarmlehne vorn	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Müdigkeitserkennung	Progressivlenkung
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Radio
Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Radstand
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Regensensor
Nebelschlussleuchte	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 215/65 R 17, Rollwiderstandsklasse A
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normal-Lackierung	Reifenkontrollanzeige
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Rückfahrkamera "Rear View"
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Rückleuchten
Ohne 2. Batterie	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Schalthebelknauf in Leder
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenbremsen vorn
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
	Schubladen unter den Vordersitzen
	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
	Serienkraftstoff-Erstbefüllung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8405819  
vom: 23.05.2025

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )  
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar  
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sportfahrwerk  
 Sportpaket  
 Sprachbedienung  
 Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent  
 Stabilisator hinten  
 Stabilisator vorn  
 Standard-Klimazonen  
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
 Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz  
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
 Textilfußmatten vorn und hinten  
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe  
 Typprüfland Deutschland  
 Variante Grundausstattung  
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
 Verkehrszeichenerkennung  
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
 Vordersitze beheizbar  
 Vordersitze mit Höheneinstellung  
 Warnleuchte für Waschwasserstand  
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Wegfahrsperre elektronisch  
 Winterräder "Sebring" 7 J x 18 in Sterling-Silber lackiert (zusätzlich), Winterreifen 235/55 R 18 H  
 Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8405819  
vom: 23.05.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	3,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	4,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	4,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2025

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8405819  
vom: 23.05.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumabdeckung (Hutablage)	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
2	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
3	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8405819  
vom: 23.05.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8405819  
vom: 23.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZ5NZNW525829

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8405819  
vom: 23.05.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

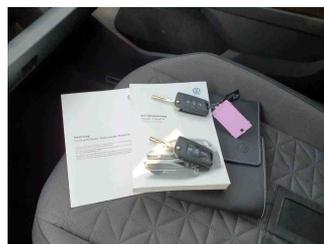

Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8405819  
vom: 23.05.2025



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung

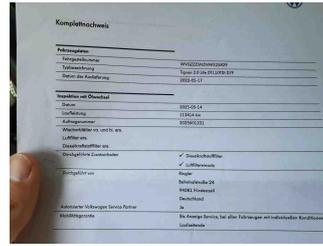

Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Kofferraumabdeckung (Hutablage) - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Halteband links fehlt



2 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair

Kommentar

+Delle



3 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8405819  
vom: 23.05.2025

## 5 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen



## GEBRAUCHSSPUREN

### 1 - Tür vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

