



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8620900
vom: 02.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002000111
Besichtigt am: 02.07.2025 11:34
Berichts-Nr: 8620900
FIN: WVVZZZ3CZNE081091



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8620900
vom: 02.07.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BRZ
Erstzulassungsdatum:	15.07.2022
Laufleistung:	63.626 km
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Gletscherweiß Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Blau/Titanschwarz/ Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	14.05.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	59.867 km



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8620900
vom: 02.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dämpfung hinten,Basis 2
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Dämpfung vorn
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
"IQ.DRIVE"-Paket	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Diebstahlwarnanlage
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Kopfstützen hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 Leichtmetallräder "London" 7 J x 17	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Abgasnorm EU6 AP	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Aktivkohlebehälter	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall Tire Mobility Set
Aufkleber/Schilder in deutsch	e-Sound
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 380A (68Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Fußgängererkennung
Berganfahrasistent	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäcknetz
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäckraumboden aufstellbar
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz
Dachhimmel in Mistralgrau	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling schwarz	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8620900
vom: 02.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

GTE

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendend

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für Haushalts-Steckdose

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung

Knie-Airbag auf Fahrerseite, Seitenairbags und Gurtstraffer für äußere Rücksitze

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kraftstofftank mit 50 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht

Linkslenker

London 7 J x 17, AirStop®-Reifen 215/55 R 17

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit Individualeinbau

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Generator

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"

Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent "Side Assist"

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8620900
vom: 02.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
 Schalthebelknopf in Leder
 Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Blau
 Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Blau
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
 Schriftzugsatz "GTE"
 Seitenairbags für die äußeren Rücksitze,inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem
 Seitliche Leisten unten in Chrom
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"
 Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachbedienung
 Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im Stoßfänger hinten
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typrüfstand Deutschland
 Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
 Umweltbonus
 Variant
 Variante Hybrid
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone

Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneinstellung
 Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
 Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wechselstrom-Ladedose
 Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen
 Winterräder "Helsinki" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/55 R 17 H



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8620900
vom: 02.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/55 R 17 94 V	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/55 R 17 94 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/55 R 17 94 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	4,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8620900
vom: 02.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
2	Tür vorne links	Anhaftung	Polieren
3	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
4	Tür vorne rechts	Anhaftung	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstieg Verkleidung vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Einstieg Verkleidung vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8620900
vom: 02.07.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 7.400,66
Summe (ohne MwSt.):				€ 7.400,66

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	166,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	175,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	174,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	226,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	172,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	170,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8620900
vom: 02.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZNE081091

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8620900
vom: 02.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8620900
vom: 02.07.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8620900
vom: 02.07.2025



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Kotflügel vorne links

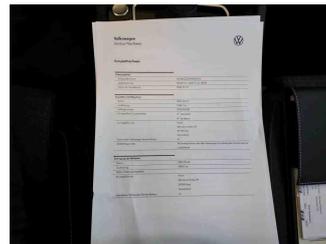

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair




2 - Tür vorne links - Anhaftung - Polieren

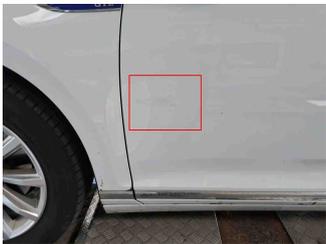

3 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



4 - Tür vorne rechts - Anhaftung - Polieren

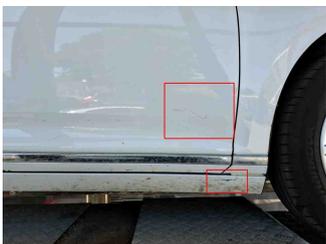

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Einstieg Verkleidung vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Einstieg Verkleidung vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

