

Nr zlecenia: 25673/CarArena STANDARD

Zleceniodawca:

CARPORT
Baranowo, ul. Budowlanych 7
62-081 Przeźmierowo

Rzeczoznawca:

"APPRA.EU" S.C Eksperti Rzeczoznawcy Motoryzacji



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF7YBAMFB11946451
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	PZ738JP
Model pojazdu:	Jumper 33 2.2 HDI MR`07 E4 3.3t	Nr Info-Ekspert:	008-01850
Wersja:	33 L2H2	Rok produkcji:	2011
Data pierwszej rejestracji	2011/05/10		
Data ważności badania technicznego	2026/04/15		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	3300 kg / 1390 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	3450 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 74kW (101KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E4		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne prawe przesuwne	12	Szyby przednie regulowane elektrycznie
2	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne	13	Światła z regulacją kąta pochylenia
3	Fotel pasażera podwójny	14	Światło dodatkowe STOP

4	Immobilizer	15	Tapicerka z materiału
5	Kolumna kierownicy regulowana	16	Wspomaganie układu kierowniczego
6	Komputer pokładowy	17	Zabezpieczenie automatyczne drzwi przed otwarciem
7	Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne	18	Zamek centralny zdalnie sterowany
8	Obrotomierz	19	Zawieszenie tylne wzmocnione
9	Poduszka powietrzna kierowcy	20	Zawór automatycznego odcięcia paliwa w przypadku kolizji
10	Przygotowanie do montażu radia	21	Zbiornik paliwa 90l
11	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotel kierowcy z podłokietnikiem z regulacją wysokości z regulacją lędźwiową
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Podłokietnik fotela kierowcy
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Fartuchy p/błotne 4 szt.
Fartuchy p/błotne przednie
Fartuchy p/błotne tylne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Minerva 225/70 R15C 112/110s	5,0
Przednie prawe:	*Minerva 225/70 R15C 112/110s	5,0
Tylne lewe:	*Premiorri 225/70 R15C 112/110R	8,0
Tylne prawe:	*Premiorri 225/70 R15C 112/110R	8,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Korekta konieczna weryfikacja - serwis	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu		
2	Błotnik przedni	P	Starcia powłoki lakierowej		

			odslaniające powierzchnię metalu		
3	Pokrywa przednia		Starcia powłoki lakierowej odslaniające powierzchnię metalu		
4	Drzwi boczne przednie	L	Starcia powłoki lakierowej odslaniające powierzchnię metalu, wgnieceny, wgniec.		
5	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	L	Starcia powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej, korozja		
8	Słupek przedni	L	Starcia powłoki lakierowej odslaniające powierzchnię metalu, zarysowania		
9	Słupek przedni	P	Starcia powłoki lakierowej odslaniające powierzchnię metalu, zarysowania		
10	Słupek tylny	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
11	Słupek tylny	P	Wgnieciony głęboko z zarysowaniami powłoki lakierowej, korozja		
12	Próg	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej, ogniska korozji		
13	Próg	P	Ogniska korozji		
14	Dach		Starcia powłoki lakierowej odslaniające powierzchnię metalu		
15	Błotnik tylny	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
16	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej, ogniska korozji		
17	Ściana boczna nadwozia	L	Starcia powłoki lakierowej odslaniające powierzchnię metalu		
18	Drzwi przesuwne		Starcia powłoki lakierowej odslaniające powierzchnię metalu, zarysowane, wgniec.		
19	Wnęka koła przednia	L	Ogniska korozji		
20	Wnęka koła przednia	P	Ogniska korozji		
21	Przegroda czołowa		Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej		
22	Wnęka koła tylna	L	Wgnieciona głęboko z zarysowaniami powłoki lakierowej		
23	Wnęka koła tylna	P	Wgnieciona głęboko z zarysowaniami powłoki lakierowej		

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-120	
2	Błotnik przedni	L	50-80	
3	Drzwi przednie	L	60-80	
4	Poszycie boku	L	70-90	
5	Błotnik tylny	L	70-90	
6	Drzwi tyłu nadwozia		90-110	
7	Błotnik przedni	P	50-80	
8	Drzwi przednie	P	40-60	
9	Drzwi tylne	P	70-90	
10	Błotnik tylny	P	80-100	
11	Drzwi tyłu nadwozia		60-80	

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie zderzaka przedniego		Zarysowane		
2	Krata wlotu powietrza		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Reflektor	L	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
4	Reflektor	P	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
5	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięta, zarysowana		
6	Obudowa lusterka bocznego	P	Pęknięta, zarysowana		
7	Poszycie zderzaka tylnego		Wgniecenie, zarysowane		
8	Lampa zespolona tylna	L	Pęknięty klosz		
9	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięty klosz		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrycie fotela przedniego	L	Rozerwane, zabrudzone		
2	Pokrycie fotela przedniego	P	Poplamione, zabrudzone		
3	Wykładzina boku przednia	L	Zabrudzona		
4	Wykładzina boku tylna	L	Zabrudzona		
5	Wykładzina boku przednia	P	Zabrudzona		
6	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia	P	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia	L	Brak		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przesuwnych	P	Zabrudzone		
9	Akumulator		Zużyty		

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Pojazd w dniu oględzin niejezdny, niewykluczone usterki niemożliwe do wykrycia podczas oględzin - rozładowany akumulator.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Sprężyna zawieszenia przedniego	L	Pęknięta		
2	Tarcza koła przedniego	L	Zadrapania krawędzi bocznej, skorodowana		
3	Tarcza koła przedniego	P	Zadrapania krawędzi bocznej, skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	L	Zadrapania krawędzi bocznej, ogniska korozji		
5	Tarcza koła tylnego	P	Zadrapania krawędzi bocznej, ogniska korozji		

JAZDA KONTROLNA

Pojazd w dniu oględzin niejezdny, niewykluczone usterki niemożliwe do wykrycia podczas oględzin - rozładowany akumulator.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7

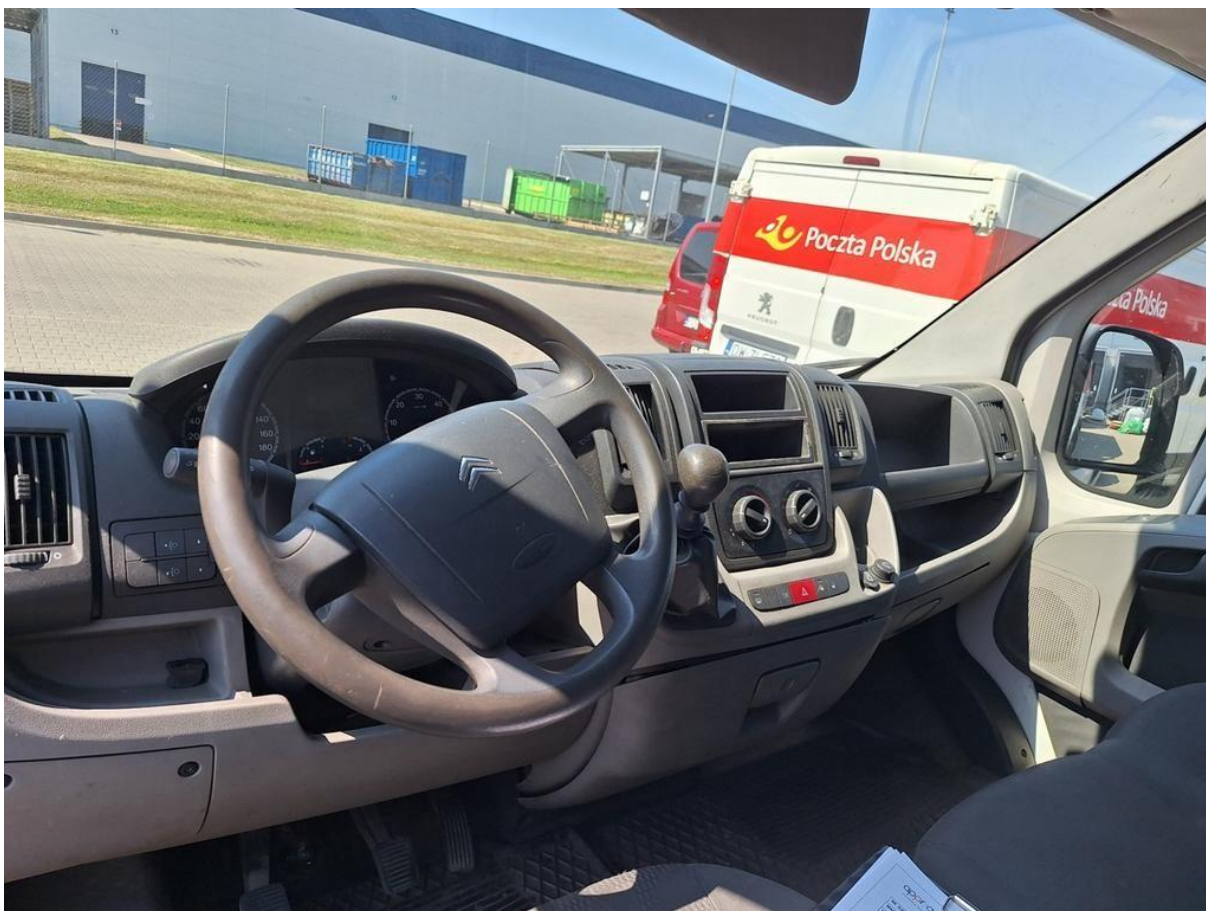

Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13

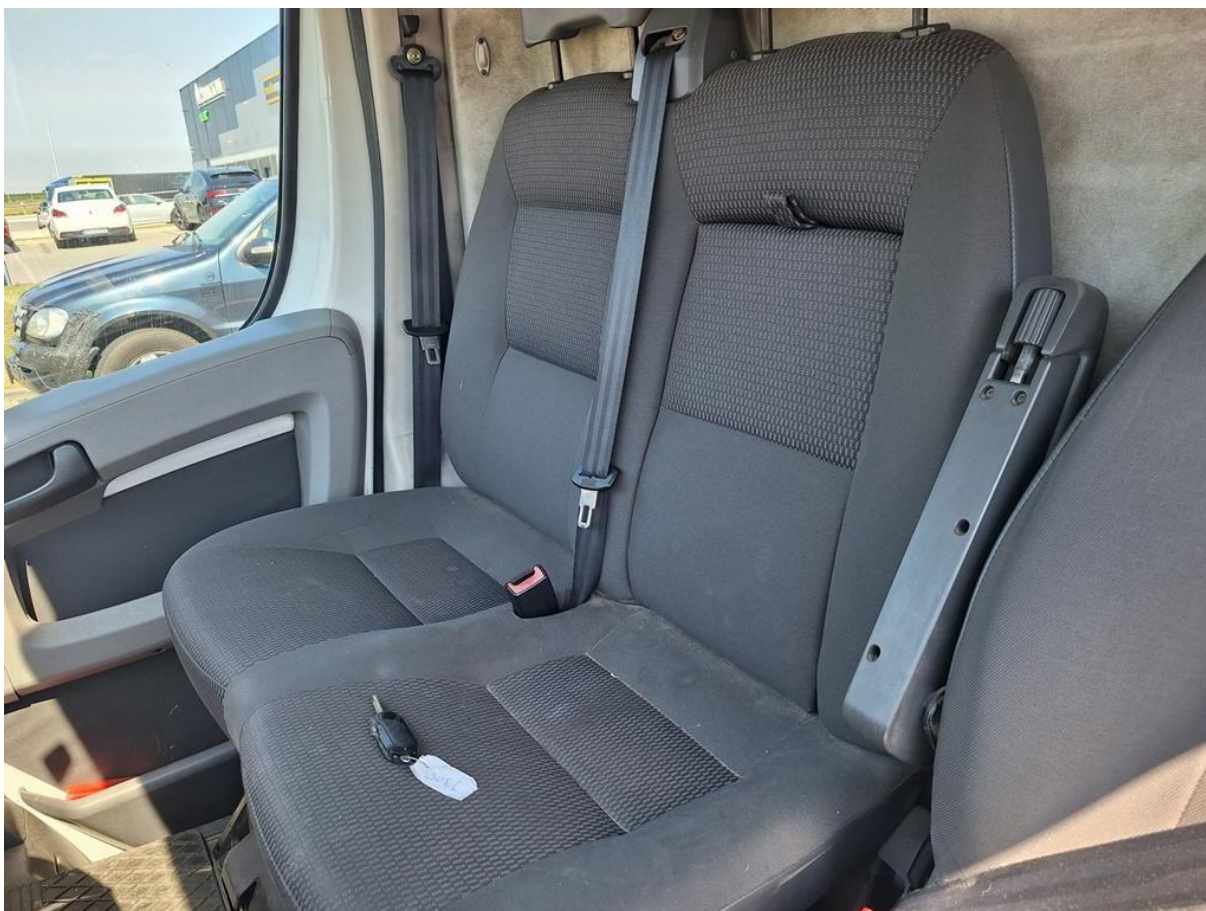

Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21

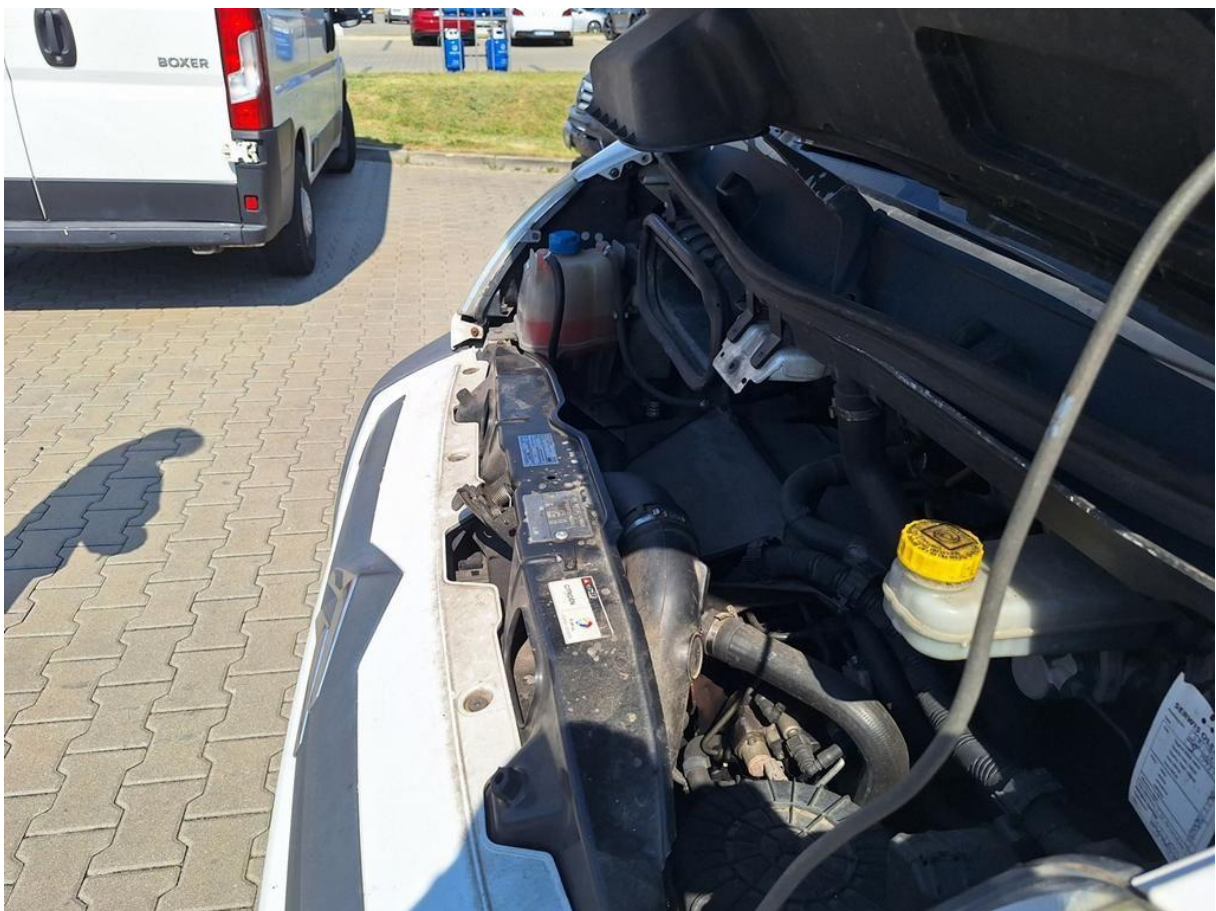

Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu



EKSPERCI RZECZOZNAWCY MOTORYZACJI

Wycena numer: 25673/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/06

25673/CarArena STANDARD