

Nr zlecenia: 25674/CarArena STANDARD

Zleceniodawca:

Rzeczoznawca:

"APPRA.EU" S.C Eksperti Rzeczoznawcy Motoryzacji



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF7YCAMFC11969133
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	PZ685JJ
Model pojazdu:	Jumper 35 2.2 HDI Kat. MR`07 E4 3.5t	Nr Info-Ekspert:	008-01862
Wersja:	35 L3H2	Rok produkcji:	2011
Data pierwszej rejestracji	2011/05/30		
Data ważności badania technicznego	2025/09/18		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	3490 kg / 1530 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	4035 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 74kW (101KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E4		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne prawe przesuwne	12	Szyby przednie regulowane elektrycznie
2	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne	13	Światła z regulacją kąta pochylenia
3	Fotel pasażera podwójny	14	Światło dodatkowe STOP

4	Immobilizer	15	Tapicerka z materiału
5	Kolumna kierownicy regulowana	16	Wspomaganie układu kierowniczego
6	Komputer pokładowy	17	Zabezpieczenie automatyczne drzwi przed otwarciem
7	Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne	18	Zamek centralny zdalnie sterowany
8	Obrotomierz	19	Zawieszenie tylne wzmocnione
9	Poduszka powietrzna kierowcy	20	Zawór automatycznego odcięcia paliwa w przypadku kolizji
10	Przygotowanie do montażu radia	21	Zbiornik paliwa 90l
11	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotel kierowcy z podłokietnikiem z regulacją wysokości z regulacją lędźwiową
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Podłokietnik fotela kierowcy
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODRIDE 225/70 R15 112/110R	7,0
Przednie prawe:	*GOODRIDE 225/70 R15 112/110R	7,0
Tylne lewe:	*MILEVER 225/70 R15 112/110R	6,0
Tylne prawe:	*MILEVER 225/70 R15 112/110R	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Korekta konieczna weryfikacja - serwis	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej, korozja		
6	Drzwi boczne tylne	L	Wgniecionie z zarysowaniami powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecionie z zarysowaniami		

powłoki lakierowej				
8	Słupek przedni	L	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu	
9	Słupek przedni	P	Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu	
10	Próg	L	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej	
11	Próg	P	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej	
12	Dach		Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu	
13	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej	
14	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej, korozja	
15	Ściana boczna nadwozia	L	Zarysowania powłoki lakierowej	
16	Ściana boczna nadwozia	P	Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej, korozja	
17	Drzwi przesuwne		Widoczne ślady nieprofesjonalnej naprawy blacharsko-lakierniczej, wgniecione	
18	Pas tylny		Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej, korozja	
19	Wnęka koła tylna	L	Wgnieciona głęboko, zarysowana powłoka lakierowa	
20	Wnęka koła tylna	P	Wgnieciona głęboko, zarysowana powłoka lakierowa	



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-90	
2	Błotnik przedni	L	70-80	
3	Drzwi przednie	L	120-130	
4	Poszycie boku	L	100-2400	
5	Błotnik tylny	L	100-2400	
6	Drzwi tyłu nadwozia		50-70	
7	Błotnik przedni	P	60-100	
8	Drzwi przednie	P	400-1070	
9	Drzwi tylne	P	450-1800	
10	Błotnik tylny	P	300-910	
11	Drzwi tyłu nadwozia		40-70	

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie zderzaka przedniego		Zarysowane		
2	Krata wlotu powietrza		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Reflektor	L	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
4	Reflektor	P	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
5	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięta, zarysowana		
6	Obudowa lusterka bocznego	P	Pęknięta, zarysowana		
7	Poszycie zderzaka tylnego		Pęknięty, zarysowany		
8	Lampa zespolona tylna	L	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa, pęknięty klosz		
9	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięty klosz		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrycie fotela przedniego	L	Rozdarcie materiału, zabrudzony		
2	Pokrycie fotela przedniego	P	Poplamione		
3	Wykładzina boku przednia	L	Zabrudzona		
4	Wykładzina boku tylna	L	Zabrudzona		
5	Wykładzina boku tylna	P	Zabrudzona		
6	Poszycie tapicerskie drzwi tylnych	L	Brak		
7	Poszycie tapicerskie drzwi tylnych	P	Zabrudzone		
8	Poszycie tapicerskie drzwi przesuwnych	P	Zabrudzone		

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Brak możliwości weryfikacji, niewykluczone usterki niemożliwe do wykrycia podczas oględzin.

**UKŁAD NAPĘDOWY**

Brak możliwości weryfikacji, niewykluczone usterki niemożliwe do wykrycia podczas oględzin.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		

**UKŁAD HAMULCOWY**

Brak możliwości weryfikacji, niewykluczone usterki niemożliwe do wykrycia podczas oględzin.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Dowód rejestracyjny	NIE
3	Faktura (rachunek) zakupu	NIE
4	Dowód odprawy celnej	NIE
5	Umowa kupna-sprzedaży	NIE
6	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE
7	Podnośnik samochodowy	NIE
8	Instrukcja obsługi	NIE
9	Gaśnica	NIE
10	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
11	Apteczka	NIE
12	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	NIE

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5

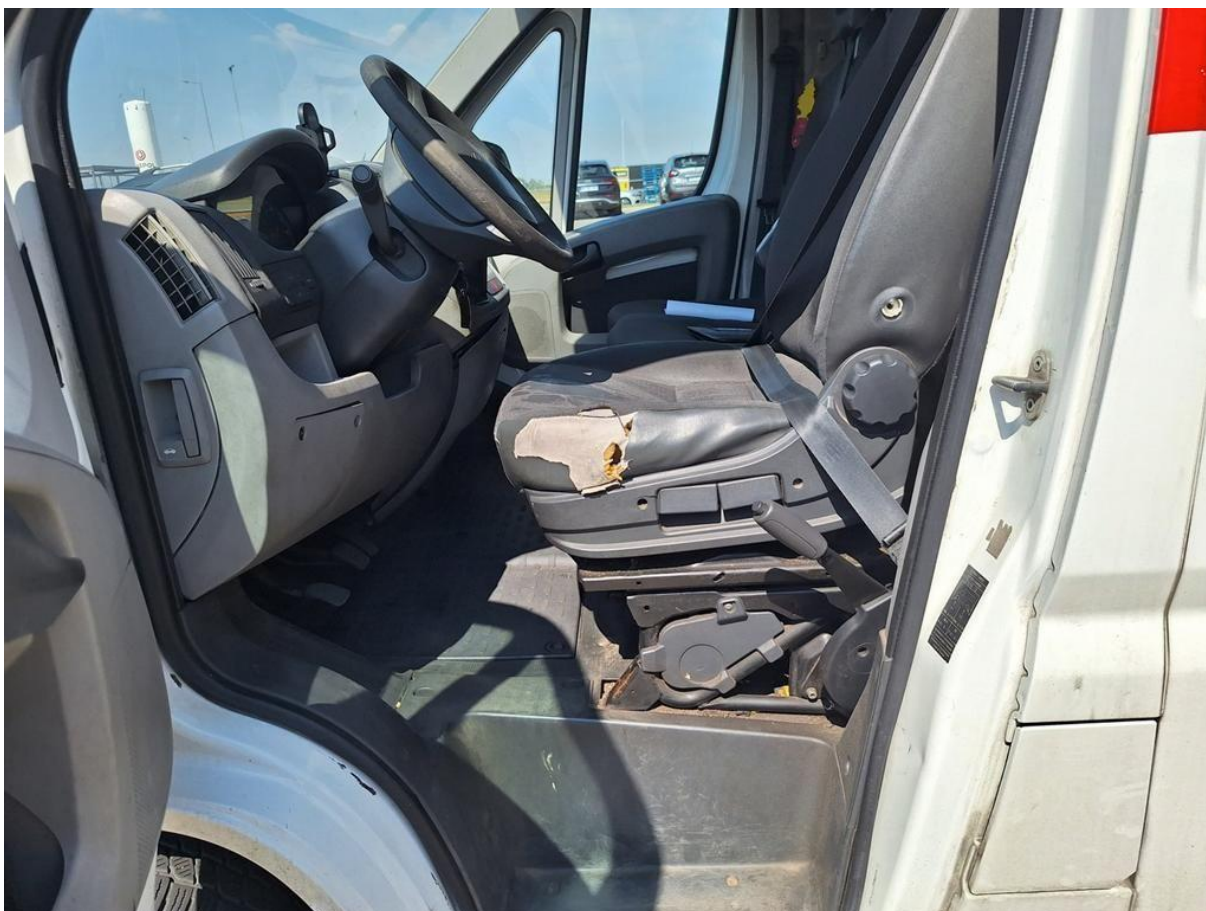


Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8

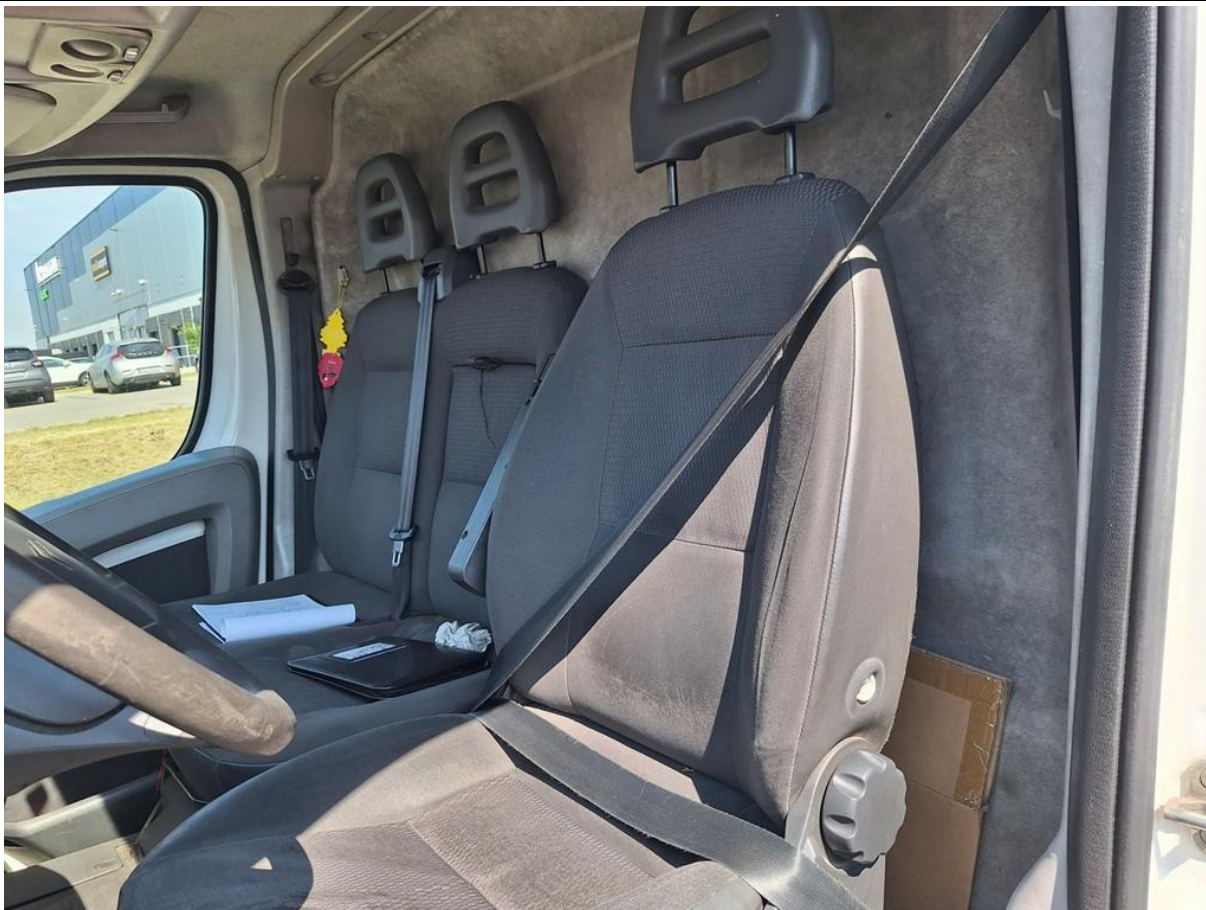

Fot. nr 9

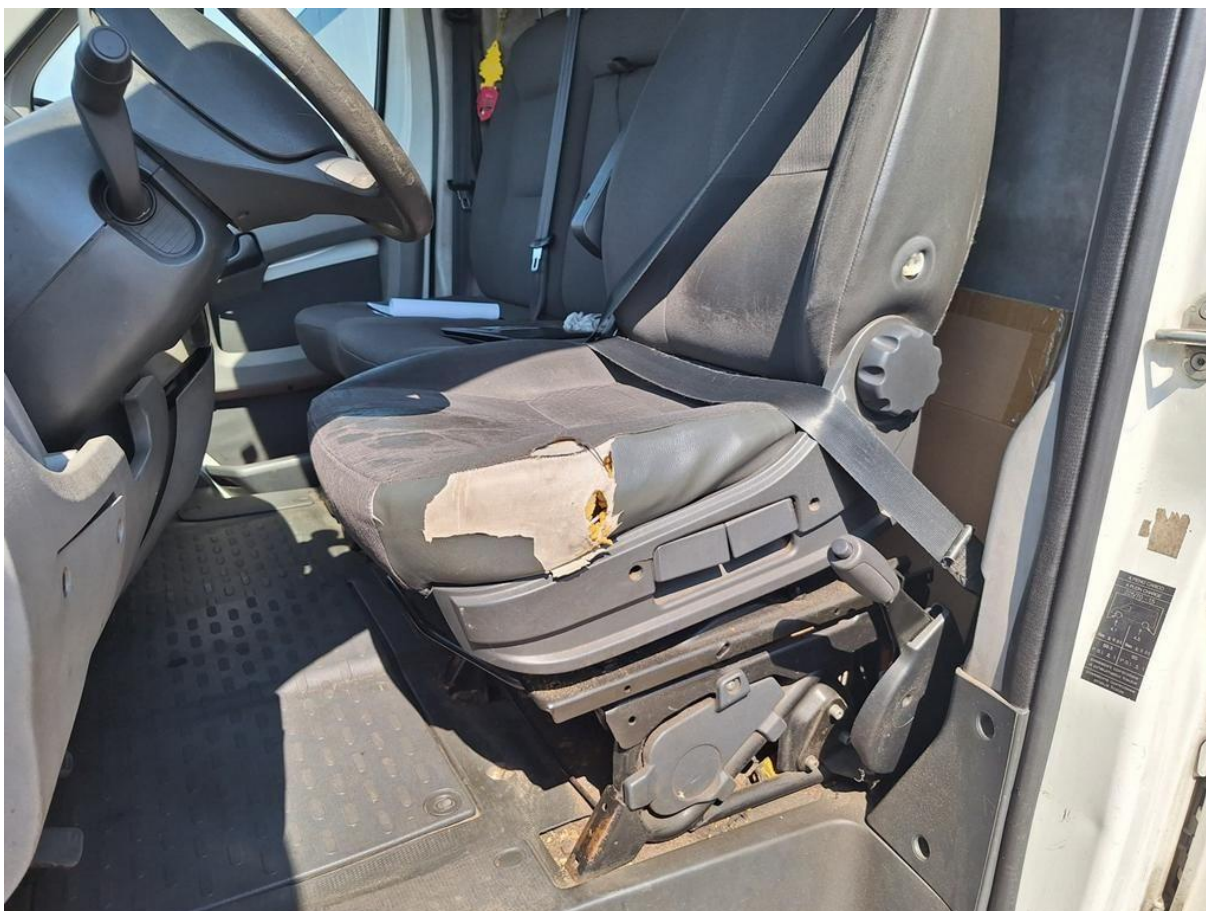

Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13

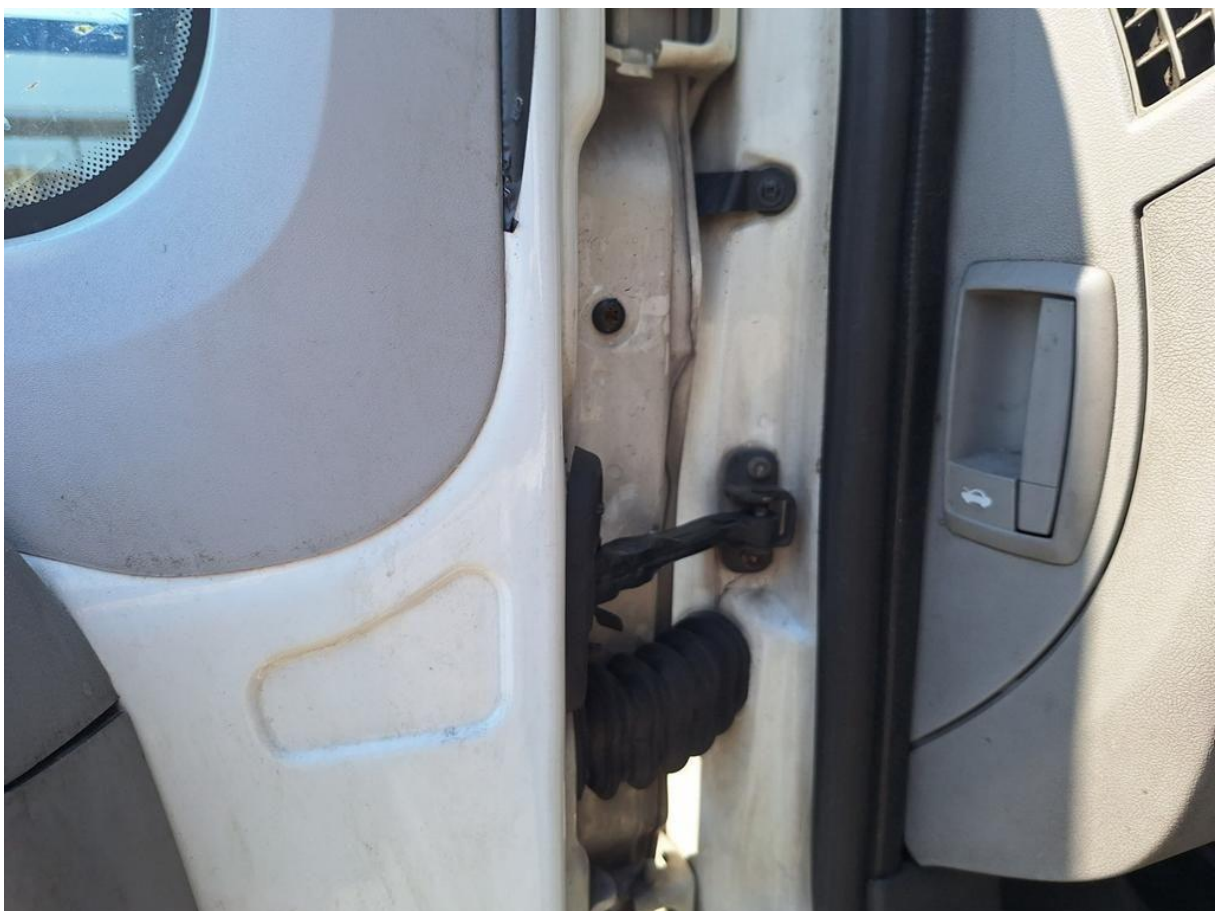

Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33

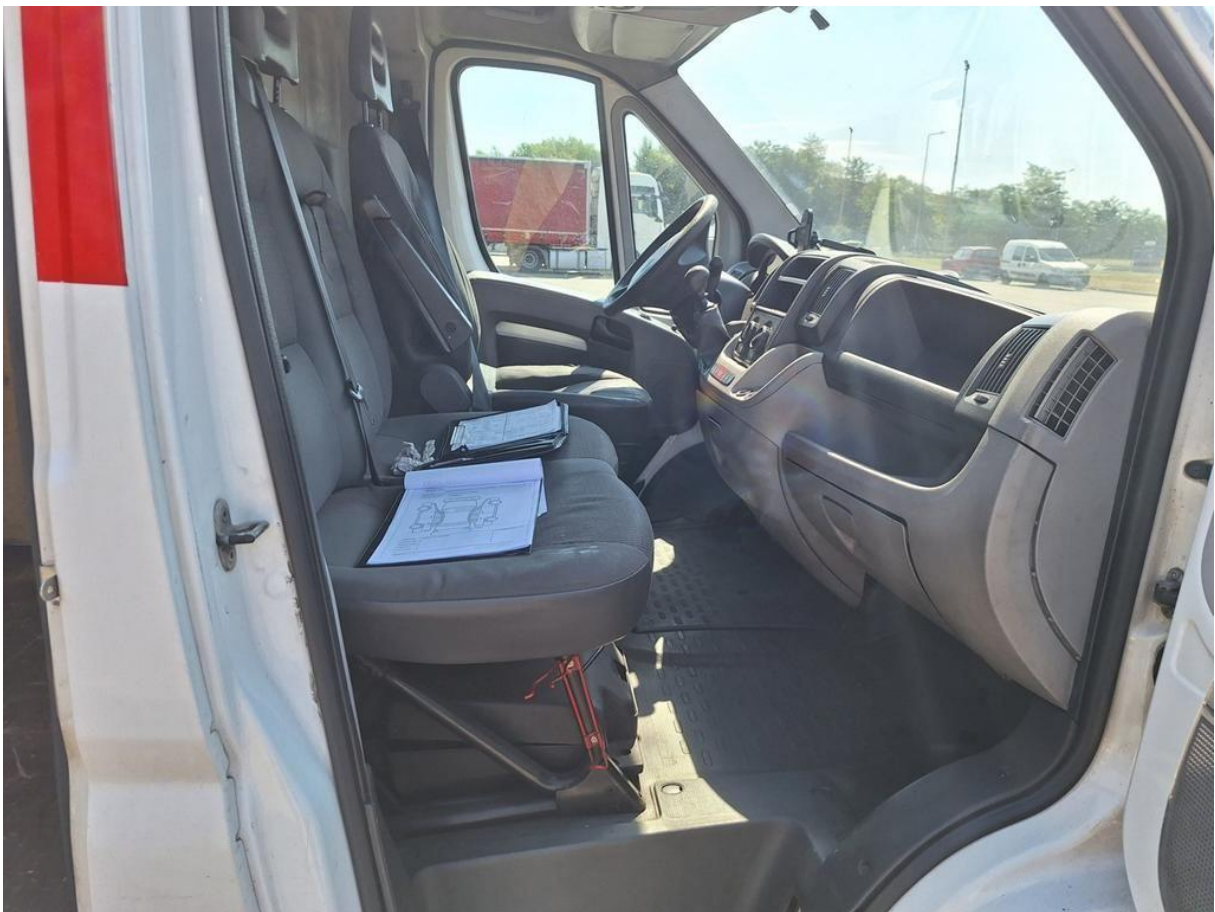

Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu



EKSPERCI RZECZOZNAWCY MOTORYZACJI

Wycena numer: 25674/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/11

25674/CarArena STANDARD