

Nr zlecenia: 26027/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/04

Zleceniodawca:

CARPORT
Baranowo, Ul. Budowlanych 7
62-081 Przeźmierowo

Rzeczoznawca:

appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF3YCSMFC12390413
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	KR6AU93
Model pojazdu:	Boxer 335 2.2 HDI MR`07 E5 3.5t	Nr Info-Ekspert:	029-02683
Wersja:	L3H2	Rok produkcji:	2013
Data pierwszej rejestracji	2013/04/19		
Data ważności badania technicznego	2025/09/13		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	3490 kg / 1525 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	4035 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 81kW (110KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne prawe przesuwne	4	Przegroda przestrzeni bagażowej
2	Fotel pasażera podwójny	5	Szyby przyciemniane
3	Poduszka powietrzna kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Szyby przednie regulowane elektrycznie + zamek centralny
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Zamek centralny

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*trafcors 225/70 R15	8,0
Przednie prawe:	*trafcors 225/70 R15	8,0
Tylne lewe:	*trafcors 225/70 R15	8,0
Tylne prawe:	*trafcors 225/70 R15	8,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Korekta konieczna weryfik. serwis	(-)
Stan utrzymania pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej	Wgniecenie	
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
5	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
6	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione głęboko		
7	Słupek środkowy	L	Wgnieciony głęboko		
8	Słupek tylny	P	Odkształcony		
9	Próg	L	Wygięty		
10	Próg	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Zdeformowany, brak kawałka progu	
11	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		
12	Błotnik tylny	L	Wgnieciony głęboko		
13	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
14	Ściana boczna nadwozia	L	Odkształcona		
15	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej	Złamane skrzydła drzwi	
16	Podłużnica podłogi	L	Odkształcona		
17	Szkielet boku tylny	L	Wgnieciony		

18	Wnęka koła tylna	L	Wgnieciona głęboko		
19	Szkielet boku tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
20	Podłoga bagażnika		Wgnieciona		
21	Wzmocnienie podłogi bagażnika		Odkształcone		

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80	
2	Błotnik przedni	L	180	
3	Drzwi przednie	L	140	
4	Poszycie boku	L	180	
5	Błotnik tylny	L	200	
6	Drzwi tyłu nadwozia		70	
7	Błotnik przedni	P	80	
8	Drzwi przednie	P	110	
9	Drzwi tylne	P	80	
10	Błotnik tylny	P	70	
11	Drzwi tyłu nadwozia		70	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięty		
2	Reflektor	L	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
3	Reflektor	P	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
4	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięta	Urwane mocowanie	
5	Obudowa lusterka bocznego	P	Pęknięta	Urwane mocowanie	
6	Zderzak tylny		Zarysowany		
7	Lampa zespolona tylna	L	Pęknięty klosz		
8	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięty klosz		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Rozerwany		
2	Fotel przedni	P	Rozerwany, plamy		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zdekompletowane		

JAZDA KONTROLNA

Brak możliwości uruchomienia pojazdu. Do oględzin pojazd okazany z brakiem pasa przedniego oraz ramy chłodnic. Według opinii serwisowej pojazd posiada uszkodzony silnik (wycieki oleju stuki z układu korbowo-tłokowego), uszkodzone zawieszenie (stuki), uszkodzoną skrzynię biegów (głośna praca) oraz zużyte podzespoły układu hamulcowego).

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pojazd ze śladami intensywnej eksploatacji. Konieczna szczegółowa diagnostyka usterek oraz ingerencja w stan blacharsko-lakierniczy.

Pojazd zdemontowany oraz niejezdny.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10

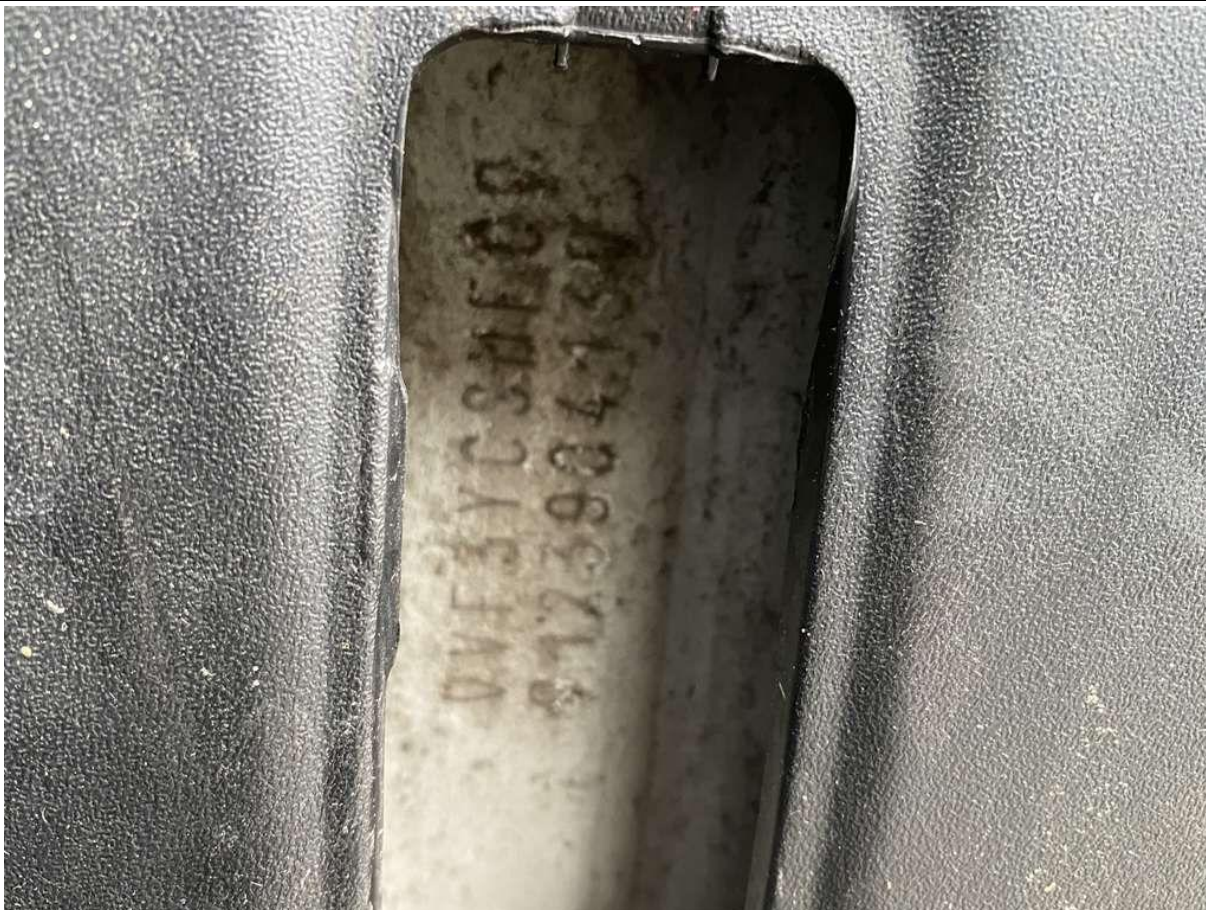


Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13

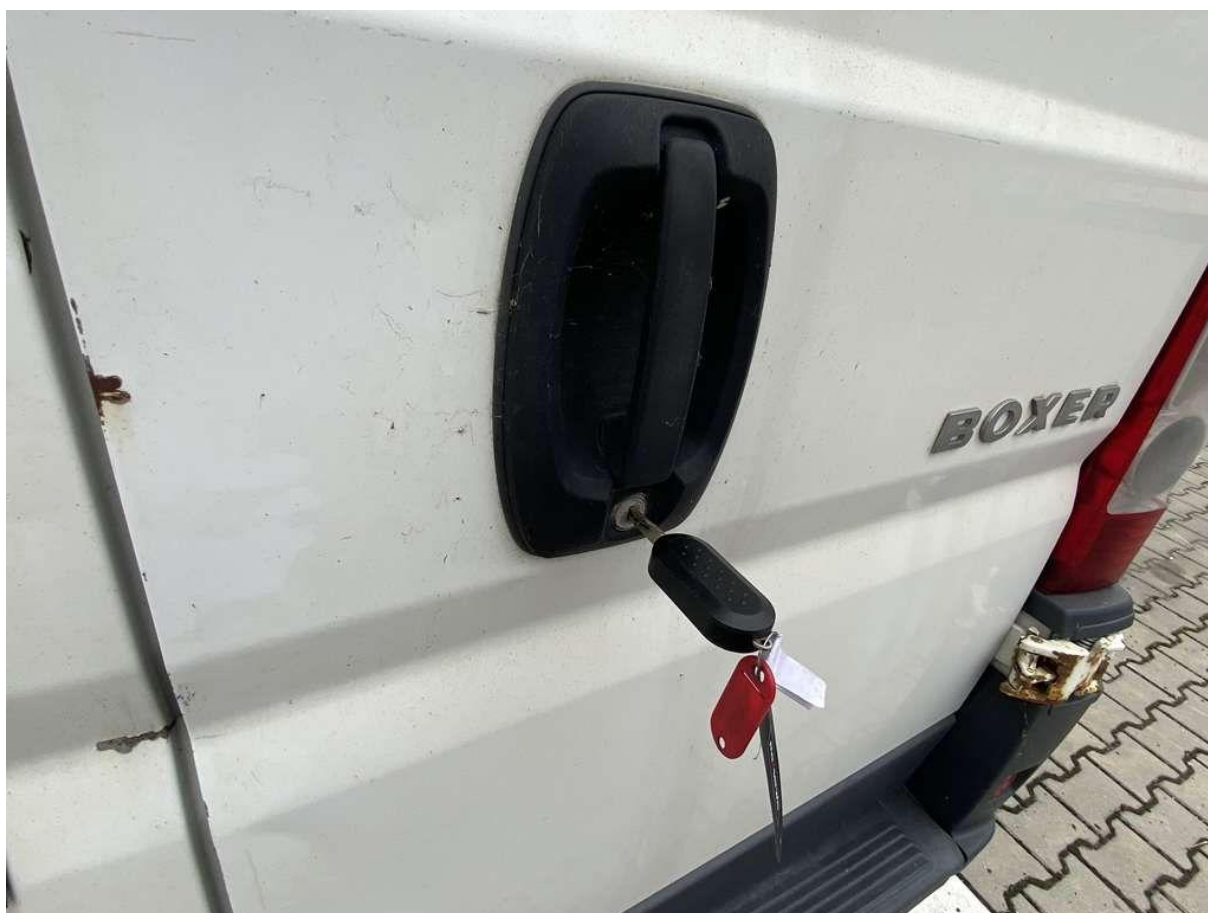

Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17

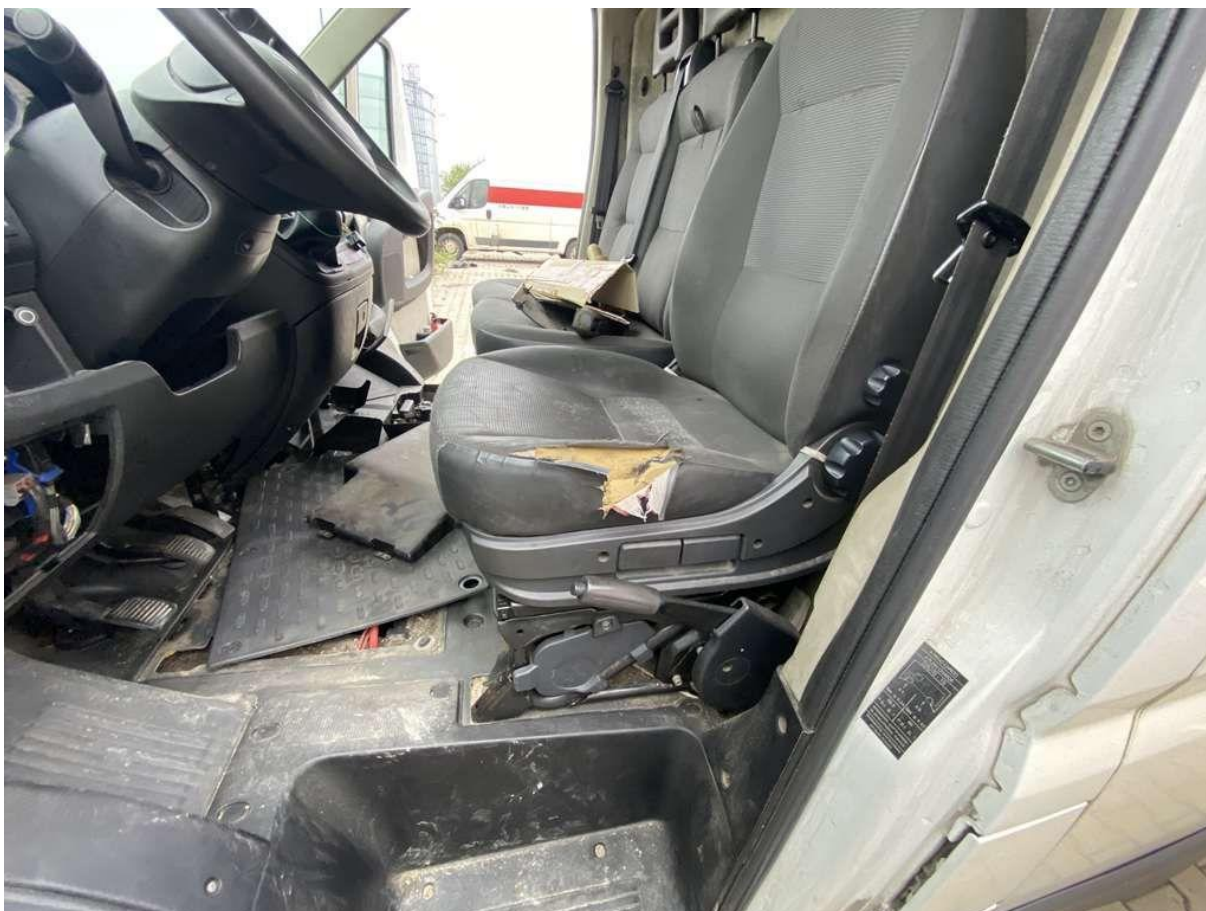

Fot. nr 18




Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21

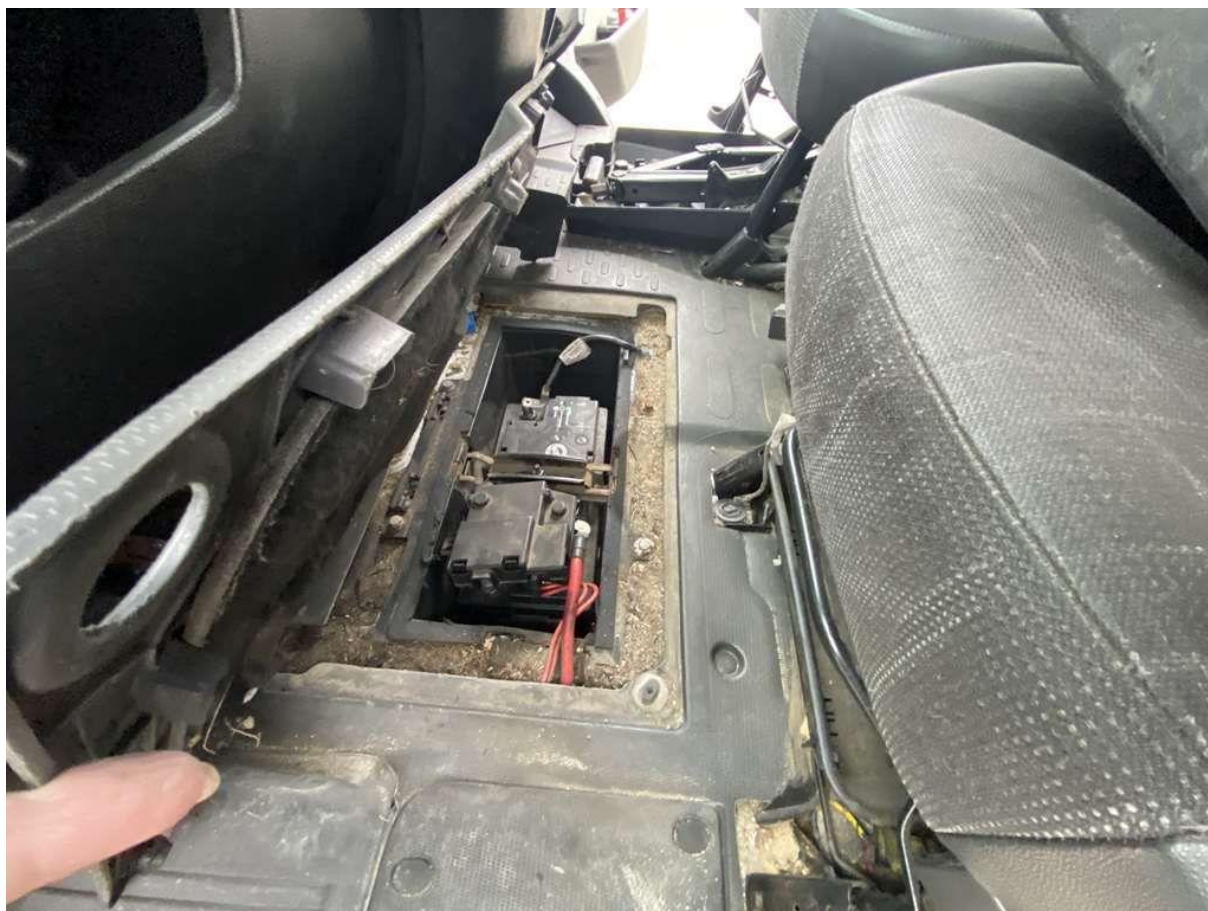

Fot. nr 22

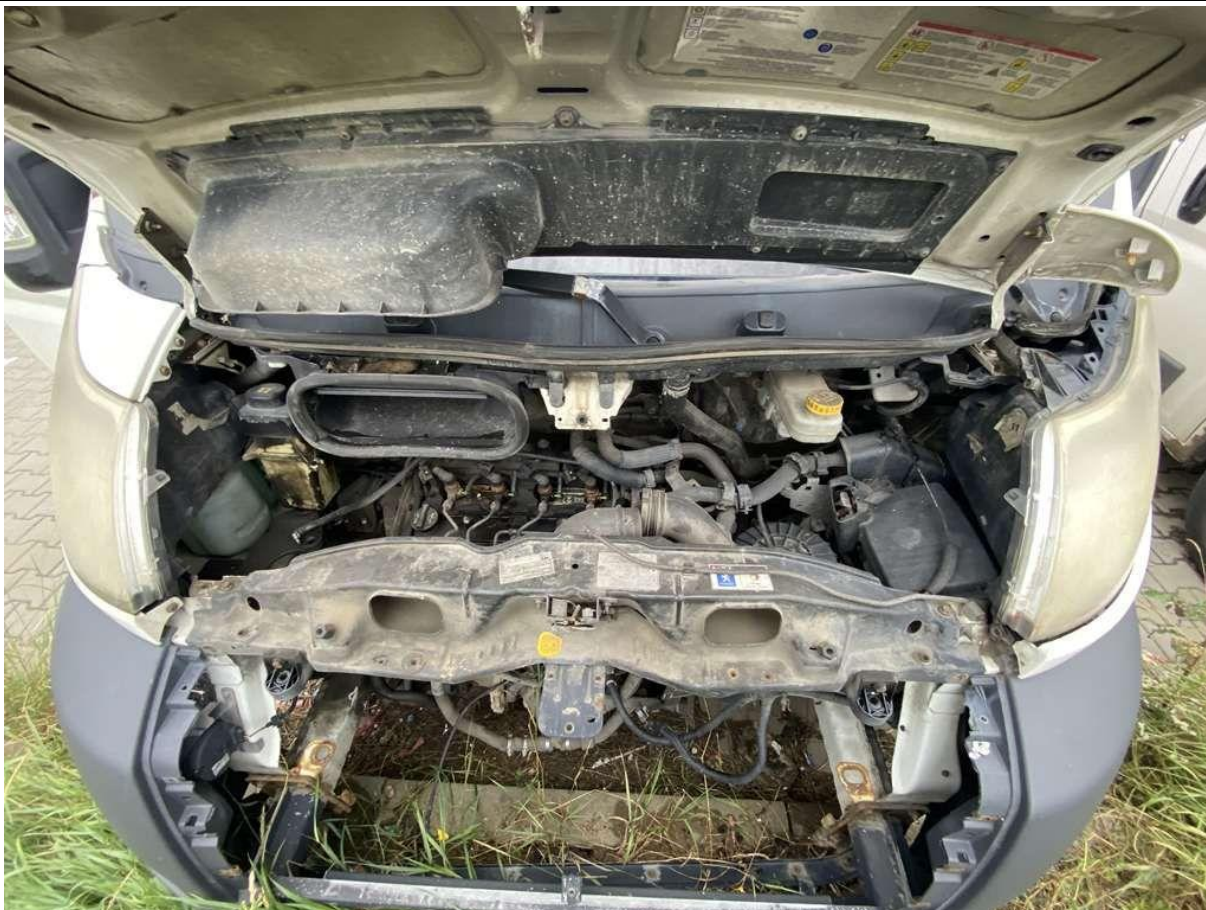


Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25

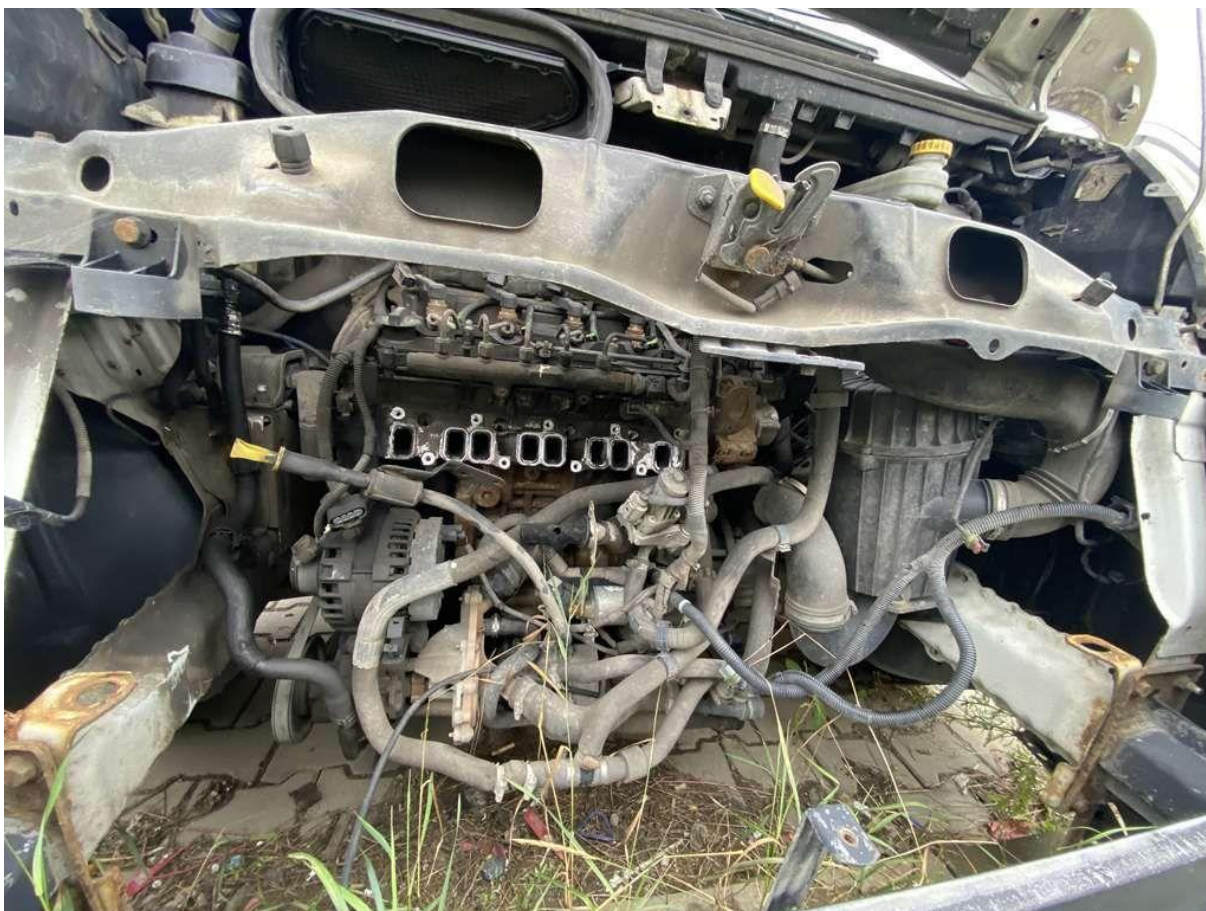

Fot. nr 26



Fot. nr 27

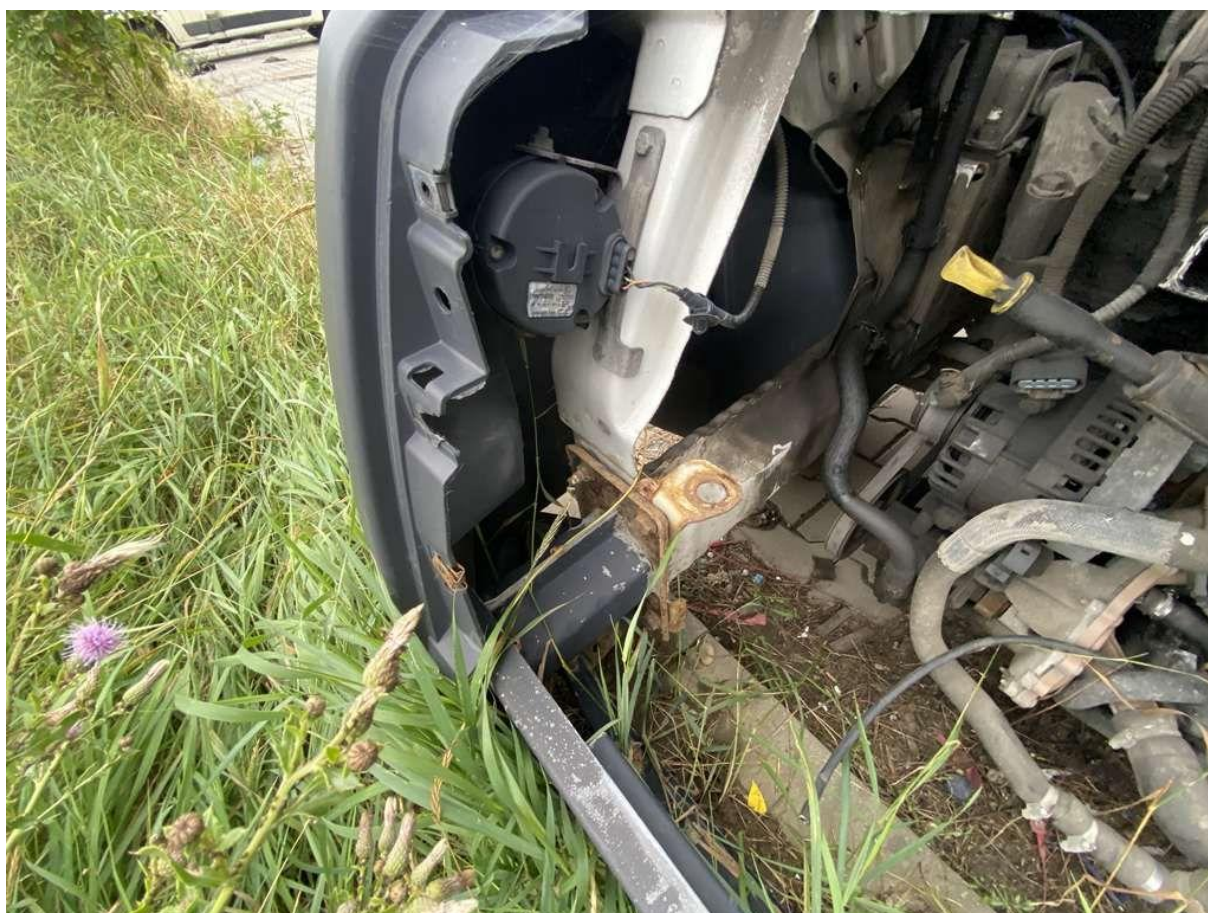

Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77




Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80

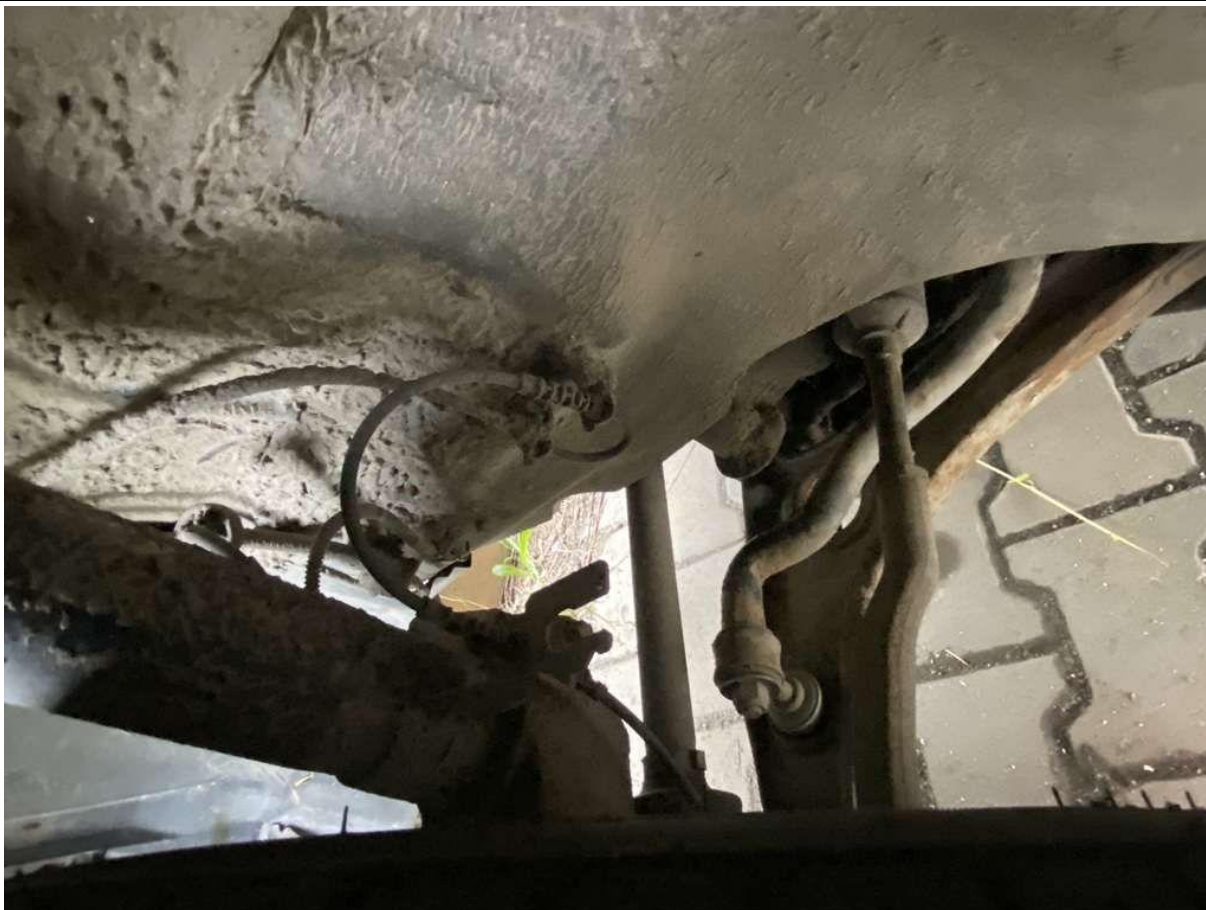

Fot. nr 81

[illegible]

Fot. nr 82

This document is a compulsory insurance policy for motor vehicles, issued in accordance with the provisions of the Act of 22nd May 2003 on Compulsory Insurance, the text of which is available at: www.poczta.polska.pl

Ubezpieczający Poczta Polska S.A. Region Logistyki Południe, REGON: 010684960, NIP: 523000123, adres: Wodna 4, 30-900 Niepołomice

Ubezpieczony (właściciel) Poczta Polska S.A. Region Logistyki Południe, REGON: 010684960, adres: Wodna 4, 30-900 Niepołomice

OKRES UBEZPIECZENIA od: 2025-01-01 (00:00) do: 2025-12-31 (23:59)

Okres obowiązywania aneksu od: 2025-04-14 (00:00) do: 2025-12-31 (23:59)

Pojazd Typ pojazdu: Dostawczy do 3,5 tony

Numer rejestracyjny: KR6AU93

VIN: VF3YCSMFC12390413

Peugeot

Boxer 335L3H2

ID pojazdu: 1313

Rok produkcji: 2013

Pojemność silnika: 2198

Liczba miejsc: 3

Ladowność: 1540

SKŁADKA 1 703,00 zł

TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO

DATA	PODPIIS	TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO	PODPIIS
19.04.2018		2019-04-20	
03.11.2017		SKP KR/037/P	
		ABT	
		KRD/0054	
14.04.2020		2018-04-20	
15.04.2021		SKP KNT/031	
12.04.2019		KNT/D/0001	
15.04.2020		KNT/D/0009	
2021-04-13		2021-04-13	
12.04.2023		KRD/0308	
12.04.2023		SKP KNT/031	
12.04.2023		KRD/0308	

ADNOTACJE UZASADNIWIONE

---VAT - 1---

Pouczenie: Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 83

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu.. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
- 9 Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
- 10 Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zdanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.