

Zleceniodawca:

Rzeczoznawca:
apprad.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [D] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF3YC5MFC12798438
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	KR6KV70
Model pojazdu:	Boxer 335 2.2 HDI MR`14 E5 3.5t	Nr Info-Ekspert:	029-02991
Wersja:	L3H2	Rok produkcji:	2015
Data pierwszej rejestracji		2015/02/06	
Data ważności badania technicznego		2024/02/02	
Rodzaj nadwozia		furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy	
Dop. masa całk. / Ładowność		3490 kg / 1525 kg	
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów		2 / przedni (4x2) / manualna	
Rozstaw osi		4035 mm	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		2198 ccm / 81kW (110KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów		4 / rzędowy	
Norma spalin		E5	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa dachowa	9	Komputer pokładowy
2	Drzwi boczne lewe przesuwne	10	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Drzwi boczne prawe przesuwne	11	Przegroda przestrzeni bagażowej
4	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne	12	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Fotel pasażera z regulacją odcinka	13	System wspomagania ruszania pod górę

	łędźwiowego		
6	Immobilizer	14	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Kolumna kierownicy regulowana	15	Wspomaganie układu kierowniczego
8	Koło zapasowe pełnowymiarowe	16	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania naglego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania naglego hamowania
- 2 Fartuchy p/błotne 4 szt.
Fartuchy p/błotne przednie
Fartuchy p/błotne tylne
- 3 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka łędźwiowego + podłokie
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją odcinka łędźwiowego
Podłokietnik fotela pasażera
Podłokietnik fotela kierowcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Klimatyzacja
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Pakiet Multimedialny Ekran Dotykowy
Głośniki 4 szt.
Sterowanie radiem w kierownicy
Radioodtwarzacz CD + MP3
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
System Bluetooth
Wyświetlacz wielofunkcyjny 5"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Sunfull SF05 215/70 R15C 109/107R	4,0
Przednie prawe:	*Sunfull SF05 215/70 R15C 109/107R	4,0
Tylne lewe:	*Sunfull SF05 215/70 R15C 109/107R	6,0
Tylne prawe:	*Sunfull SF05 215/70 R15C 109/107R	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Niesprawność silnika	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania, odpryski, korozja, łuszczenia		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania, odpryski, korozja, łuszczenia		
3	Pokrywa przednia		Brak		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania, odpryski, korozja		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania, odpryski		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania, odpryski, wgniecionie		
7	Słupek przedni	L	Zarysowania, odpryski		
8	Słupek przedni	P	Zarysowania, odpryski		
9	Słupek D	L	Zarysowania, odpryski		
10	Słupek D	P	Zarysowania, odpryski, wgnieciony		
11	Próg	L	Zarysowany, skorodowany		
12	Próg	P	Zarysowany, skorodowany		
13	Dach		Zarysowania, odpryski, łuszczenia		
14	Błotnik tylny	L	Zarysowania, odpryski, korozja		
15	Błotnik tylny	P	Zarysowania, odpryski, pocięty, korozja		
16	Ściana boczna nadwozia	L	Zarysowania, odpryski w trakcie cz. naprawy, pocięte, prostowane		
17	Ściana boczna nadwozia	P	Zarysowania, odpryski, pocięta		
18	Drzwi tyłu nadwozia		Pocięte		
19	Listwa pod reflektorem	L	Wylamamna		
20	Listwa drzwi tyłu	P	Wylamana, zdeformowana		
21	Listwa ochronna tylna	L	Zarysowana, zmatowiała		

Okleina reklamowa z licznymi zarysowaniami

Nadwozie z ogniskami korozji i pęcherzeniem powłoki lakierniczej

Wzmocnienie czołowe pocięte



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70	
2	Dach		60	
3	Błotnik przedni	L	60	
4	Drzwi przednie	L	60	
5	Poszycie boku	L	150	
6	Błotnik tylny	L	80	
7	Drzwi tyłu nadwozia		110	

8	Błotnik przedni	P	60	
9	Drzwi przednie	P	60	
10	Drzwi tylne	P	60	
11	Błotnik tylny	P	60	
12	Drzwi tyłu nadwozia		60	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		58 - 79	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Połamany		
2	Krata wlotu powietrza		Połamana		
3	Reflektor	L	Brak		
4	Reflektor	P	Brak		
5	Obudowa lusterka bocznego	L	Połamana		
6	Obudowa lusterka bocznego	P	Połamana		
7	Zderzak tylny		Porysowany		
8	Lampa zespolona tylna	L	Połamana		
9	Lampa zespolona tylna	P	Połamana		
10	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Liczne zarysowania i wgniecenia elementów metalowych. Sklejką zabrudzona, poryso		
11	Wykładziny drzwi tyłu		Połamane		
12	Wykładziny drzwi tyłu		Lewa brak, prawa połamana		
13	Listwa ochronna tylna prawa		Wylamana		

Osprzęt przodu zdemonstrowany, znajduje się w cz. ładunkowej.
Nakładki deski rozdzielczej zdemonstrowane, części brak.
Tapicerki drzwi tyłu - brak



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Pokrycie fotela przedniego	L	Porwane		
3	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Połamane		

Airbag kierowcy - brak
Osłony dolne lewej deski rozdzielczej - brak



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Zespół napędowy zdemontowany, znajduje się w cz. ładunkowej.
układ chłodnic - połamany



RAMA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Podłużnica ramy	L	Skorodowana		
2	Podłużnica ramy	P	Skorodowana		
3	Poprzeczka przednia		Skorodowana		
4	Poprzeczka środkowa		Skorodowana		
5	Poprzeczka tylna		Skorodowana		



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		
5	Elementy zawieszenia		Skorodowane		

JAZDA KONTROLNA

Brak zespołu napędowego, pojazd zdekompletowany. Pojazd niejezdny

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	0
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Faktura (rachunek) zakupu	NIE
5	Dowód odprawy celnej	NIE
6	Umowa kupna-sprzedaży	NIE
7	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE
8	Podnośnik samochodowy	NIE
9	Instrukcja obsługi	NIE
10	Gaśnica	NIE
11	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
12	Apteczka	NIE
13	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Polska

Pojazd okazano kompletny, niesprawny technicznie.
Okazano dowód rejestracyjny, brak kluczyka od pojazdu

- 1. Pojazd z rynku Polskiego.
- 2. Ilość właścicieli - 2

3. Przebieg zweryfikowano z danymi z CEP.

Pojazd w trakcie oględzin zdkompletowany. Pojazd po wypadku
Brak kpl. zespołu napędowego z chłodnicami, znajduje się na skrzyni ładunkowej.
Cały przód zdemontowany , znajduje się na skrzyni ładunkowej.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22

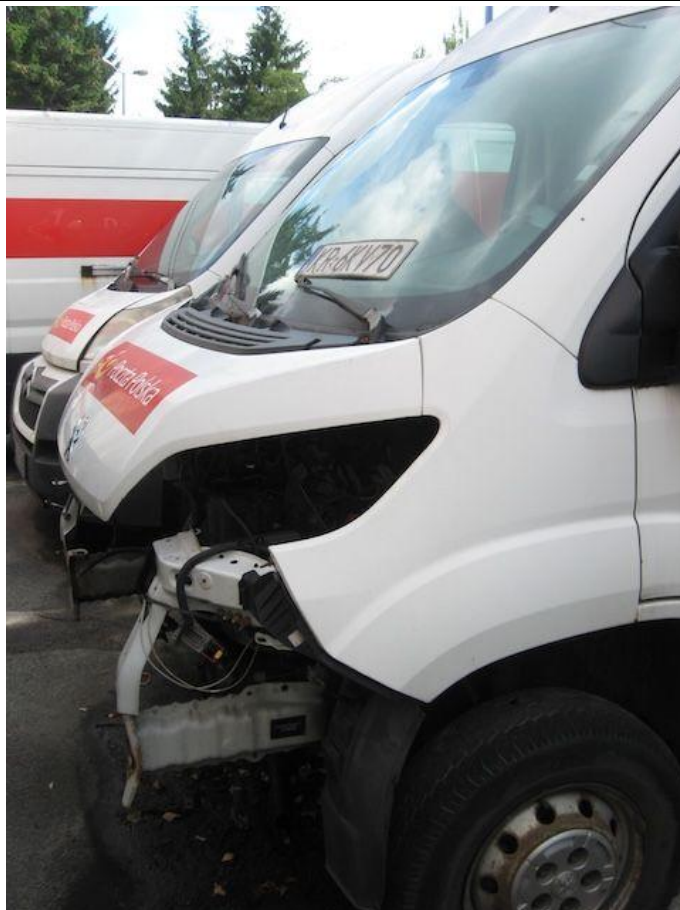

Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35

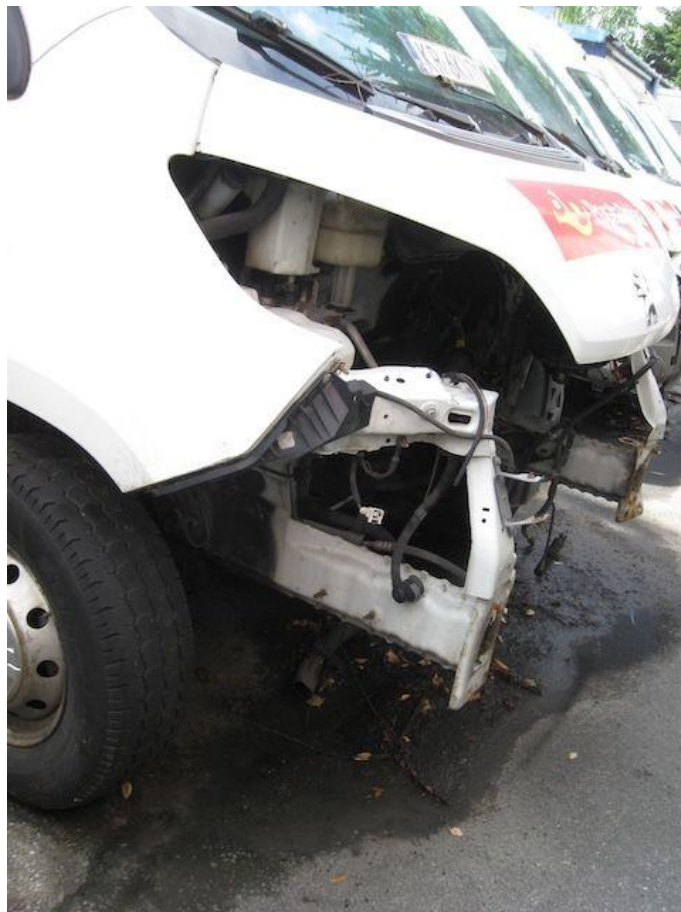

Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: KR6KV70

z dnia: 2025/08/06

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyza stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
9. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
10. Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zastanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.