

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001986907
Besichtigt am: 30.06.2025 09:03
Berichts-Nr: 8598369
FIN: VSSZZZ5FZM6562118



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AMQ
Erstzulassungsdatum:	19.05.2021
Laufleistung:	107.090 km
Farbe:	"Energy" Blau
Farbe Dach:	"Energy" Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Warmgrau-Nordisch/Dunkelsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Dämpfung vorn
4 Türen	Datenträger für EU, integriert
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/ TON/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C, TDI	Digitale Radioempfang
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Doppelton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Drehstromgenerator 140 A
Abgasrohr hinten (Standard)	Drei.-Automatikgurte vorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abwicklung Serie	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS- Deaktivierung	Dynamiklenkung
Ambientelicht Ausführung 2	ECO-Funktion
Anhängerrangierassistent mit Parklenkassistent	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 350" -- Fahrzeugteile --
Anhängerrangierassistent mit Parklenkassistent (Servolenkung)	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Anhängevorrichtung	Elektrische Luftzusatzheizung
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Embleme
Armaturentafel Standard	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Entriegelung Hintersitz Standard
Außen-Sound Standard	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außenspiegelgehäuse lackiert	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung (ohne follow to stop) und Speed-Limiter	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Batterie 420A (70Ah)	Fernlichtassistent
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fertigungsablauf Standard
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W- Verstärker und Surround-Technologie	Feststellbremse
Betriebserlaubnis Nachtrag	Formteilhimmel ungeteilt
Betriebsspannung 12 V	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Bordliteratur in Deutsch	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Bordwerkzeug und Wagenheber	Frontantrieb
Bremsbelagverschleißkontrolle	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Brillen-Ablage/Halter	FULL LINK für Navigationssystem
Chrom-Paket	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Fußhebelwerk "Standard"
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Dachreling, blank	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt	Nebelschlussleuchte
Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung	Nicht Heissland
Hinterachse "Standard"	Nichtraucherausführung
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Offroad XPERICENCE
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kategorie 0	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Dacheinsatz (Voldach)
Keine Aktionsausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Feuerlöscher
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Fußmatten
Komfortsitze vorn	Ohne Handbremshebelgriff
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Heckspoiler
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen vorn	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladeboden
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Ladedose
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Ladekabel
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder 7J x 18	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Sitzheizung
Linkslenker	Ohne Sonderspezifikationen
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Stabilisator hinten
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Steckdose
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem "Plus", inkl. Kartenmaterial	Ohne Trennwand
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Überführungsausrüstung
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mit Multifunktionskamera	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus.Warnleuchten
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Zusatz-/Standheizung
MPV	Ohne zusätzliche Bereifung
Müdigkeitserkennung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"	Optionsinfotainment (MIB3)
Navigationsgerät-High	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Navigationsystem "Plus"	Preisnachlass-Paket
Nebelscheinwerfer	Privater Notruf

Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)	Variante Grundausstattung
Radstand	Wartungsintervallverlängerung
Rechtsverkehr	Wegfahrsperre elektronisch
Regionscode " ECE " für Radio	Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Reifen 215/50 R18 92W Rollwiderstandsoptimiert	Zierleisten blank
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Reifendruckkontrolle	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
Safe & Driving L (in Kombination mit Navigationssystem)	
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet	
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzbezüge in Stoff "Dinámica" (Schwarz)	
Sonderpreis	
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent	
Spurwechselassistent	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Staufach unter den Vordersitze(n)	
Stoßfänger lackiert	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder	
Typrüfland Deutschland	
Typzeichen und Firmenemblem	
Umgebungskamera (inkl. Rückfahrkamera)	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Barum	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	6,0 mm
Barum	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	6,0 mm
Falken	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Spotrepair
4	Heckklappe	Delle(n)	Spotrepair
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
6	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
7	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Smart Repair
8	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Smart Repair
9	Tür hinten links	Kratzer	Polieren
10	Tür hinten rechts	Kratzer	Polieren
11	Tür vorne rechts	Kratzer	Polieren
12	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Nachweis fehlt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5FZM6562118

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

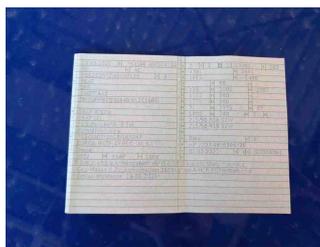

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» **Beschädigungsfotos**

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Spotrepair



4 - Heckklappe - Delle(n) - Spotrepair

Kommentar

/Kratzer



5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair



6 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



7 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Smart Repair

Kommentar

/Stoßfängerblende vorne links



8 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Smart Repair



9 - Tür hinten links - Kratzer - Polieren



10 - Tür hinten rechts - Kratzer - Polieren



11 - Tür vorne rechts - Kratzer - Polieren




12 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Nachweis fehlt - Ersetzen



GEBRAUCHSPUREN

1 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

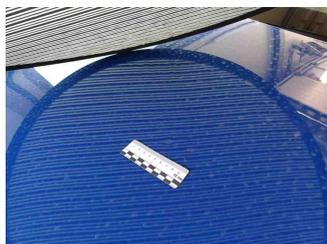

2 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

