

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002011063
Besichtigt am: 04.07.2025 09:54
Berichts-Nr: 8634396
FIN: TMBJJ8NX8NY120028



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	14.07.2022
Laufleistung:	140.301 km
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.505 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.990 kg
Radstand:	2.667 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	Dachreling, schwarz
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dämpfung hinten, Basis 1
"REAR VIEW"	Dämpfung vorn
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Doppelton-Signalhorn
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Drehstromgenerator 140 A
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Türen	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
7-Gang-Automatikgetriebe	-
8 Lautsprecher (passiv)	Einparkhilfe vorn und hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Abgaskonzept, EU6 AP	Erhöhter Serienkraftstoffstbefüllung (10L)
Ablagekästen im Kofferraum	Fahrerkniefachbereich
AM Clever	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Armaturentafel Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fernlichtassistent
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Feststellbremse
Außenspiegel; Glas elektrisch einstell-/beheizbar, Kappe elektrisch klappbar	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	FPK-Medium
Ausströmer	Frontantrieb
Batterie 380A (68Ah)	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumbeleuchtung
Berganfahrassistent	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordliteratur in Deutsch	Halbleiter
Bordwerkzeug	Heckscheibenwischer "AERO"
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckspoiler
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Hinterachse "Standard"
DAB - Digitaler Radioempfang	Hinterachsgewicht Ausführung 1
	Höheneinstellung, manuell f.Vordersitze plus Sitzflächen-Neigungs und Tiefeneinstellung

Infotainment Columbus w/o VC	Ohne alternativ-Antriebssystem
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Alu/Chrom-Paket
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Anschlussgarantie
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Car2X
Kindersicherung, manuell	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfortausstattung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Fußmatten
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kopfstützen vorn	Ohne Halter
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Head-Up Display
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Ladeboden
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Ladekabel
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Mode3 Ladekabel
Leergewichtsbereich 1	Ohne Müdigkeitserkennung
Leichtmetallräder "PULSAR AERO", schwarz, glanzgedreht, 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehne mit Massage- funktion	Ohne Schmutzfänger
Leuchtweitenregulierung	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Linkslenker	Ohne Skisack
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Spurwechselassistent
Mit Multifunktionskamera	Ohne Stabilisator hinten
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser- Standanzeige	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mittelkonsole	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Überführungsausrüstung
Navi Columbus + Web Radio	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Netztrennwand	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nicht Heissland	Ohne zusätzliche Bereifung
Normal-Lackierung	Optionsinfotainment (MIB3)
Notrufsystem eCall+	Pannen-Set
Ohne "drive select"	Radschrauben Standard
Ohne 2. Batterie	Radstand
Ohne Ablagenpaket/box	Rechtsverkehr
Ohne Adapter	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
	Reifendruckkontrolle
	Reifenlieferanten für EU Länder

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
 Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüsselloser Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
 ohne Safesicherung
 Schriftzugsatz in Grundausführung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge Stoff
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sondermodell 2021
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Standheizung mit Funkfernbedienung (+Erh.der
 Serienkraftstoffbefüllung 10L)
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Steuerung (werksintern)
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlichtschaltung
 Tankdeckel
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
 Typprüfland Deutschland
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variant/Avant
 Vorbereitung für Anhängervorrichtung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Zierleisten schwarz
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
3	Zündschlüssel	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Heckklappe	Kratzer	Spotrepair
9	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
11	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Gebrochen	Ersetzen
12	Einstieg Verkleidung hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
13	Sonnenblende links	Gebrochen	Ersetzen
14	Sitzbezug vorne links	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ8NX8NY120028

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

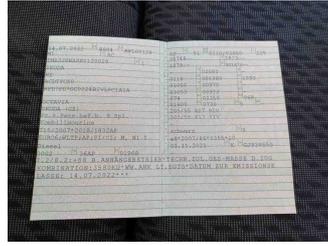

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

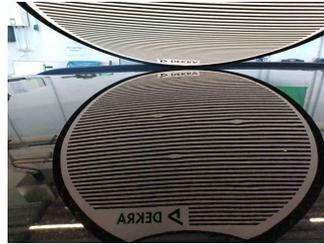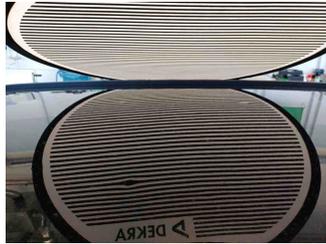


2 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden



3 - Zündschlüssel - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

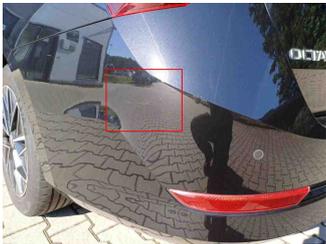

5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


6 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



7 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



8 - Heckklappe - Kratzer - Spotrepair

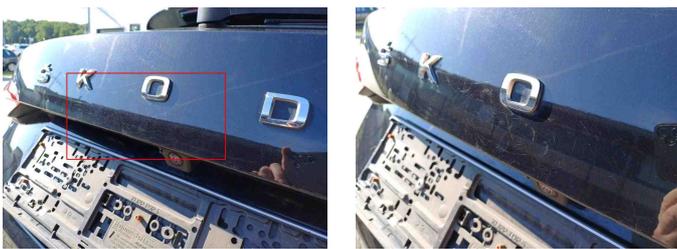

9 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



10 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



11 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Gebrochen - Ersetzen



12 - Einstieg Verkleidung hinten rechts - Kratzer - Ersetzen



13 - Sonnenblende links - Gebrochen - Ersetzen




14 - Sitzbezug vorne links - Verschmutzt - Reinigen



GEBRAUCHSPUREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

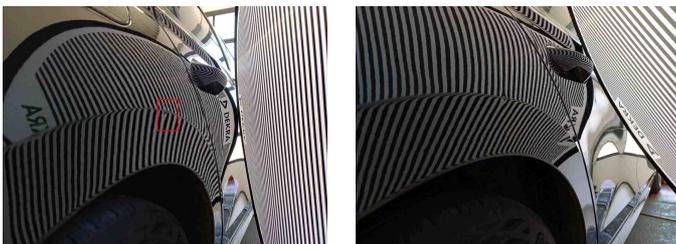

2 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

