

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002034426
Besichtigt am: 23.07.2025 15:21
Berichts-Nr: 8750291
FIN: WVVZZZCDZNW529817



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNM
Erstzulassungsdatum:	02.06.2022
Laufleistung:	138.553 km
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Mondsteingrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	4.633 mm
Fahrzeughöhe:	1.498 mm
Fahrzeugbreite:	1.789 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.060 kg
Radstand:	2.669 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	12.900 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
3 Kopfstützen hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Norfolk" 7 J x 16	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 85 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
6+1 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Differenzialsperre XDS
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außen-Sound Standard	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Autobahnlicht	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Batterie 420A (70Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Heckspoiler in Wagenfarbe
Bordwerkzeug und Wagenheber	Hinterachse "Standard"
Car2X	Innenspiegel automatisch abblendend
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dachhimmel	Kältemittel R1234yf
Dachreling schwarz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Feuerlöscher
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Head-Up Display
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Individualeinbau
Komfortausstattung	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Komfortsitze vorn	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Leergewichtsbereich
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Mode3 Ladekabel
LED-Rückleuchten	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
LED-Scheinwerfer	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Spurwechselassistent
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Stabilisator hinten
Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtregulierung "Light Assist"	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Linkslenker	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelkonsole	Ohne zus.Zierleisten
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Zusatz-/Standheizung
Motorenstart Standard	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Müdigkeitserkennung	Radio
Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Radstand
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Rechtsverkehr
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Regensensor
Netztrennwand	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 205/55 R 16
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifenkontrollanzeige
Normal-Lackierung	Reifenlieferanten für EU Länder
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne 2. Batterie	Scheibenbremsen hinten
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenbremsen vorn
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Aufkleber und Embleme	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Dynamic Drive Control	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
	Sprachbedienung

Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Steuerung - Mobile Onlinedienste 48/21
Stoßfänger in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Türgriffmulden beleuchtet
Typrüfstand Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen
205/55 R 16 H
Winterräder Stahl (zusätzlich), 6,5 J x 16, Winterreifen 205/55
R 16 H

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 W	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 W	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 W	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	6,0 mm
Continental			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	6,0 mm
Continental			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	8,0 mm
Continental			Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
6	Dachholm rechts	Anhaftung	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 15.778,43
Summe (ohne MwSt.):				€ 15.778,43

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	193,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	174,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	250,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	173,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCDZNW529817

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

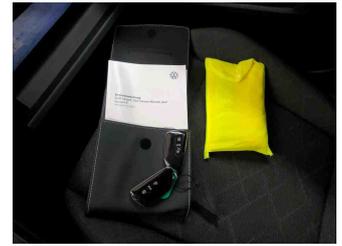

Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

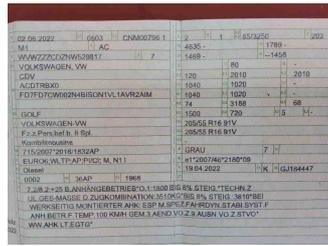

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



2 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



3 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen



6 - Dachholm rechts - Anhaftung - Reinigen

