

Nr zlecenia: 26052/CarArena STANDARD

z dnia: 02.07.2025

Zleceniodawca:

CARPORT
Baranowo, Ul.Budowlanych 7
62-081 Przeźmierowo

Rzeczoznawca:

appr.a.eu s.c. mgr inż. Sroka Agnieszka



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF3YCSMF C12567017
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	KR8HC01
Model pojazdu:	Boxer 335 2.2 HDI MR`07 E5 3.5t	Nr Info-Ekspert:	029-02683
Wersja:	L3H2	Rok produkcji:	2014
Wskazanie drogomierza	450000 km		
Data pierwszej rejestracji	17.02.2014		
Data ważności badania technicznego	07.03.2024		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całkow. / Ładowność	3490 kg / 1525 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	4035 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 81kW (110KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Drzwi boczne prawe przesuwne
- 2 Fotel pasażera podwójny
- 3 Poduszka powietrzna kierowcy

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 4 Przegroda przestrzeni bagażowej
- 5 Szyby przyciemniane

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Szyby przednie regulowane elektrycznie + zamek centralny
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Zamek centralny

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN AGILIS 215/70 R15	5,0
Przednie prawe:	*MICHELIN AGILIS 215/70 R15	5,0
Tylne lewe:	*MICHELIN AGILIS 215/70 R15	5,0
Tylne prawe:	*MICHELIN AGILIS 215/70 R15	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Aktualność badań technicznych	(-)
Konieczna weryfikacja serwisowa	(-)
Stan utrzymania	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Blotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenia		
4	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecenia, korozja miejscowa		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej, korozja	Wgniecenia	
6	Słupki D	P	Wgnieciony głęboko		
7	Próg	L	Odpryski powłoki lakierowej		
8	Próg	P	Odpryski powłoki lakierowej		
9	Dach		Wgnieciony głęboko		
10	Blotnik tylny	L	Wgnieciony głęboko, zarysowania liczne, oberwana listwa		
11	Blotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej	Skorodowana blacha	
12	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniezione głęboko		

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90	
2	Błotnik przedni	L	70	
3	Drzwi przednie	L	60	
4	Poszycie boku	L	70	
5	Błotnik tylny	L	1330	
6	Drzwi tyłu nadwozia		740	
7	Błotnik przedni	P	90	
8	Drzwi przednie	P	60	
9	Drzwi tylne	P	60	
10	Błotnik tylny	P	70	
11	Drzwi tyłu nadwozia		70	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Reflektor	L	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
3	Reflektor	P	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
4	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięta		
5	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
6	Lampa zespolona tylna	L	Pęknięty klosz		
7	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięty klosz		
8	Zderzak tylny		Wgniecenie, zarysowanie		

Uszkodzenie piór wycieraczek
Wytarcie koła kierownicy
Brak lewej zaślepki maskowania pokrywy silnika

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony, rozerwane poszycie		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
5	Akumulator		Niesprawny		

Pleśń wewnątrz pojazdu!



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Zużyty bieżnik		
2	Opona koła przedniego	P	Zużyty bieżnik		
3	Opona koła tylnego	L	Zużyty bieżnik		
4	Opona koła tylnego	P	Zużyty bieżnik		

JAZDA KONTROLNA

Brak możliwości wykonania jazdy próbnej. Osoba okazująca pojazd oświadczyła, iż doszło w nim do uszkodzenia silnika.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1. Pojazd z licznymi uszkodzeniami oraz śladami intensywnej eksploatacji.
- 2.Pojazd wymaga diagnostyki serwisowej.
- 3.Dane weryfikowano danymi CEP

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19

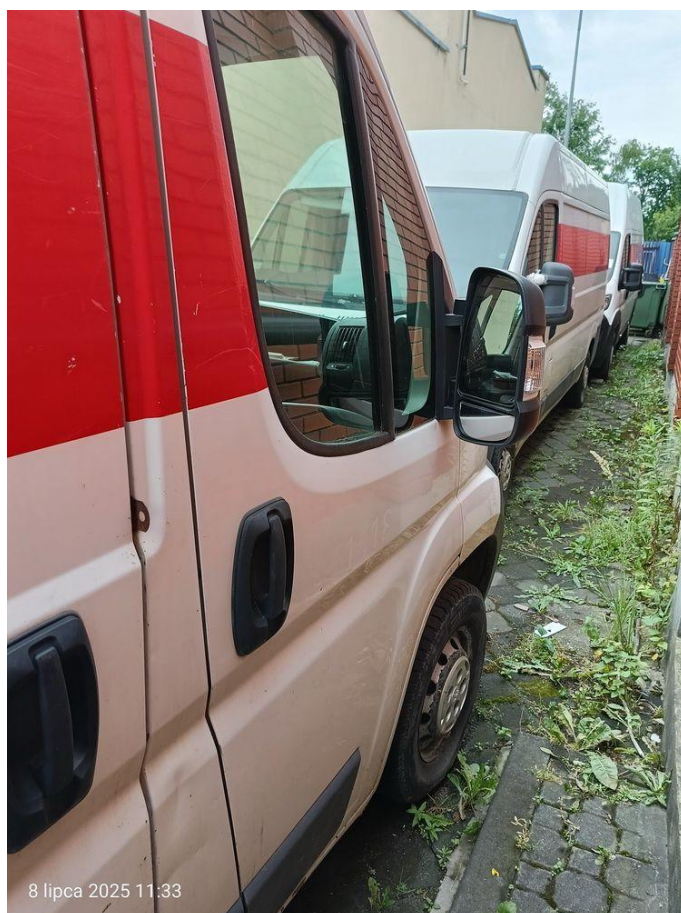

Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36

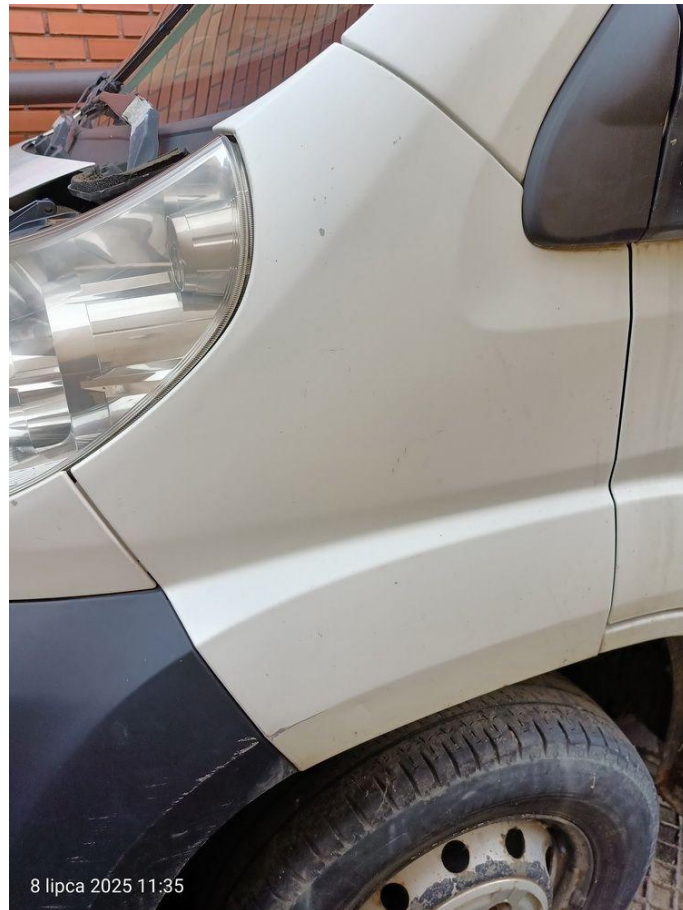

Fot. nr 37



Fot. nr 38

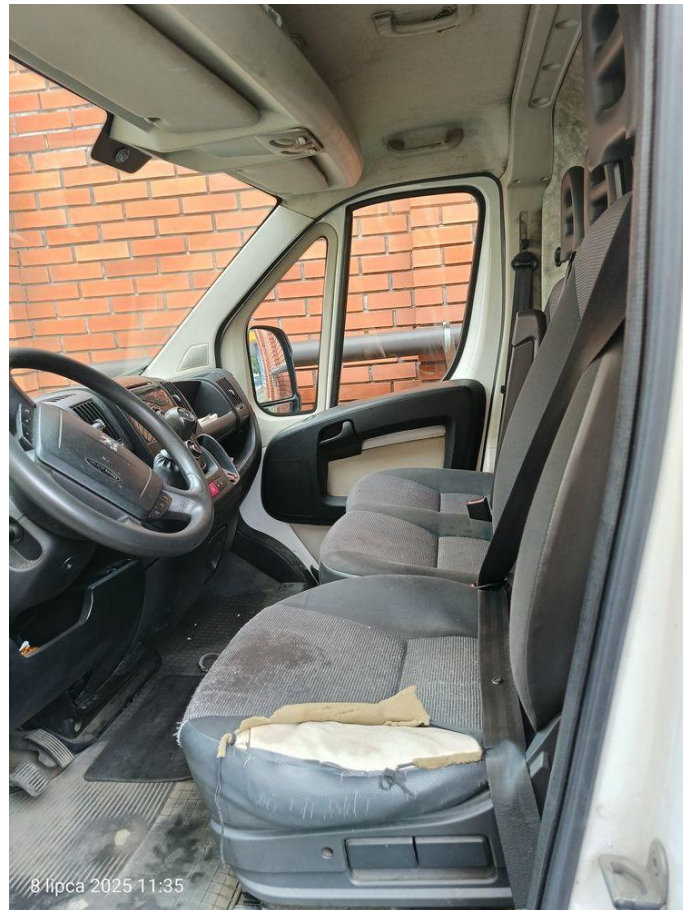

Fot. nr 39




Fot. nr 40




Fot. nr 41




Fot. nr 42

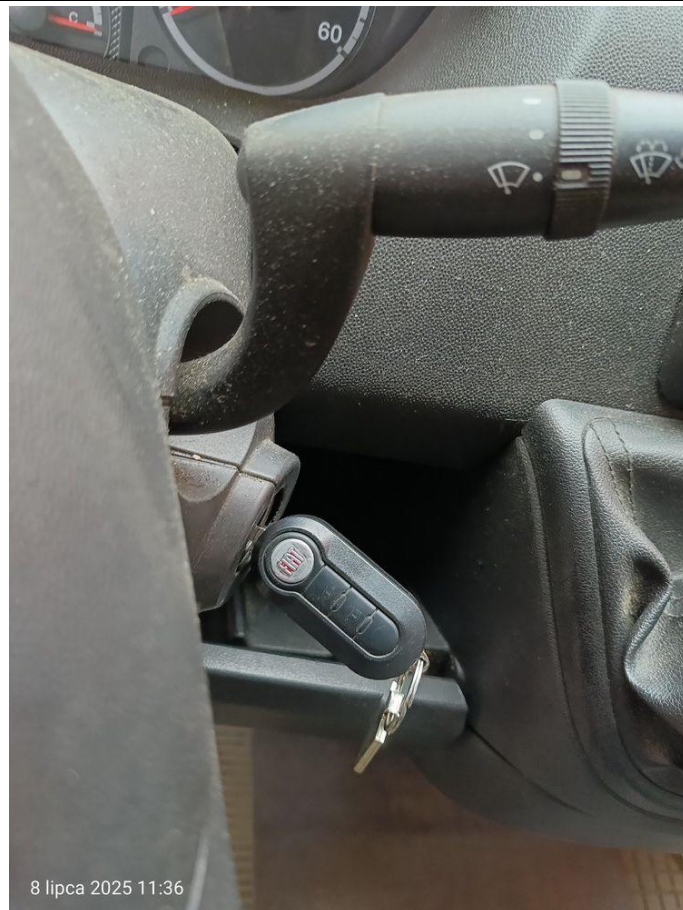

Fot. nr 43

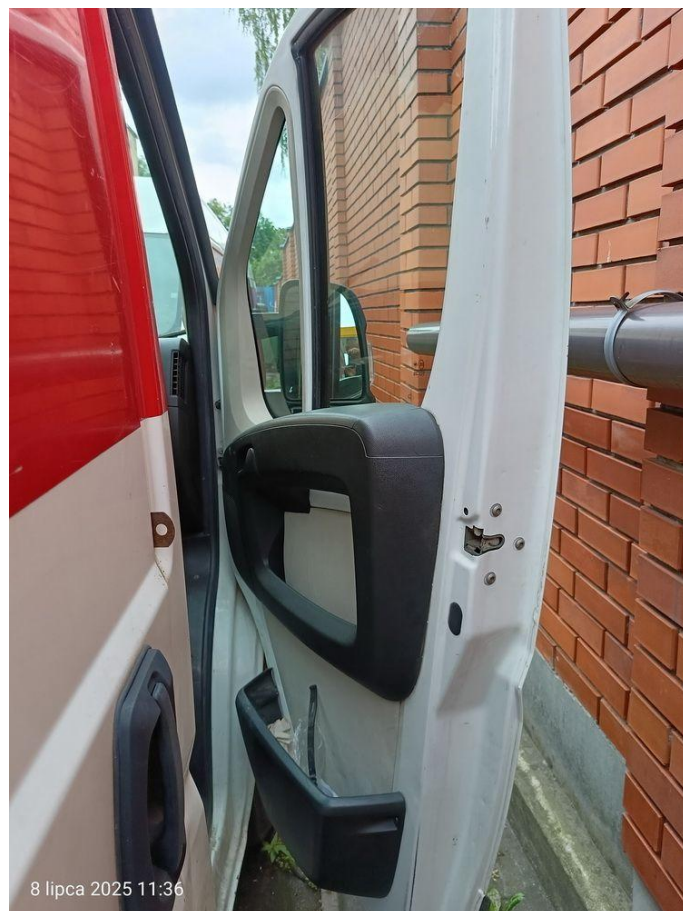

Fot. nr 44

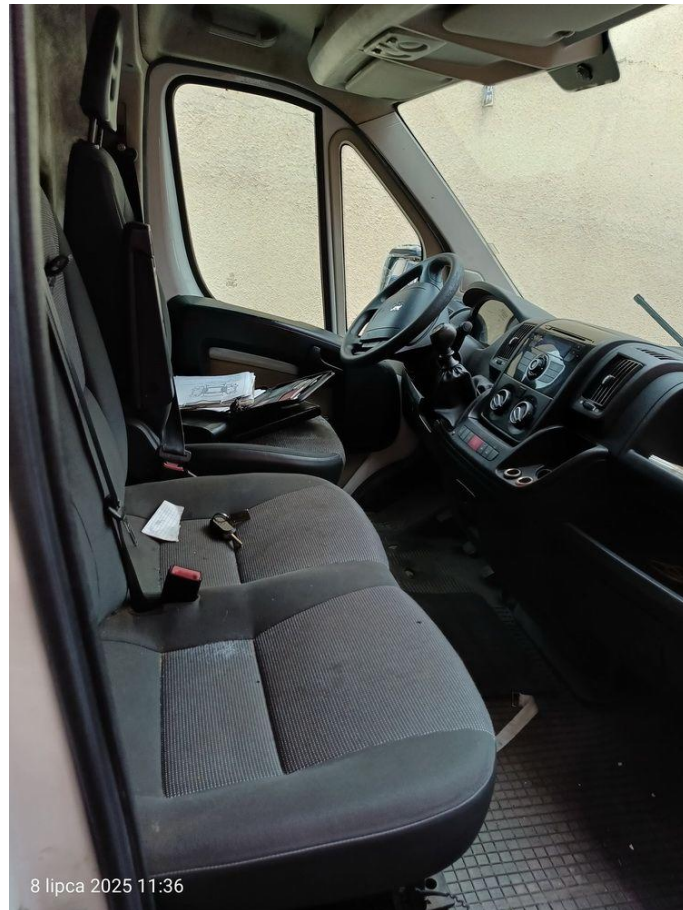

Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54

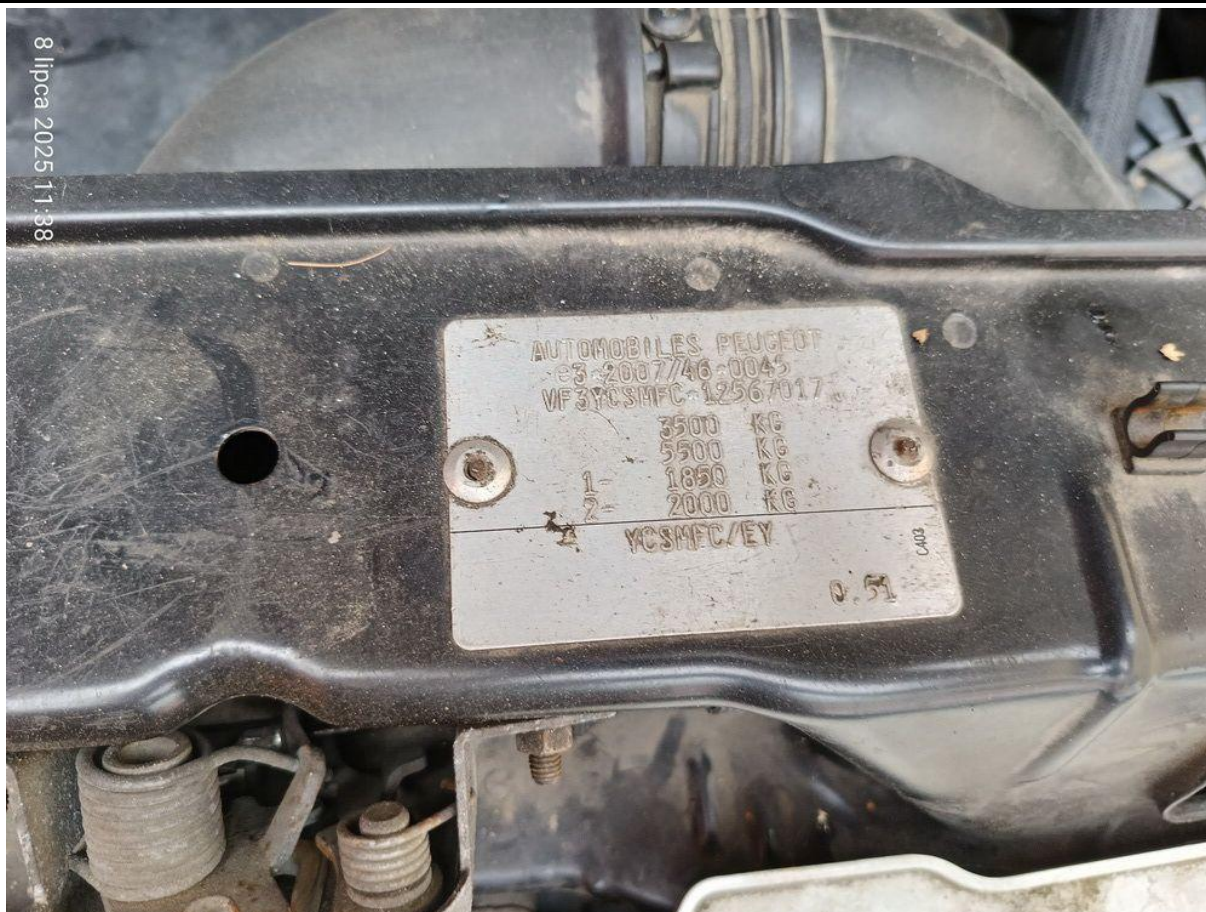

Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60

Fot. nr 61Fot. nr 62

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 26052/CarArena STANDARD

z dnia: 02.07.2025

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu.. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
- 9 Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
- 10 Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zdanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.