

Nr zlecenia: 26655/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/12

Zleceniodawca:

CARPORT
Baranowo, Ul. Budowlanych 7
62-081 Przeźmierowo

Rzeczoznawca:

appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [D] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF3YCSMF C12403291
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	GDA05272
Model pojazdu:	Boxer 335 2.2 HDI MR`07 E5 3.5t	Nr Info-Ekspert:	029-02683
Wersja:	L3H2	Rok produkcji:	2013
Data pierwszej rejestracji	2013/05/13		
Data ważności badania technicznego	2025/06/11		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	3490 kg / 1525 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	4035 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 81kW (110KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne prawe przesuwne	4	Przegroda przestrzeni bagażowej
2	Fotel pasażera podwójny	5	Szyby przyciemniane
3	Poduszka powietrzna kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Szyby przednie regulowane elektrycznie + zamek centralny
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Zamek centralny

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Miller All Season 225/70 R15	4,5
Przednie prawe:	*Miller All Season 225/70 R15	4,5
Tylne lewe:	*Miller All Season 225/70 R15	4,5
Tylne prawe:	*Miller All Season 225/70 R15	4,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Aktualność badań technicznych	(-)
Korekta konieczna weryfik. serwis	(-)
Stan utrzymania pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
4	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
5	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecionie głęboko		
6	Próg	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
7	Próg	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
8	Dach		Odkształcony, korozja oraz złuszczenia powłoki lakieru	Słupki boczne lewy oraz prawy wgniecenie	
9	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Wgniecenia, zarysowanie	
10	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Wgniecenia, urwana listwa dolna	
11	Drzwi tyłu nadwozia		Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		

Brak na pojeździe przedniego pasa, reflektorów, zderzaka wraz z kompletem chłodnic oraz całego silnika ze skrzynią biegów.

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90	
2	Błotnik przedni	L	90	
3	Drzwi przednie	L	90	
4	Poszycie boku	L	100	
5	Błotnik tylny	L	100	
6	Drzwi tyłu nadwozia		100	
7	Błotnik przedni	P	100	
8	Drzwi przednie	P	90	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	90	
11	Drzwi tyłu nadwozia		80	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Pęknięta		
3	Zderzak tylny		Pęknięty		
4	Szyba przednia		Pęknięcie		
5	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięty klosz		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Rozerwany		
2	Pokrycie fotela przedniego	L	Rozerwane		
3	Fotel przedni	P	Rozerwany		
4	Pokrycie fotela przedniego	P	Zabrudzone		
5	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zdekompletowane		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		
9	Akumulator		Zużyty		

Zdekompletowane wnętrze w pojeździe, brak licznika braki w wyposażeniu

JAZDA KONTROLNA

Jazda próbna nie była możliwa. Pojazdu nie daje się uruchomic. Brak silnika oraz skrzyni biegów. Pojazd zdekompletowany w dniu oględzin.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pojazd ze śladami intensywnej eksploatacji. Konieczna szczegółowa diagnostyka usterek oraz ingerencja w stan blacharsko-lakierniczy.

Pojazd do oględzin okazany zdekompletowany, leżące na skrzyni załddunkowej części prawdopodobnie pochodzą z pojazdu

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7

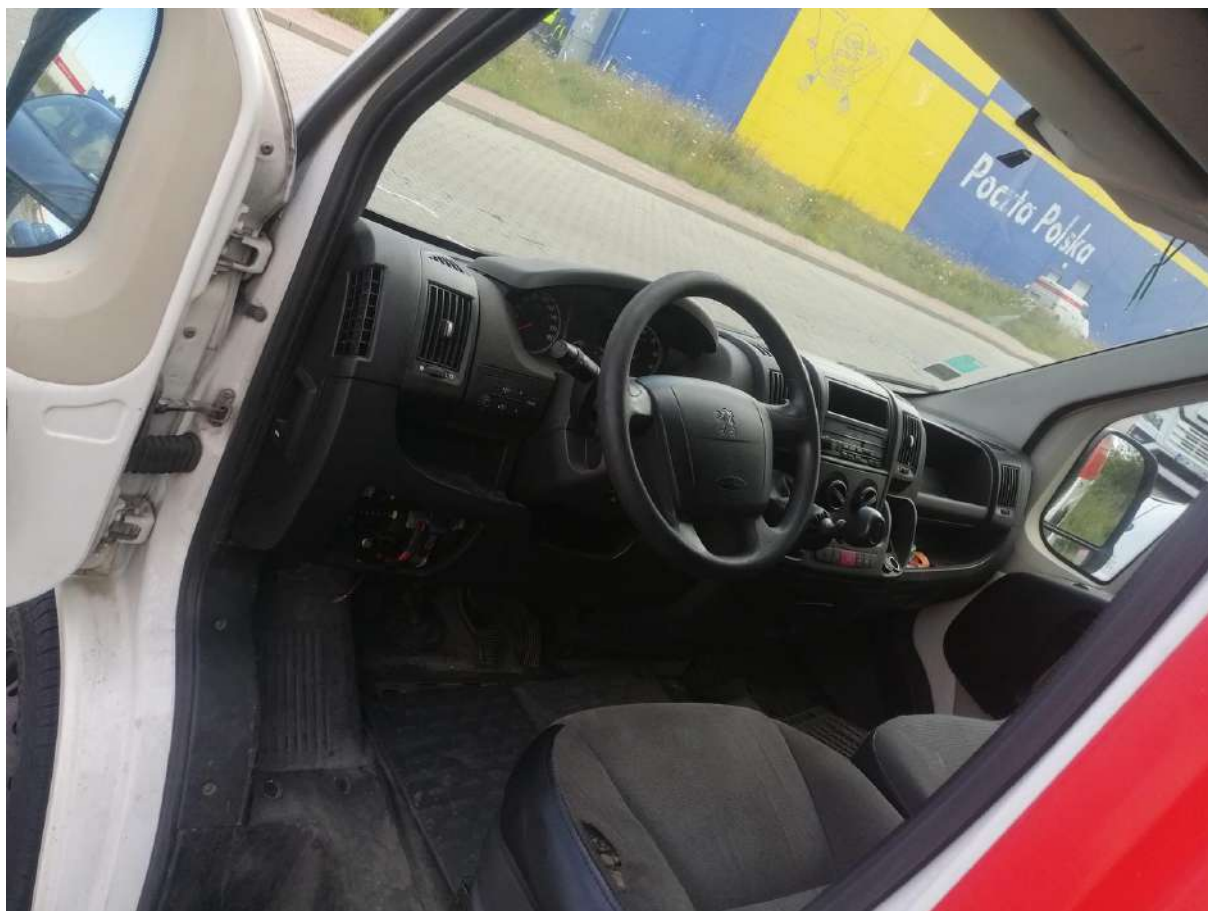

Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10




Fot. nr 11




Fot. nr 12

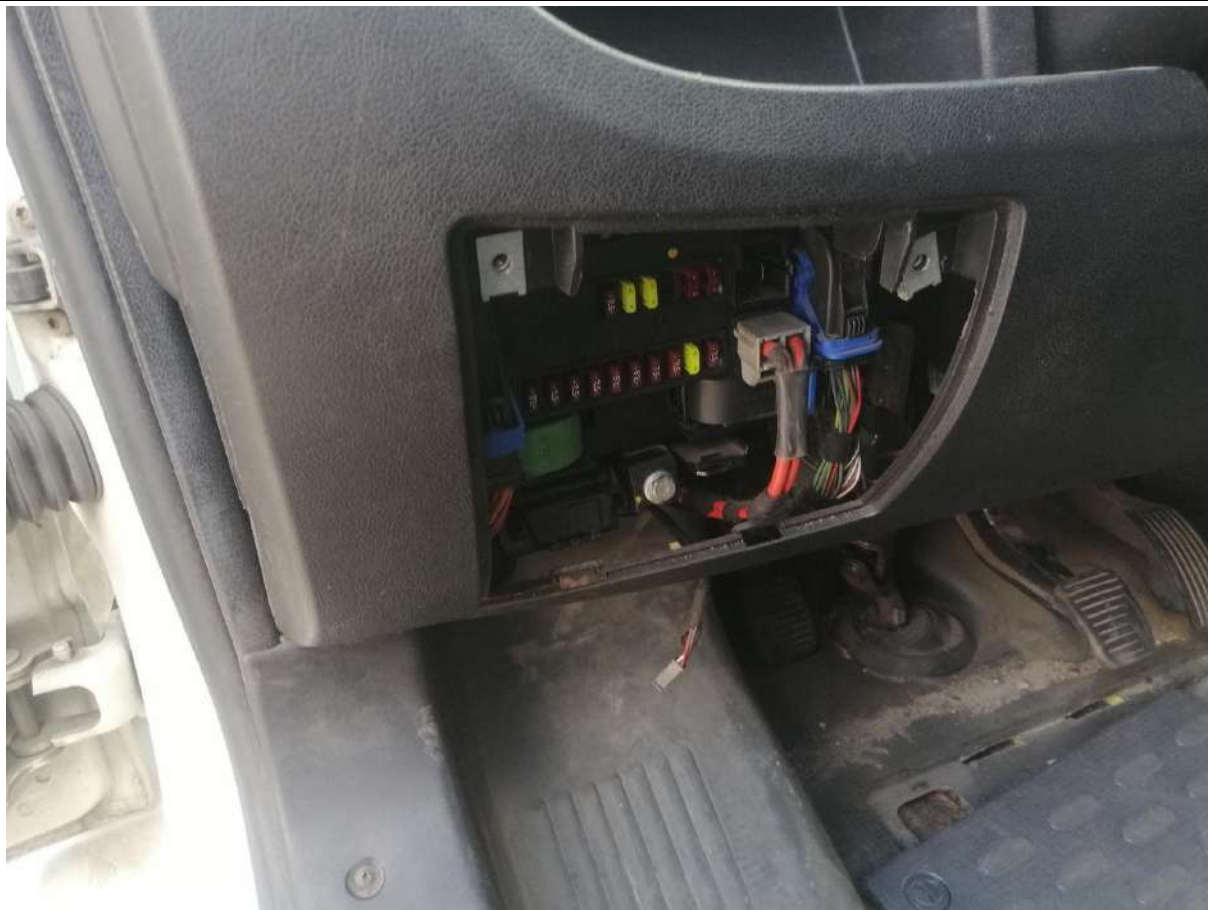

Fot. nr 13

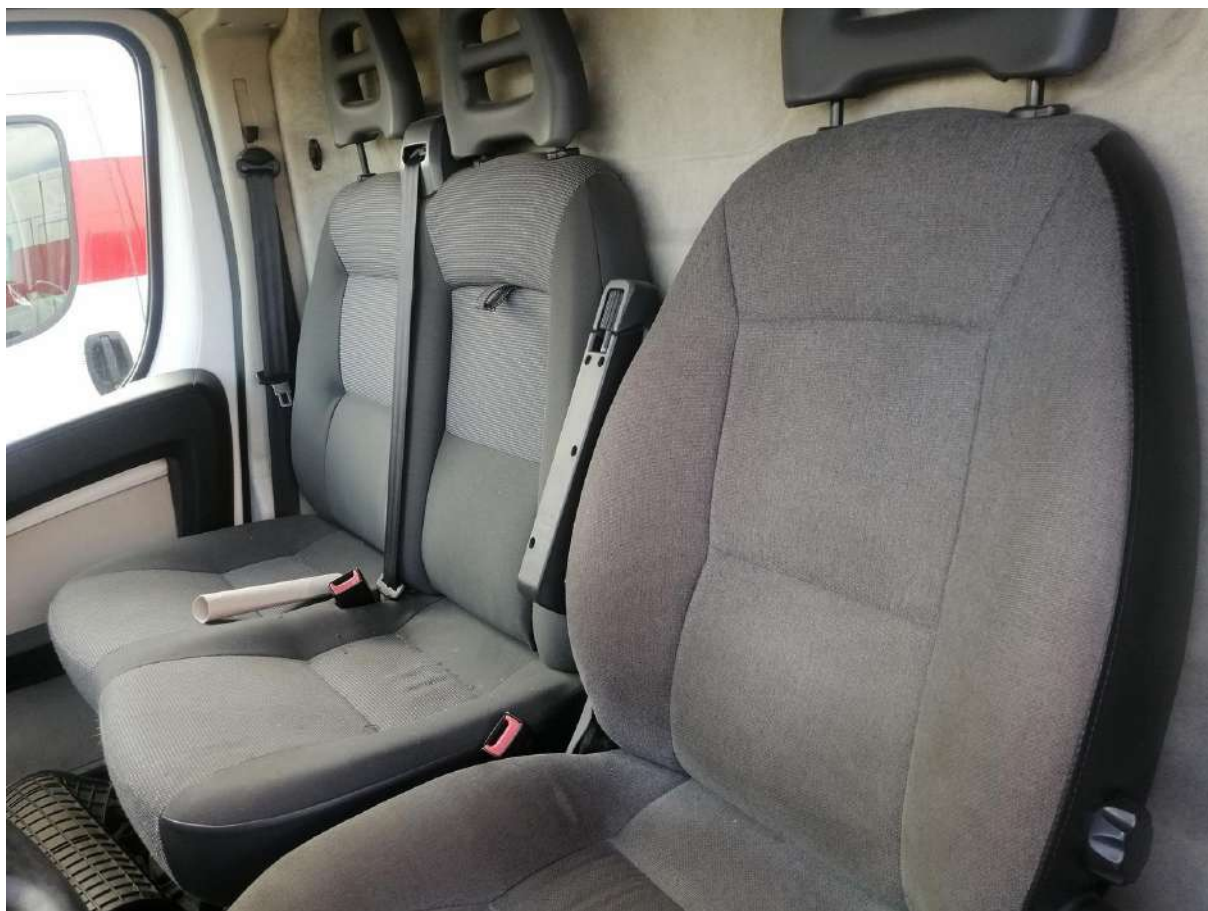

Fot. nr 14

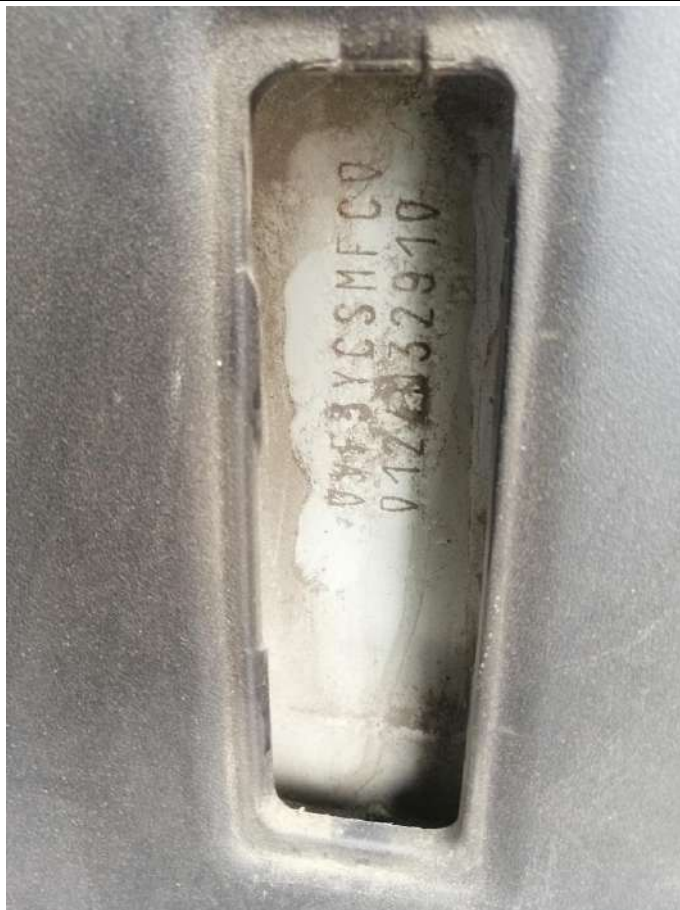

Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18

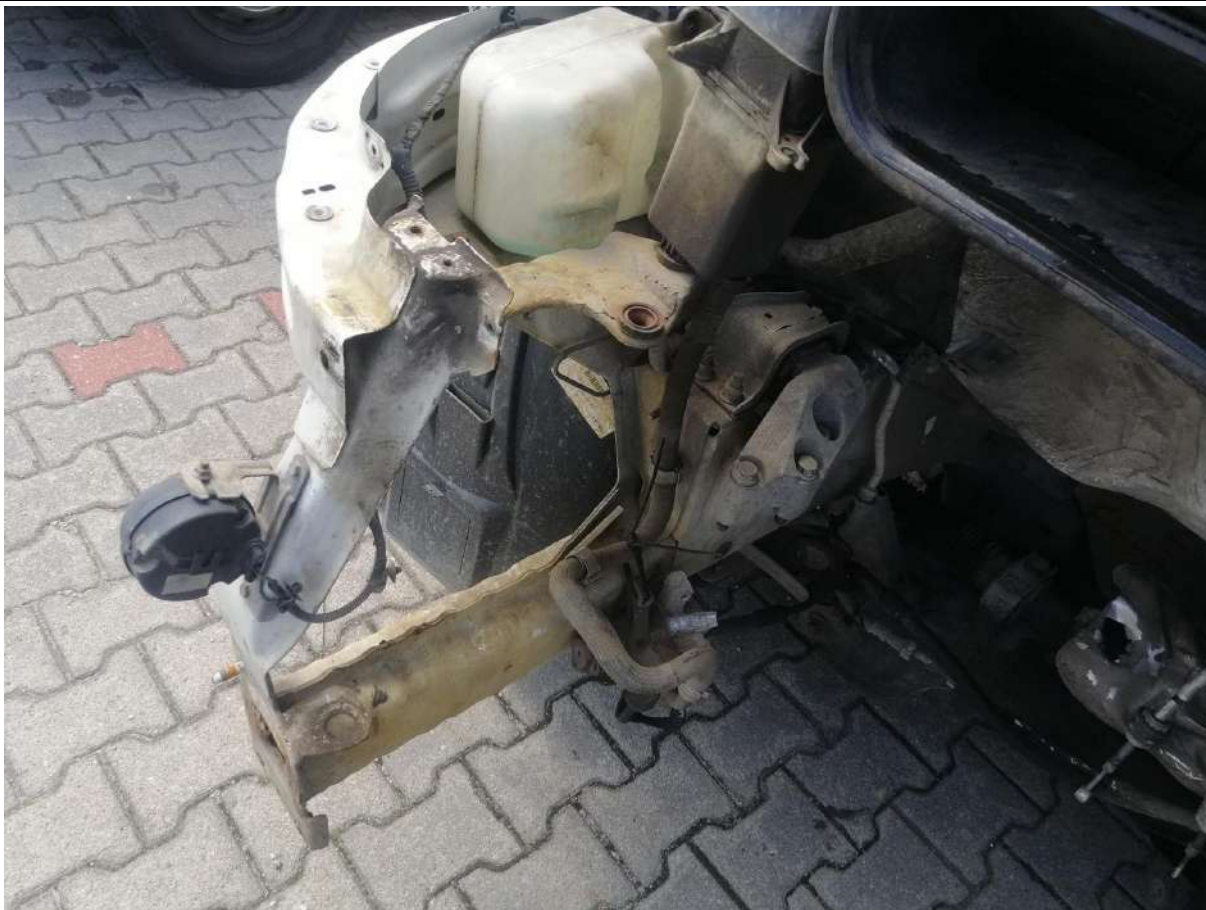

Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48

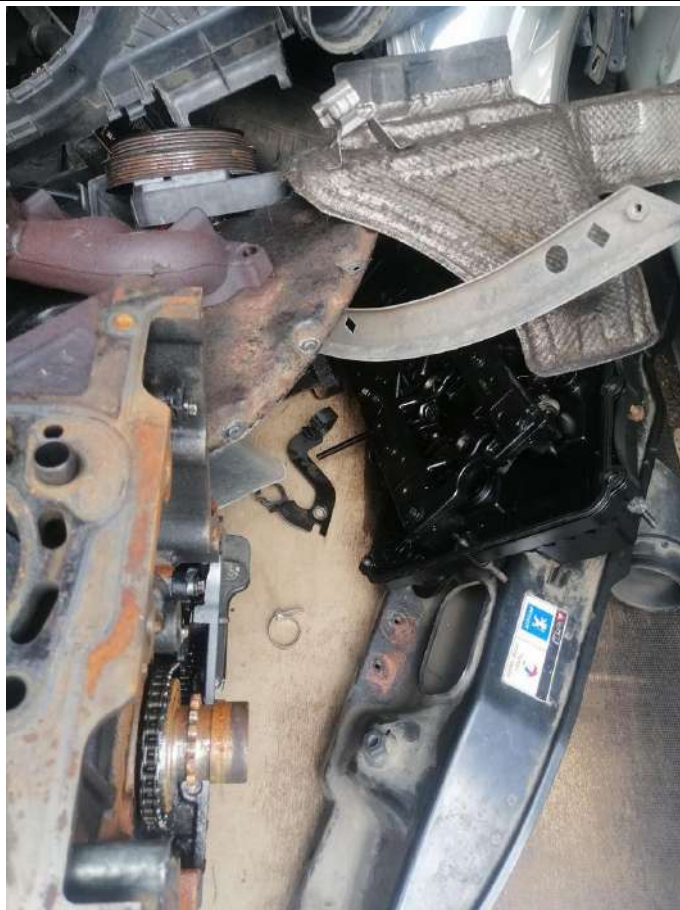

Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53

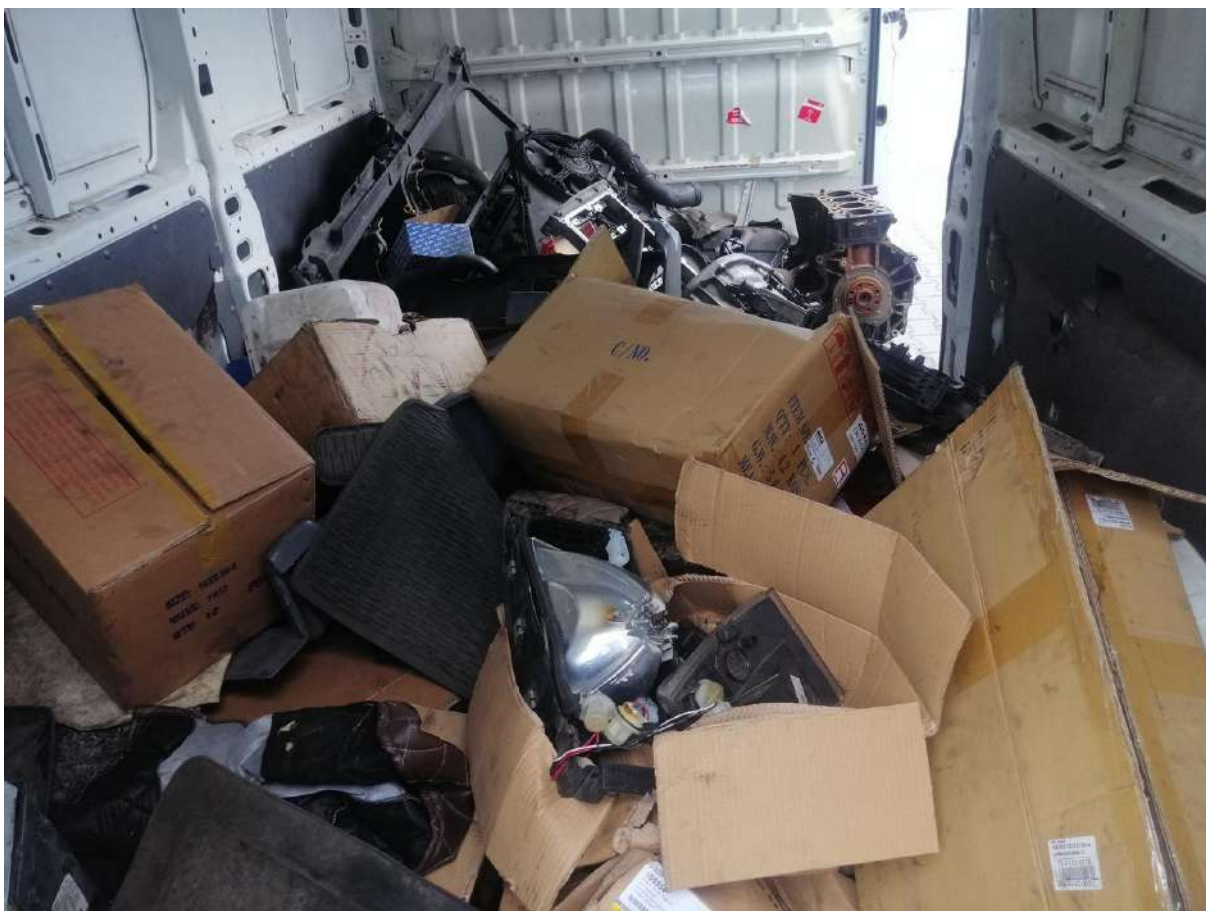


Fot. nr 54

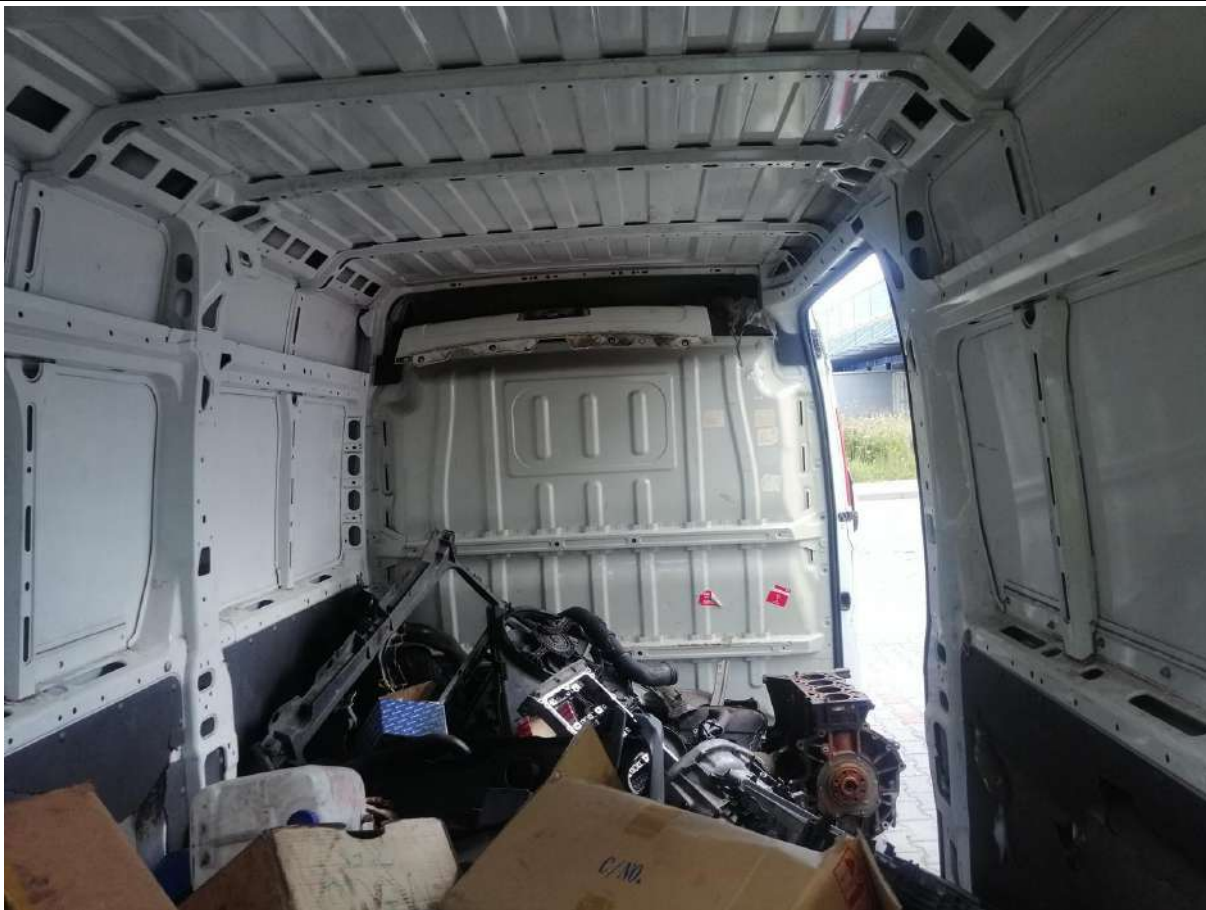

Fot. nr 55



Fot. nr 56

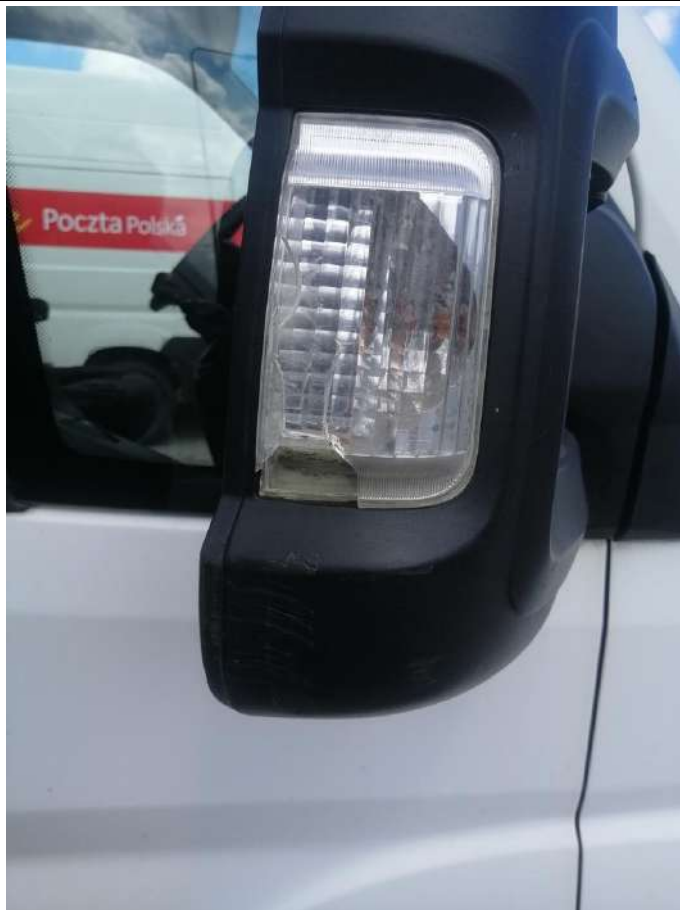

Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61

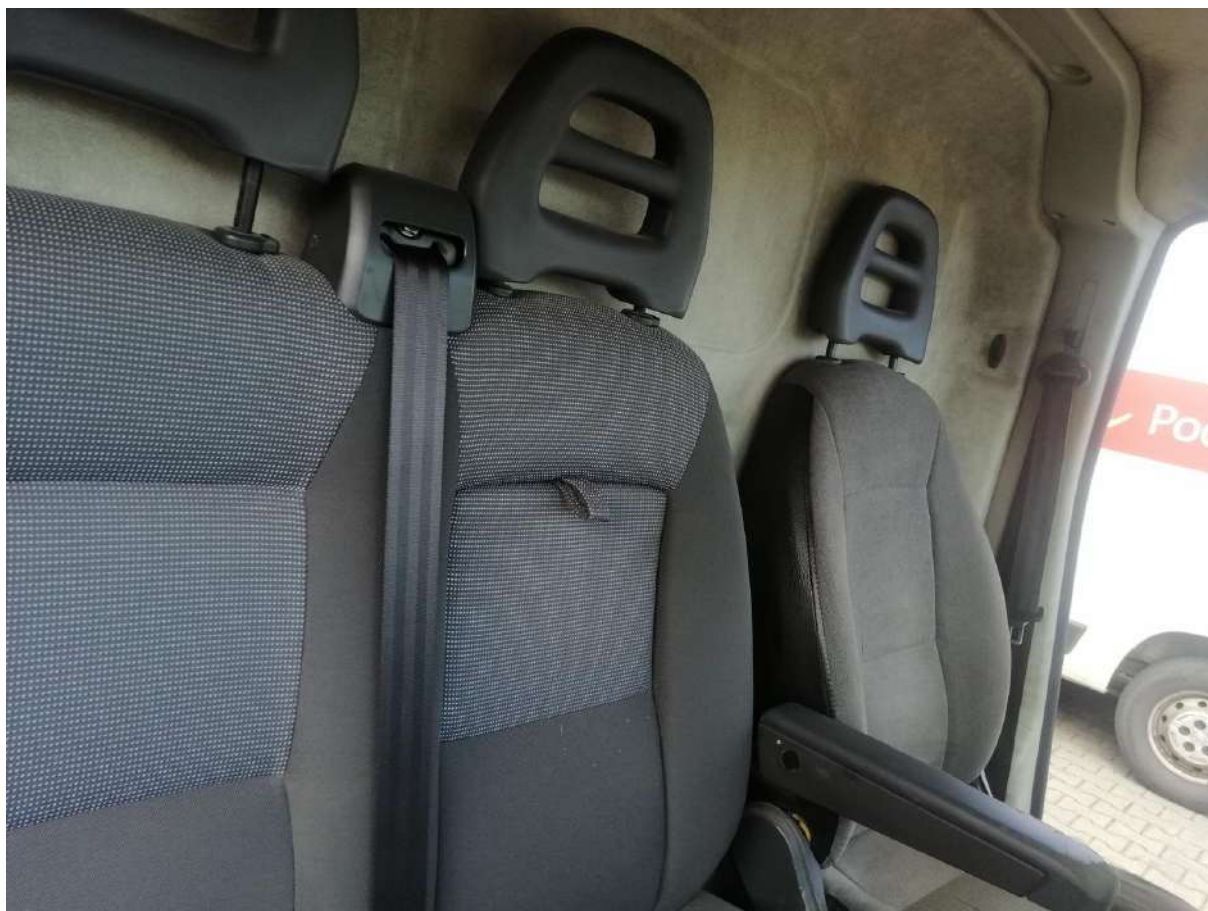

Fot. nr 62



Fot. nr 63

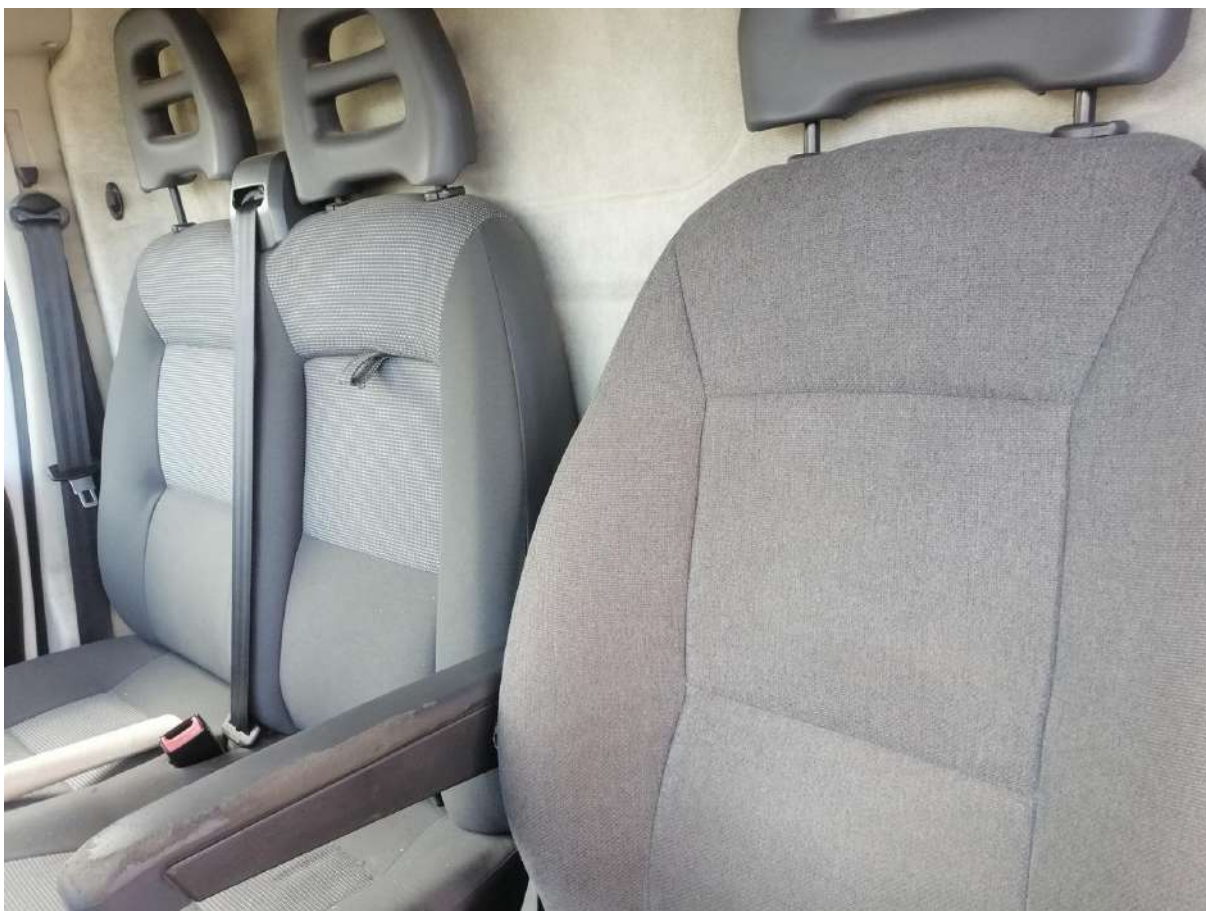



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 26655/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/12

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu.. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
- 9 Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
- 10 Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zdanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.