



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8724795
vom: 18.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002028288
Besichtigt am: 10.07.2025 15:34
Berichts-Nr: 8724795
FIN: TMBJR7NP4P7025574



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8724795
vom: 18.07.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AWB
Erstzulassungsdatum:	12.01.2023
Laufleistung:	172.494 km
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	4.862 mm
Fahrzeughöhe:	1.511 mm
Fahrzeugbreite:	1.864 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.237 kg
Radstand:	2.836 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	9.700 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8724795
vom: 18.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Beheizbare Vordersitze
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Berganfahrassistent
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Betriebserlaubnis Nachtrag
"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" - mit aut. Bremse Funktion	Bordliteratur in Deutsch
"REAR VIEW CAMERA MID"	Bordwerkzeug
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"SOUND SYSTEM CANTON"	Business Amundsen
"Virtual Cockpit"	Chrom-Paket (Ausführung 2)
12 Volt-Steckdose(n)	Chromrahmen um die Seitefenster
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Climatronic mit Stalufreglung, FCKW-frei
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Um- nähung	DAB - Digitaler Radioempfang
2x USB vorne + 2x USB hinten	Dachreling, eloxiert
3 Schlüssel	Dachspoiler
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Dämpfung hinten
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Dämpfung vorn
7-Gang-Automatikgetriebe	Dekorleiste Piano Black mit Ambiente- Beleuchtung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Doppelton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Drehstromgenerator 140 A
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel inder Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Aktive Reifenkontrollanzeige	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	ECO-Funktion
Ambientelicht Ausführung 2	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	-
Assistenz	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außen-Sound Standard	Fahrerkniefairbag
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Ausstattungsstufe - L&K	Feststellbremse
Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Frontantrieb
Batterie 380A (68Ah)	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)
	Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung, (mit Spindel- antrieb, ohne Virtuelles Pedal)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8724795
vom: 18.07.2025

Heckscheibenwischer "AERO"	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne alternativ-Antriebssystem
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne CD/DVD für Navigation
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Durchladeeinrichtung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfortsitze vorn	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Garagentoröffner
Kopfstützen vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kraftstoffbehälter	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Kindersitz
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladeboden
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Ladedose
Leergewichtsbereich 1	Ohne Ladekabel
Lehnenfermentriegelung aus Kofferraum	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder "CANOPUS" 8Jx19" schwarz	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallräder "CANOPUS" 8Jx19" schwarz	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sonnenschutzrollo
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Matrix-Beam	Ohne Uhr
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mit Halter	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelkonsole	Optionsinfotainment (MIB3)
Motorenstart Standard	Pannen-Set
Navi Amundsen + Web radio	Preisstützung
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Radschrauben Standard
Nebelschlussleuchte	Radstand
Netztrennwand	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung	Reifen 235/40 R19 96W
Normal-Lackierung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Notrufsystem eCall+	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne 2. Batterie	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Adapter	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8724795
vom: 18.07.2025

Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz in Grundauführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Seitliche Exterieur Chromleisten + Einstiegsleisten
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Side Assist
Sitzbezüge in Leder
Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung und Airbagschild
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Standard-Klimazonen
Standheizung mit Funkfernbedienung
Standheizung mit Funkfernbedienung
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Komfort
Textilfußmatten
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
TOP LED Rückleuchte
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfstand Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundaufstattung
Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht Funktion inkl. Welcome Effekt
Vorbereitung für Anhängerkupplung
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zus. Warnleuchten (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8724795
vom: 18.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 Y	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 Y	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 Y	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit			Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	6,0 mm
Semperit			Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	6,0 mm
Semperit			Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm
Semperit			Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8724795
vom: 18.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Bodenteppich	Loch	Ersetzen
3	Schalthebel	Beschädigt	Ersetzen
4	Fußmatten	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8724795
vom: 18.07.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (μm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (μm)	203,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (μm)	182,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8724795
vom: 18.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJR7NP4P7025574

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8724795
vom: 18.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8724795
vom: 18.07.2025



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

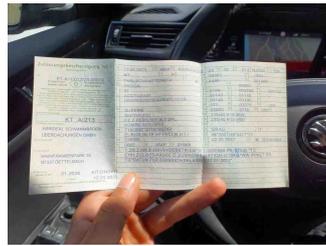

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen



2 - Bodenteppich - Loch - Ersetzen



3 - Schalthebel - Beschädigt - Ersetzen



4 - Fußmatten - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

