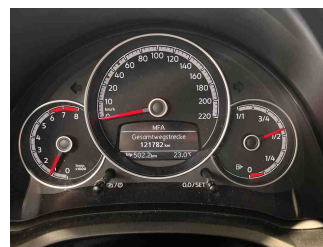


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002006280
Besichtigt am: 01.07.2025 09:59
Berichts-Nr: 8611967
FIN: WVVZZZAAZMD026253

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	up!
HSN / TSN:	0603 / CMX
Erstzulassungsdatum:	18.06.2021
Laufleistung:	121.782 km
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	3.600 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.641 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.330 kg
Radstand:	2.407 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ceramique-Titanswarz/Titanswarz/ Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.000 KM

» Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
2 Kopfstützen hinten, absenkbar	Fensterheber vorn elektrisch
2 Lautsprecher	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
2 Türen	Gepäckraumabdeckung
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW	Gepäckraumbeleuchtung
4 Stahlräder 5 J x 14	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar
5-Gang-Schaltgetriebe	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasendrohr hinten (Standard)	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
Abgasnorm EU6 AP	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Handschuhfach mit Klappe
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Hochton-Signalhorn
Akustik-Paket Standard	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Allergenfilter	Kältemittel R1234yf
Antenne für FM-Empfang	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Armaturentafel zweiteilig	Keine Aktionsausführung
Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Außenspiegel auf Fahrerseite konvex	Kennzeichenträger vorn (groß)
Außenspiegel rechts, konvex	Klimaanlage "Climatronic"
Außenspiegel von innen einstellbar	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Batterie 320A (49Ah)	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kurzheck
Betriebserlaubnis Nachtrag	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Bordliteratur in Deutsch	Lenkrad
Bordwerkzeug	Linkslenker
Dachhimmel in light grey	Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende
Dämpfung hinten, Basis 1	Maps + More Dock
Dämpfung vorn	Mit Blende
Dash Pad "Black Cube"	Mit Individualeinbau
Digitaler Radioempfang DAB+	move up!
Drehstromgenerator 140 A	Multifunktionsanzeige "Plus"
Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Multifunktionskamera
Einfassung der Ausströmer links / rechts sowie der Bedienungselemente für Radio und Klimatisierung in Chrom	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Einstiegshilfe "Easy Entry", mit Memory-Funktion	Nicht Heissland
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR	Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Normalausführung
Fahrersitz mit Höheneinstellung	Ohne Ablagekasten
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen	Ohne alternativ-Antriebssystem
Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-	Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Dachreling	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Dekorleisten	Tagfahrlicht
Ohne Einparkhilfe	Telefonschnittstelle
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Folienbeklebung	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Halter	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Ohne Nebelscheinwerfer	Transportschutzmaßnahmen
Ohne Regenschirm(e)	Trommelbremsen hinten
Ohne Sicherungsdose	Türinnenbetätigung in Chrom
Ohne Sitzheizung	Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)
Ohne Sonder-Maßnahmen	Typprüfand Deutschland
Ohne Trennwand	USB-Schnittstelle
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Wartungsintervallverlängerung	-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Ohne zus. Dichtungen außen	Wärmeschutzverglasung grün
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	We Connect Go
Ohne zusätzliche Bereifung	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl.
Radio "Composition Phone"	Funkfernbedienung
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Reifen 175/65 R 14, rollwiderstandsoptimiert	
Reifenkontrollanzeige	
Reifenlieferanten für EU Länder	
Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar	
SBBR-Leuchten, Normalausführung	
Schaltgetriebe MQ100	
Schalthebelknauf mit Linse in schwarz/weiß glänzend	
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet	
Scheibenwischer-Intervallschaltung	
Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung elektromechanisch	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 06.2025**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Kotflügel vorne links	Kratzer	Spotrepair
4	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Radkappe vorne rechts	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckscheibe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Radkappe vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Sitzbezug vorne rechts	Beschädigt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorabschirmung	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	199,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAAZMD026253

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja




Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos

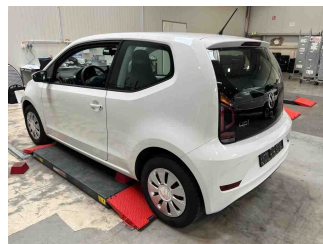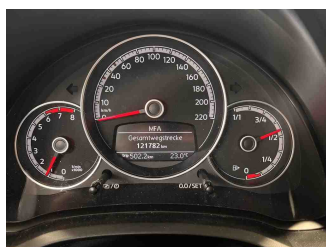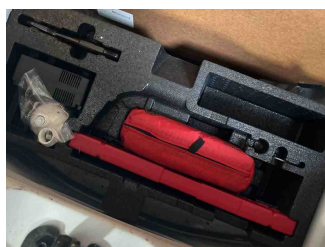Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Lauffleistung





Equipment - Bordwerkzeug

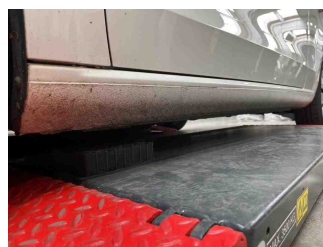


Seitenansicht - Schweller links

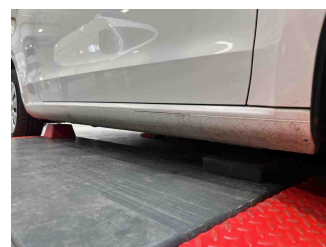

Seitenansicht - Schweller rechts

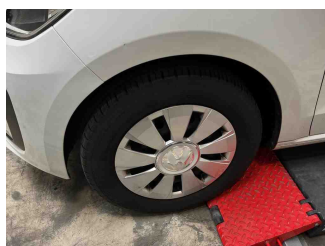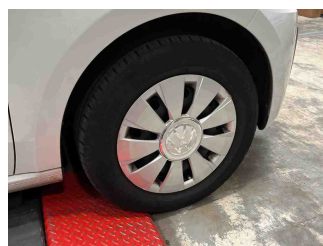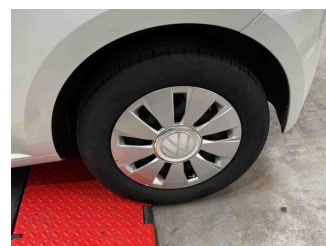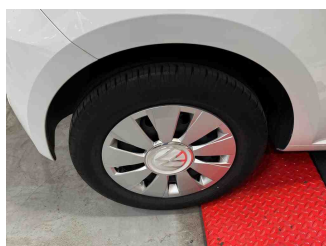Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Innenraum - Mittelkonsole

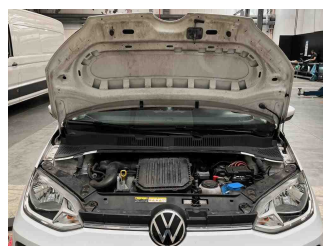


Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8611967
vom: 01.07.2025

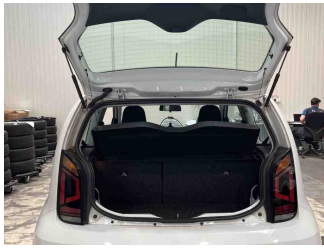


Innenraum - Kofferraum

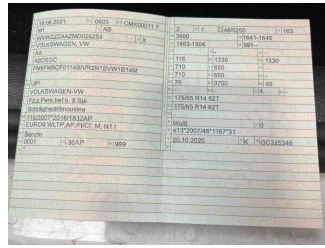


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts

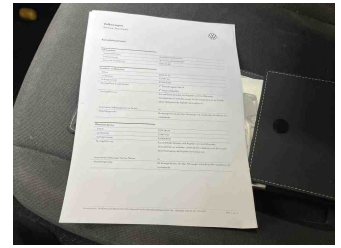


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

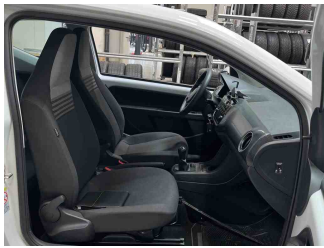


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

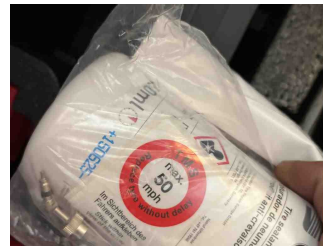

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

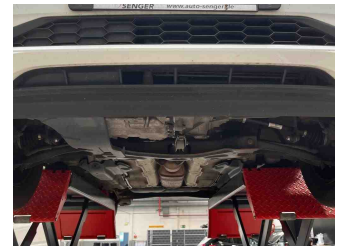


Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Lackieren


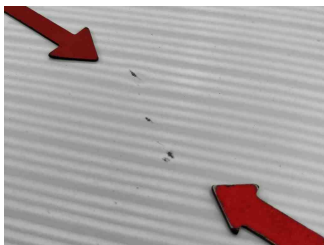


2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



3 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Spotrepair

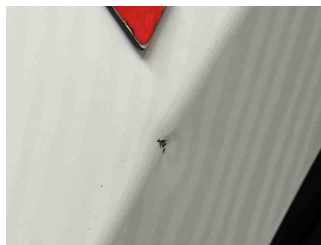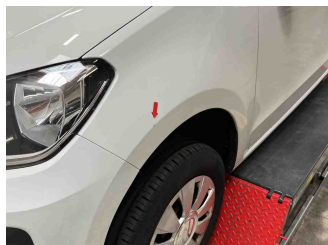

4 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

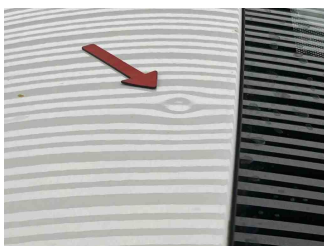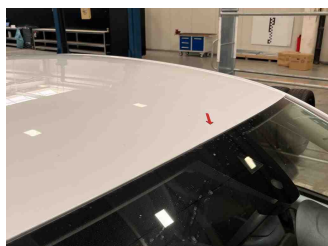


5 - Radkappe vorne rechts - Kratzer - Ersetzen

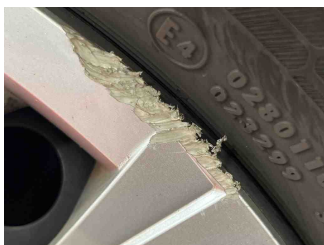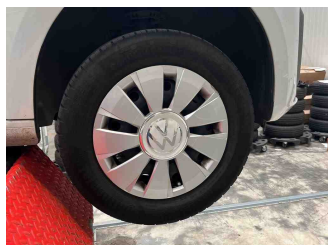


GEBRAUCHSSPUREN


1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

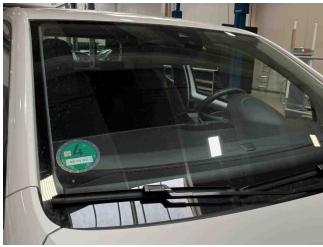



2 - Heckscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

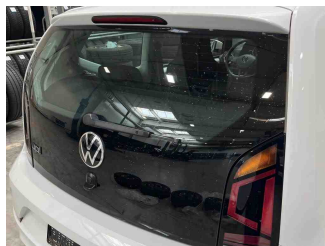

3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

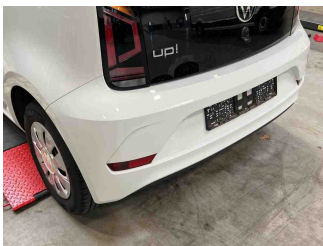


4 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

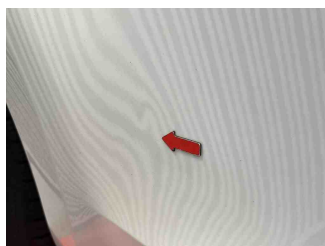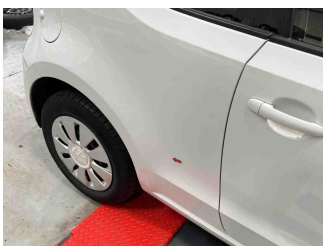

5 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

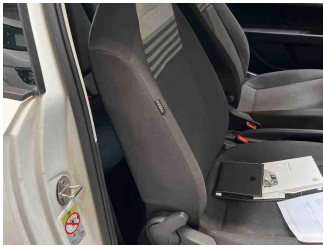

6 - Radkappe vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**7 - Sitzbezug vorne rechts - Beschädigt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)****FEHLTEILE****1 - Motorabschirmung - Fehlt - Ersetzen**

Kommentar	Dichtung Wasserkasten fehlt
-----------	-----------------------------

