

Nr zlecenia: 26069/CarArena STANDARD

z dnia: 04.07.2025

Zleceniodawca:

CARPORT
Baranowo, Ul. Budowlanych 7
62-081 Przeźmierowo

Rzeczoznawca:

appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF3YCTMFC12354270
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	KR3FJ69
Model pojazdu:	Boxer 335 2.2 HDI MR`07 E5 3.5t	Nr Info-Ekspert:	029-02683
Wersja:	L3H2	Rok produkcji:	2013
Data pierwszej rejestracji	21.08.2013		
Data ważności badania technicznego	13.09.2025		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	3490 kg / 1525 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	4035 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 81kW (110KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia**
- 1 Drzwi boczne prawe przesuwne
 - 2 Fotel pasażera podwójny
 - 3 Poduszka powietrzna kierowcy

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia**
- 4 Przegroda przestrzeni bagażowej
 - 5 Szyby przyciemniane

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Szyby przednie regulowane elektrycznie + zamek centralny
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Zamek centralny

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*SUNFULL 225/70 R15	5,0
Przednie prawe:	*SUNFULL 225/70 R15	5,0
Tylne lewe:	*SUNFULL 225/70 R15	5,0
Tylne prawe:	*SUNFULL 225/70 R15	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Korekta konieczna weryfik. serwis	(-)
Stan utrzymania pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej	Wgniecenie	
4	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecione głęboko		
5	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecione głęboko		
6	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione głęboko		
7	Próg	L	Wygięty		
8	Próg	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Zdeformowany, brak kawałka progu	
9	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		
10	Błotnik tylny	L	Wgnieciony głęboko		
11	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
12	Ściana boczna nadwozia	L	Odkształcona		
13	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
14	Podłużnica podłogi	L	Odkształcona		
15	Szkielet boku tylny	L	Wgnieciony		
16	Wnęka koła tylna	L	Wgnieciona głęboko		
17	Szkielet boku tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
18	Podłoga bagażnika		Wgnieciona		

19	Wzmocnienie podłogi bagażnika		Odkształcone		
----	-------------------------------	--	--------------	--	--

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60	
2	Błotnik przedni	L	160	
3	Drzwi przednie	L	60	
4	Słupek środkowy	L	60	
5	Poszycie boku	L	60	
6	Błotnik tylny	L	60	
7	Błotnik przedni	P	160	
8	Drzwi przednie	P	60	
9	Drzwi tylne	P	60	
10	Błotnik tylny	P	60	
11	Drzwi tyłu nadwozia		60	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięty		
2	Reflektor	L	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
3	Reflektor	P	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
4	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięta	Urwane mocowanie	
5	Obudowa lusterka bocznego	P	Pęknięta	Urwane mocowanie	
6	Zderzak tylny		Zarysowany		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Rozerwany		
2	Fotel przedni	P	Rozerwany, plamy		

JAZDA KONTROLNA

Brak możliwości uruchomienia pojazdu. Do oględzin pojazd okazany z uszkodzeniem boku prawego po kolizji oraz brakiem silnika i skrzyni biegów

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pojazd ze śladami intensywnej eksploatacji. Konieczna szczegółowa diagnostyka usterek oraz ingerencja w stan blacharsko-lakierniczy.

Pojazd zdemokpletowany oraz niejezdny.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7

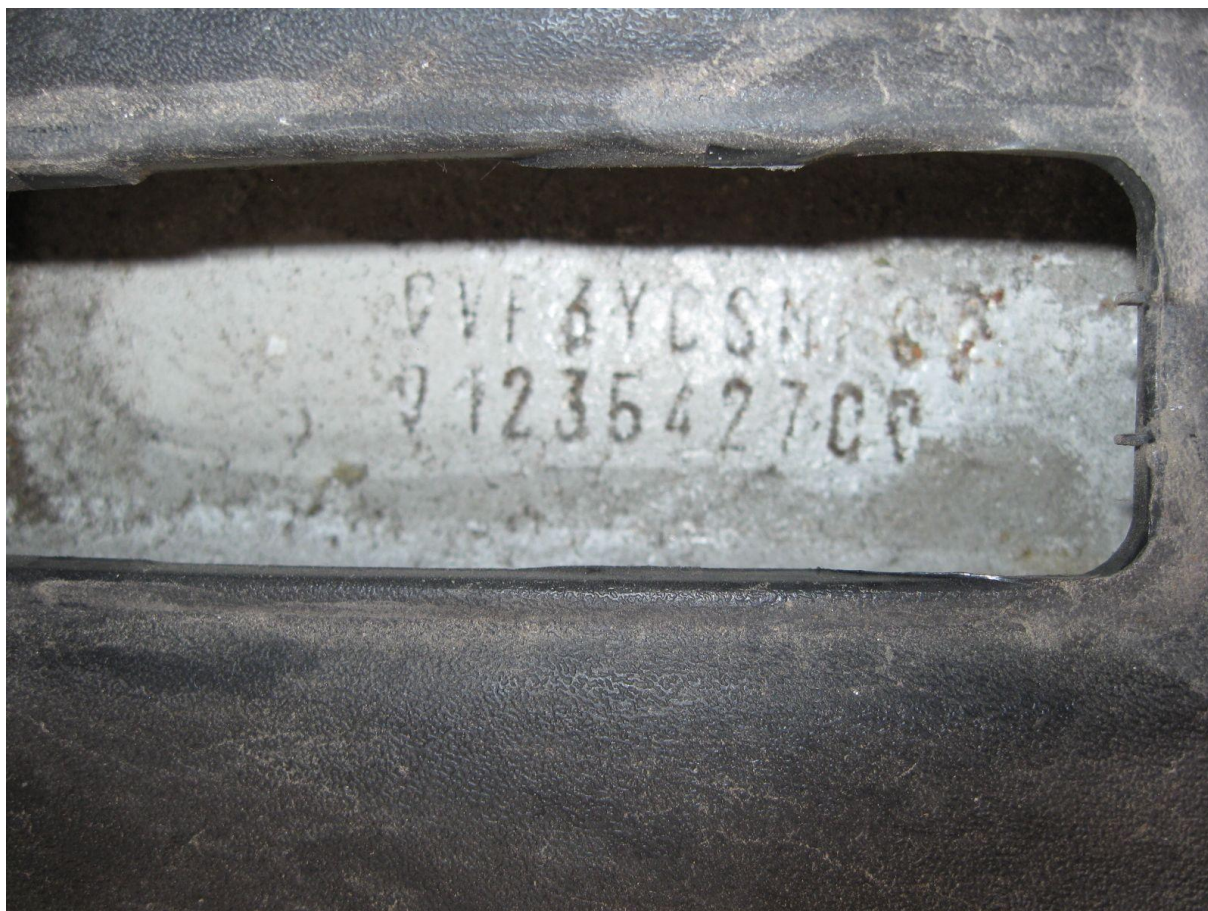

Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu.. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
- 9 Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
- 10 Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zdanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.