

Nr zlecenia: 26083/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/04

Zleceniodawca:

CARPORT
Baranowo, Ul. Budowlanych 7
62-081 Przeźmierowo

Rzecznawca:

appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF3YBSMFB12355367
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	GDA00377
Model pojazdu:	Boxer 335 2.2 HDI MR`07 E5 3.5t	Nr Info-Ekspert:	029-02683
Wersja:	L3H2	Rok produkcji:	2013
Data pierwszej rejestracji		2013/01/22	
Data ważności badania technicznego		2025/09/13	
Rodzaj nadwozia		furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy	
Dop. masa całk. / Ładowność		3490 kg / 1525 kg	
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów		2 / przedni (4x2) / manualna	
Rozstaw osi		4035 mm	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		2198 ccm / 81kW (110KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów		4 / rzędowy	
Norma spalin		E5	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|------------------------------|
| 1 | Drzwi boczne prawe przesuwne |
| 2 | Fotel pasażera podwójny |
| 3 | Poduszka powietrzna kierowcy |

- | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|---------------------------------|
| 4 | Przegroda przestrzeni bagażowej |
| 5 | Szyby przyciemniane |

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Szyby przednie regulowane elektrycznie + zamek centralny
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Zamek centralny

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODRIDE 225/70 R15	4,0
Przednie prawe:	*GOODRIDE 225/70 R15	4,0
Tylne lewe:	*GOODRIDE 225/70 R15	4,0
Tylne prawe:	*GOODRIDE 225/70 R15	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Korekta konieczna weryfik. serwis	(-)
Stan utrzymania pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej	Wgniecenie	
4	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecione głęboko	Urwane	
5	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecione głęboko	Urwane	
6	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione głęboko		
7	Próg	L	Wygięty		
8	Próg	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Zdeformowany, brak kawałka progu	
9	Dach		Zdeformowane poszycie	Złamane wzmocnienia dachu	
10	Błotnik tylny	L	Wgnieciony głęboko		
11	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
12	Ściana boczna nadwozia	L	Odkształcona		
13	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
14	Podłużnica podłogi	L	Odkształcona		
15	Szkielet boku tylny	L	Wgnieciony		
16	Wnęka koła tylna	L	Wgnieciona głęboko		
17	Szkielet boku tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
18	Podłoga bagażnika		Wgnieciona		

19	Wzmocnienie podłogi bagażnika		Odkształcone		
----	-------------------------------	--	--------------	--	--

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60	
2	Błotnik przedni	L	160	
3	Drzwi przednie	L	60	
4	Słupek środkowy	L	60	
5	Poszycie boku	L	60	
6	Błotnik tylny	L	60	
7	Błotnik przedni	P	160	
8	Drzwi przednie	P	60	
9	Drzwi tylne	P	60	
10	Błotnik tylny	P	60	
11	Drzwi tyłu nadwozia		60	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięty		
2	Reflektor	L	Brak		
3	Reflektor	P	Brak		
4	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięta	Urwane mocowanie	
5	Obudowa lusterka bocznego	P	Pęknięta	Urwane mocowanie	
6	Zderzak tylny		Zarysowany		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Rozerwany		
2	Fotel przedni	P	Rozerwany, plamy		

Zdekompletowane wnętrze przedziału pasażerskiego

JAZDA KONTROLNA

Brak możliwości uruchomienia pojazdu. Do oględzin pojazd okazany z uszkodzeniem boku prawego oraz dachu i przodu po kolizji oraz brakiem silnika i skrzyni biegów

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pojazd ze śladami intensywnej esklopatacji. Konieczna szczegółowa diagnostyka usterek oraz ingerencja w stan blacharsko-lakierniczy.

Pojazd zdekompletowany oraz niejezdny. Skorodowane pole VIN

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27

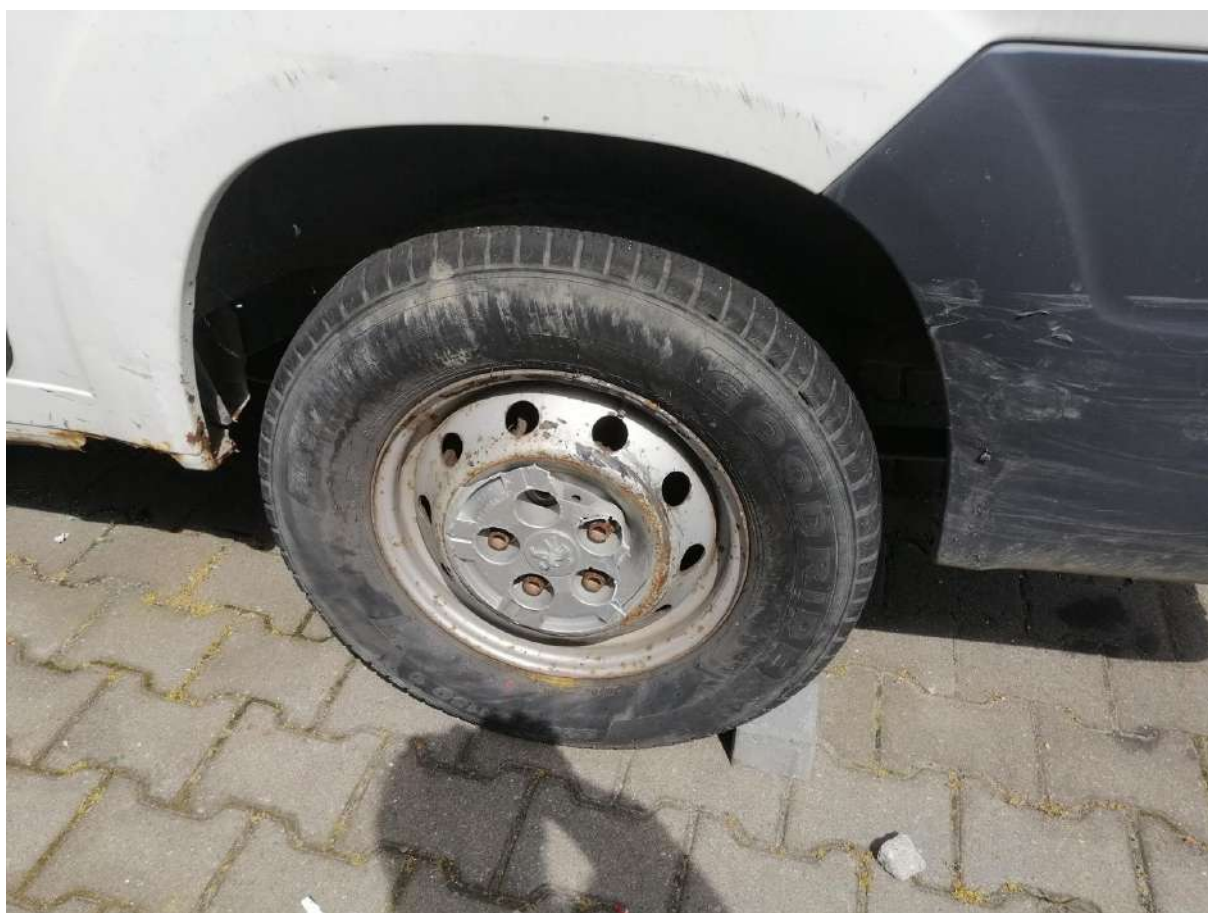

Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu.. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
- 9 Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
- 10 Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zdanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.