

Zlecniodawca:

Rzecznawca:
appraeu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [D] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF7YCSMFC12170933
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	KR6R432
Model pojazdu:	Jumper 35 2.2 HDI MR`11 E5 3.5t	Nr Info-Ekspert:	008-02934
Wersja:	35 L3H2	Rok produkcji:	2012
Wskazanie drogomierza	469299 km		
Data pierwszej rejestracji	2012/03/13		
Data ważności badania technicznego	2022/02/23		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	3490 kg / 1410 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	4035 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 81kW (110KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|---------------------------------|
| 1 | Drzwi boczne prawe przesuwne |
| 2 | Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne |
| 3 | Fotel pasażera podwójny |

- | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|--|
| 12 | Szyby przednie regulowane elektrycznie |
| 13 | Światła z regulacją kąta pochylenia |
| 14 | Światło dodatkowe STOP |

4	Immobilizer	15	Tapicerka z materiału
5	Kolumna kierownicy regulowana	16	Wspomaganie układu kierowniczego
6	Komputer pokładowy	17	Zabezpieczenie automatyczne drzwi przed otwarciem
7	Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne	18	Zamek centralny zdalnie sterowany
8	Obrotomierz	19	Zawieszenie tylne wzmocnione
9	Poduszka powietrzna kierowcy	20	Zawór automatycznego odcięcia paliwa w przypadku kolizji
10	Przygotowanie do montażu radia	21	Zbiornik paliwa 90l
11	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotel kierowcy z podłokietnikiem z regulacją wysokości z regulacją lędźwiową
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Podłokietnik fotela kierowcy
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Continental Season 225/70 R15C 112/110R	4,0
Przednie prawe:	*Continental Season 225/70 R15C 112/110R	4,0
Tylne lewe:	*Minerva RF09 215/70 R15	6,0
Tylne prawe:	*Minerva RF09 215/70 R15	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Pojazd powypadkowy	(-)
Niesprawność silnika	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania, odpryski, korozja, łuszczenia		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania, odpryski, korozja, łuszczenia		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania, odpryski, łuszczenia, pocięta		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania, odpryski, korozja		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania, odpryski		

6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania, odpryski, wgniecionie		
7	Słupek przedni	L	Zarysowania, odpryski		
8	Słupek przedni	P	Zarysowania, odpryski		
9	Słupek D	L	Zarysowania, odpryski, wgnieciony		
10	Słupek D	P	Zarysowania, odpryski,		
11	Próg	L	Zarysowany, skorodowany		
12	Próg	P	Zarysowany, skorodowany, pocięty		
13	Dach		Zarysowania, odpryski, łuszczenia		
14	Błotnik tylny	L	Zarysowania, odpryski, korozja		
15	Błotnik tylny	P	Zarysowania, odpryski, pocięty, korozja		
16	Ściana boczna nadwozia	L	Zarysowania, odpryski		
17	Ściana boczna nadwozia	P	Zarysowania, odpryski, pocięta		
18	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania, odpryski, pocięte		
19	Listwa pod reflektorem	L	Wyłamamna		
20	Listwa drzwi tyłu	P	Wyłamana, zdeformowana		
21	Listwa ochronna tylna	L	Zarysowana, zmatowiała		

Okleina reklamowa z licznymi zarysowaniami
Łuszczenie lakieru i korozja na całym nadwoziu
Wycięta dziura w ścianie bocznej lewej, zakryta sklejką.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120	
2	Dach		60	
3	Drzwi przednie	L	60	
4	Poszycie boku	L	60	
5	Błotnik tylny	L	940	
6	Drzwi tyłu nadwozia		930	
7	Błotnik przedni	P	280	
8	Drzwi przednie	P	60	
9	Drzwi tylne	P	60	
10	Błotnik tylny	P	140	
11	Drzwi tyłu nadwozia		1180	
12	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		58 - 79	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		połamany, brak lewej części		
2	Reflektor	L	Zmatowiała powierzchnia odbłaskowa, pęknięcie mocowania		
3	Reflektor	P	Brak		
4	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana, połamana		
5	Obudowa lusterka bocznego	P	Połamana		
6	Zderzak tylny		Połamany, Zarysowany		
7	Lampa zespolona tylna	L	Połamana		
8	Lampa zespolona tylna	P	Połamana		
9	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
10	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Liczne zarysowania i wgniecenia elementów metalowych. Sklejką zabrudzona, poryso		
11	Wykładziny drzwi tyłu		Połamane		
12	Wykładziny drzwi tyłu		Lewa brak, prawa połamana		
13	Listwa ochronna tylna prawa		Wyłamana		

Brak tapicerki drzwi L
 Brak pokrywy bezpieczników w dece rozdzielczej
 Osłona lewa siedzenia kierowcy połamana
 Osłona drążka zmiany biegów - brak
 Osłona i głośnik drzwi P - brak
 Listwy ochronne porysowane, lewej strony brak
 Atrapa połamana

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Połamane		
5	Pas bezpieczeństwa przedni	L	Postrzępiony		

Brak akumulatora i WNEKI RADIA

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Wycieki

RAMA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Podłużnica ramy	L	Skorodowana		
2	Podłużnica ramy	P	Skorodowana		
3	Poprzeczka przednia		Skorodowana		
4	Poprzeczka środkowa		Skorodowana		
5	Poprzeczka tylna		Skorodowana		

ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		
5	Elementy zawieszenia		Skorodowane		

Opona TL: bez powietrza

JAZDA KONTROLNA

Pojazd w trakcie oględzin niesprawny, nie uruchamia się

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE	0
2	Kluczyki (ilość sztuk)		0
3	Dowód rejestracyjny		TAK
4	Faktura (rachunek) zakupu		NIE
5	Dowód odprawy celnej		NIE
6	Umowa kupna-sprzedaży		NIE
7	Zestaw narzędzi fabrycznych		NIE
8	Podnośnik samochodowy		NIE
9	Instrukcja obsługi		NIE
10	Gaśnica		NIE
11	Trójkąt ostrzegawczy		NIE
12	Apteczka		NIE
13	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe		NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Polska

Pojazd okazano kompletny, niesprawny technicznie.
Okazano dowód rejestracyjny, bez kluczyka od pojazdu

1. Pojazd z rynku Polskiego.
2. Ilość właścicieli - 2
3. Przebieg zweryfikowano z danymi z CEP.

Pojazd w trakcie oględzin niesprawny, nie uruchamia się

Pojazd z uszkodzeniami powypadkowymi

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27

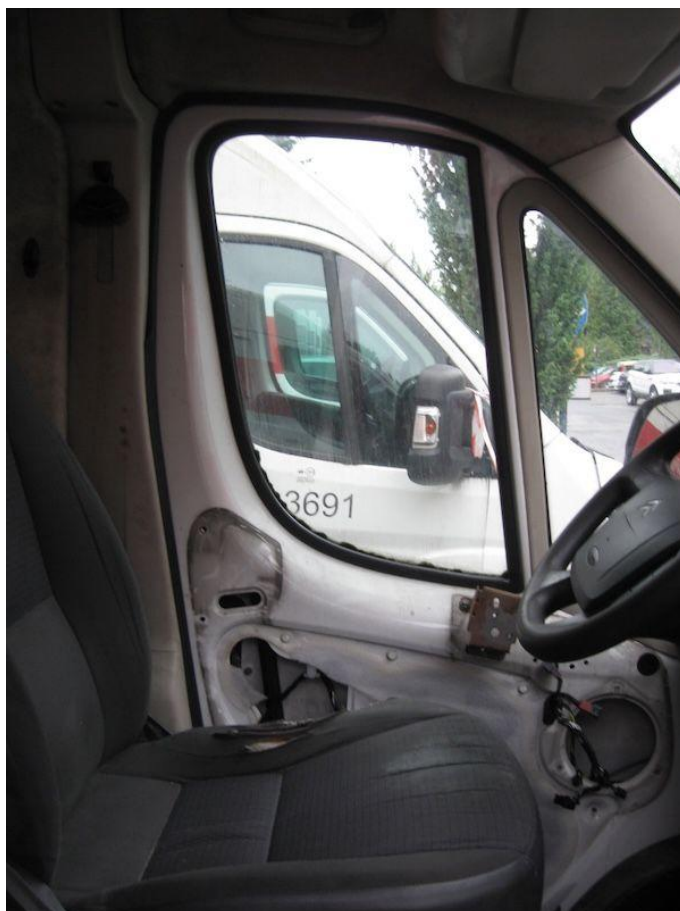

Fot. nr 28

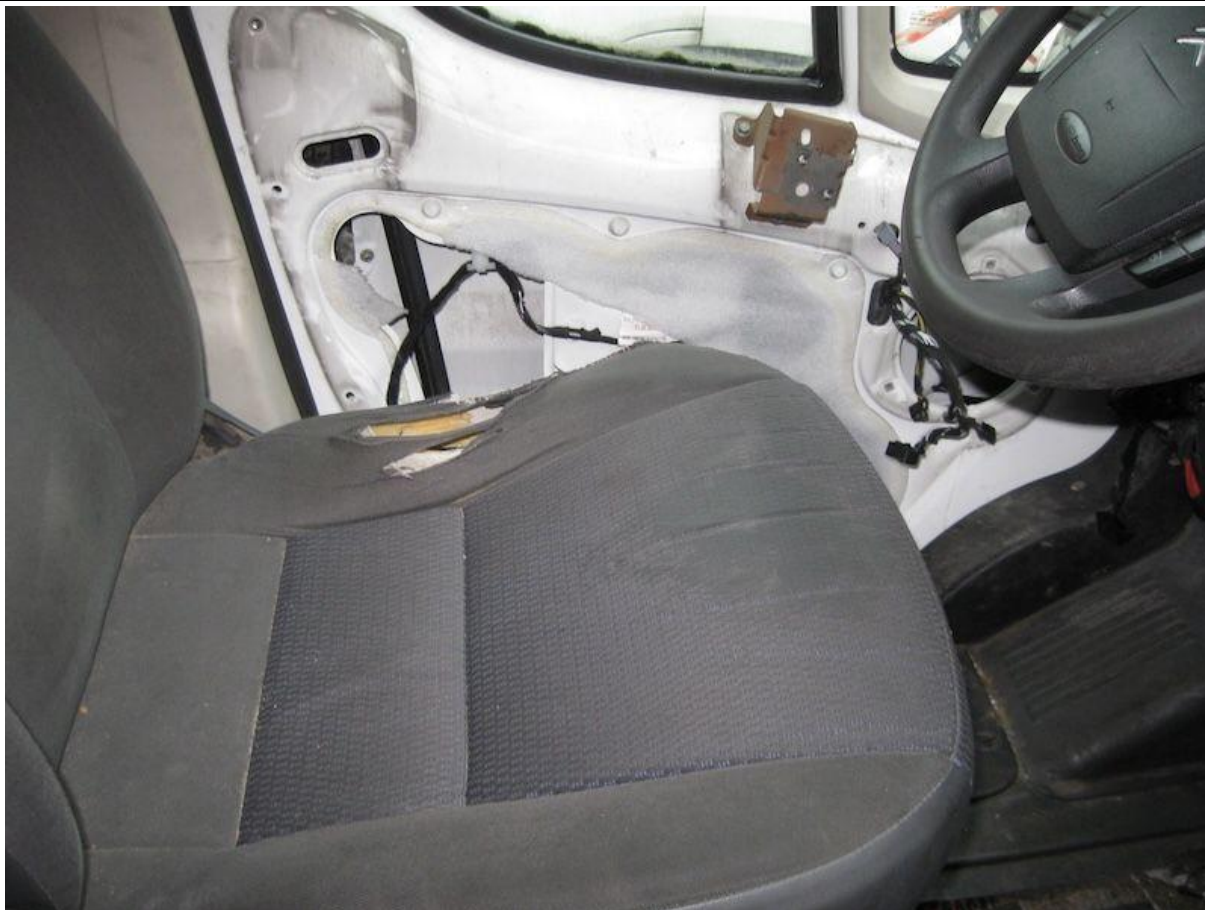

Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36

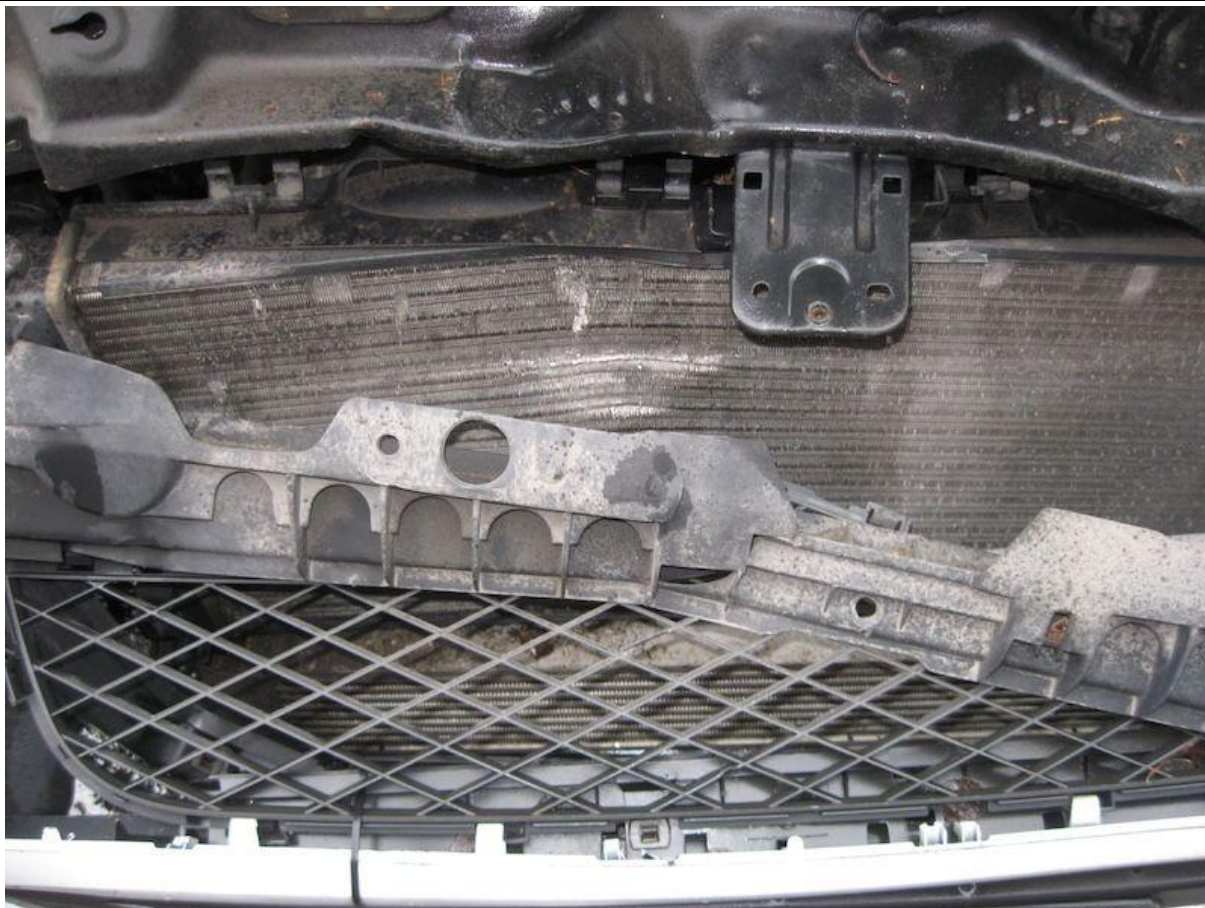

Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: KR6R432

z dnia: 2025/08/04

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
9. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
10. Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zastanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.