


Zleceniodawca:

Rzecznawca:
appr.a.eu s.c.

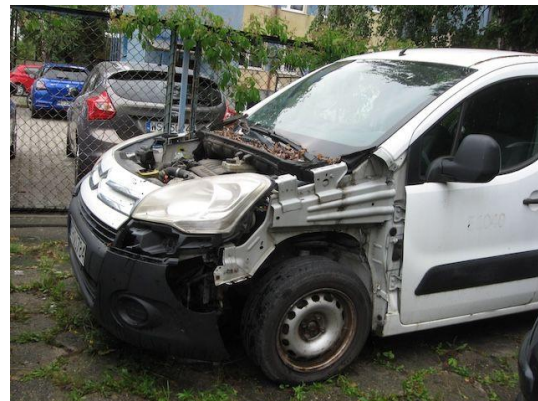

OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [D] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF77C9HTCBJ615977
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	KR2J784
Model pojazdu:	Berlingo 1.6 HDI Kat. MR`03 E4 1.9t	Nr Info-Ekspert:	008-02445
Wersja:	First (800kg)	Rok produkcji:	2011
Data pierwszej rejestracji	2011/05/30		
Data ważności badania technicznego	2024/04/27		
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 2 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	1935 kg / 800 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	2690 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1560 ccm / 55kW (75KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E4		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone	7	Przegroda przestrzeni bagażowej
2	Immobilizer	8	Przygotowanie do montażu radia
3	Kolumna kierownicy regulowana	9	Światło dodatkowe STOP
4	Listwy boczne	10	Uchwyty do mocowania bagażu
5	Opony 175/65 R14	11	Wspomaganie układu kierowniczego
6	Poduszka powietrzna kierowcy		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 +Klimatyzacja
 - 2 +Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - 3 Poduszka powietrzna pasażera
 - 4 +Szyby przednie regulowane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Austone Athena 195/65 R15 91H	3,0
Przednie prawe:	*Austone Athena 195/65 R15 91H	2,0
Tylne lewe:	*Austone Athena 195/65 R15 91H	3,0
Tylne prawe:	*Austone Athena 195/65 R15 91H	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Niesprawność silnika	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Brak		
2	Błotnik przedni	P	Brak		
3	Pokrywa przednia		Brak		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania, odpryski, korozja		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania, odpryski		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania, odpryski		
7	Próg	L	Zarysowany, skorodowany		
8	Próg	P	Zarysowany, skorodowany		
9	Dach		Wgnieciony		
10	Błotnik tylny	L	Zarysowania, odpryski		
11	Ściana boczna nadwozia	L	Zarysowania, odpryski, pocięta		
12	Ściana boczna nadwozia	P	Zarysowania, odpryski, pocięta		
13	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania, odpryski, pocięte		
14	Pas tylny		wgnieciony		

Okleina reklamowa z licznymi zarysowaniami
Listwa pod lewym reflektorem - brak

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		BRAK	
2	Dach		80	
3	Błotnik przedni	L	BRAK	
4	Drzwi przednie	L	80	
5	Błotnik tylny	L	70	
6	Drzwi tyłu nadwozia		70	
7	Błotnik przedni	P	BRAK	
8	Drzwi przednie	P	80	
9	Drzwi tylne	P	BRAK	
10	Błotnik tylny	P	110	
11	Drzwi tyłu nadwozia		170	
12	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		38	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, połamany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	zarysowana,		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	zarysowane, połamane		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Poszycie zderzaka tylnego		Zarysowane, pogięte		
6	Lampa zespolona tylna	L	Zarysowana, połamana		
7	Lampa zespolona tylna	P	Popękana		
8	Szyba przednia		Odpryski		

Listwa Brak osłon kolumny kierownicy

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony, popalony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony, rozerwany		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
4	Wykładzina boków w cz. ładunkowej		Połamane		
5	Pas bezpieczeństwa środkowy		Urwany		

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Chłodnica powietrza	Połamane		
2	Chłodnica wody	Połamane		
3	Wentylator chłodnicy	Połamane		
4	Obudowa wentylatora chłodnicy	Połamane		

Wycieki spod uszczelnień silnika

**RAMA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Podłużnica ramy	L	Skorodowana		
2	Podłużnica ramy	P	Skorodowana		
3	Poprzeczka przednia		Skorodowana		
4	Poprzeczka środkowa		Skorodowana		
5	Poprzeczka tylna		Skorodowana		

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		
5	Elementy zawieszenia		Skorodowane		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

Kolumna kierownicy nieprzykręcona

JAZDA KONTROLNA

Pojazd w trakcie oględzin niesprawny, nie uruchamia się

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Brak
3	Dowód rejestracyjny	NIE
4	Faktura (rachunek) zakupu	NIE
5	Dowód odprawy celnej	NIE
6	Umowa kupna-sprzedaży	NIE
7	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE
8	Podnośnik samochodowy	NIE
9	Instrukcja obsługi	NIE
10	Gaśnica	NIE

11	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
12	Apteczka	NIE
13	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Polska

Pojazd okazano kompletny, niesprawny technicznie.
Okazano dowód rejestracyjny, brak kluczków od pojazdu

1. Pojazd z rynku Polskiego.
2. Ilość właścicieli - 2
3. Przebieg zweryfikowano z danymi z CEP.

Pojazd w trakcie oględzin niesprawny, nie uruchamia się
Pojazde silnie zdekompletowany

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: KR2J784

z dnia: 2025/08/04

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyza stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
9. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
10. Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zastanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.