

Nr zlecenia: 26081/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/03

**Zleceniodawca:**

CARPORT  
Baranowo, Ul. Budowlanych 7  
62-081 Przeźmierowo

**Rzeczoznawca:**

appr.a.eu s.c.



## OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                              | Dane: [D] VII-2025 |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t   | VIN:               | VF37M9HF0DJ586800 |
| Marka:                                       | PEUGEOT                      | Nr rejestracyjny:  | GDA04704          |
| Model pojazdu:                               | Partner HDI MR`08 E5 2.2t    | Nr Info-Ekspert:   | 029-02817         |
| Wersja:                                      | L1 Active                    | Rok produkcji:     | 2013              |
| Wskazanie drogomierza                        | 102496 km                    |                    |                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2013/05/09                   |                    |                   |
| Data ważności badania technicznego           | 2025/03/25                   |                    |                   |
| Rodzaj nadwozia                              | furgon 4 drzwiowy 3 osobowy  |                    |                   |
| Dop. masa całkow. / Ładowność                | 2200 kg / 600 kg             |                    |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna |                    |                   |
| Rozstaw osi                                  | 2728 mm                      |                    |                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym       |                    |                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 1560 ccm / 68kW (92KM)       |                    |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                  |                    |                   |
| Norma spalin                                 | E5                           |                    |                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                     | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia      |
|------|------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół      | 7    | Poduszka powietrzna pasażera    |
| 2    | Drzwi tylne dwuskrzydłowe, asymetryczne, pełne | 8    | Przegroda przestrzeni bagażowej |

|   |                              |    |                                  |
|---|------------------------------|----|----------------------------------|
| 3 | Fotel pasażera pojedynczy    | 9  | Radioodtwarzacz CD + MP3         |
| 4 | Klimatyzacja                 | 10 | Szyby przyciemniane              |
| 5 | Ławka 2 osobowa              | 11 | Wspomaganie układu kierowniczego |
| 6 | Poduszka powietrzna kierowcy | 12 | Zamek centralny                  |

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ               | Bieżnik [mm] |
|-----------------|--------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *AUSTONE 195/65 R15 91 H | 3,0          |
| Przednie prawe: | *AUSTONE 195/65 R15 91 H | 3,0          |
| Tylne lewe:     | *AUSTONE 195/65 R15 91 H | 3,0          |
| Tylne prawe:    | *AUSTONE 195/65 R15 91 H | 3,0          |

### KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

#### KOREKTY RÓŻNE:

Aktualność badań technicznych ( - )

Korekta wynikająca ze stanu techn. ( - )

KOREKTY RÓŻNE RAZEM ( - )

KOREKTA ZA OGUMIENIE ( - )

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



#### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu         | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis          | Fot. nr |
|------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 1    | Błotnik przedni        | L     | Uszkodzenie kolizyjne                                  |               |         |
| 2    | Błotnik przedni        | P     | Uszkodzenie kolizyjne                                  |               |         |
| 3    | Pokrywa przednia       |       | Uszkodzenie kolizyjne                                  |               |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie  | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |               |         |
| 5    | Drzwi boczne przednie  | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |               |         |
| 6    | Drzwi boczne tylne     | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |               |         |
| 7    | Próg                   | L     | Odpryski powłoki lakierowej                            |               |         |
| 8    | Próg                   | P     | Odpryski powłoki lakierowej                            |               |         |
| 9    | Błotnik tylny          | P     | Wgniecenie                                             |               |         |
| 10   | Drzwi tyłu nadwozia    |       | Wgniecenie                                             |               |         |
| 11   | Wzmocnienie czołowe    |       | Uszkodzenie kolizyjne                                  |               |         |
| 12   | Poprzeczka dolna       |       | Uszkodzenie kolizyjne                                  |               |         |
| 13   | Gniazdo reflektora     |       | Uszkodzenie kolizyjne                                  |               |         |
| 14   | Drzwi boczne           | L     | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |               |         |
| 15   | Drzwi boczne           | P     | Odkształcone                                           | Rozbita szyba |         |
| 16   | Drzwi boczne dodatkowe |       | Wgniecenie                                             |               |         |

Pojazd z uszkodzenie kolizyjnym przodu uszkodzony prawy bok oraz tył, wewnątrz pojazdu zdekompletowane brak podzespołów AIRBAG oraz silnika ze skrzynią biegów



#### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 90                   |      |
| 2    | Dach             |       | 90                   |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 90                   |      |

|    |                     |   |     |  |
|----|---------------------|---|-----|--|
| 4  | Drzwi przednie      | L | 90  |  |
| 5  | Poszycie boku       | L | 106 |  |
| 6  | Błotnik tylny       | L | 100 |  |
| 7  | Drzwi tyłu nadwozia |   | 100 |  |
| 8  | Błotnik przedni     | P | 90  |  |
| 9  | Drzwi przednie      | P | 80  |  |
| 10 | Drzwi tylne         | P | 62  |  |
| 11 | Błotnik tylny       | P | 100 |  |
| 12 | Drzwi tyłu nadwozia |   | 110 |  |

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Reflektor                 | L     | Brak               |      |         |
| 2    | Reflektor                 | P     | Brak               |      |         |
| 3    | Obudowa lusterka bocznego | L     | Pęknięcie          |      |         |
| 4    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Zarysowana         |      |         |
| 5    | Lampa zespolona tylna     | P     | Pęknięty klosz     |      |         |
| 6    | Szyba przednia            |       | Pęknięcie          |      |         |
| 7    | Zderzak tylny             |       | Rozerwany          |      |         |
| 8    | Lampa zespolona tylna     | L     | Pęknięty klosz     |      |         |
| 9    | Lampa zespolona tylna     | P     | Pęknięty klosz     |      |         |

Woda we wnętrzu przedziału pasażerskiego, zniszczone wykładziny



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia            | Opis      | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------|---------|
| 1    | Fotel przedni                                 | L     | Zabrudzony, przetarcia        |           |         |
| 2    | Fotel przedni                                 | P     | Uszkodzenie mechanizmu fotela |           |         |
| 3    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zabrudzone                    | Pęknięcie |         |
| 4    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | P     | Zabrudzone                    | Pęknięcie |         |
| 5    | Akumulator                                    |       | Zużyty                        |           |         |



### SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Liczne ślady wycieku oleju

### JAZDA KONTROLNA

Jazda próbna nie odbyła się. Pojazd uszkodzony kolizyjnie, nie jest dopuszczony do ruchu w obecnym stanie.

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

POJAZD Z WIDOCZNYMI ŚLADAMI INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI. NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ  
DODATKOWYCH USTEREK ISTNIEJĄCYCH W POJEZDZIE

BRAK WAŻNYCH BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDU

BRAK DOSTĘPU DO STREFY BAGAZOWEJ, DRZWI ZABLOKOWANE

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14

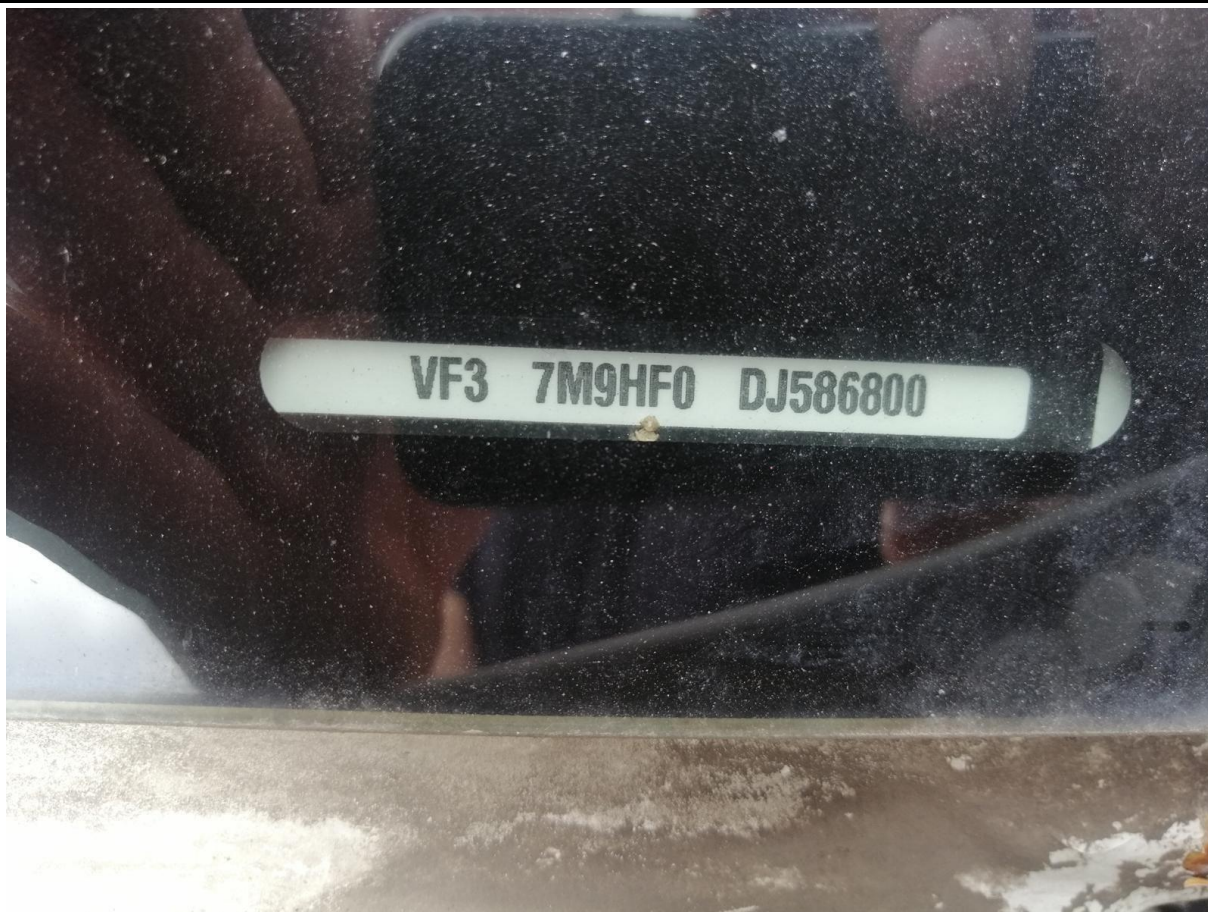

Fot. nr 15

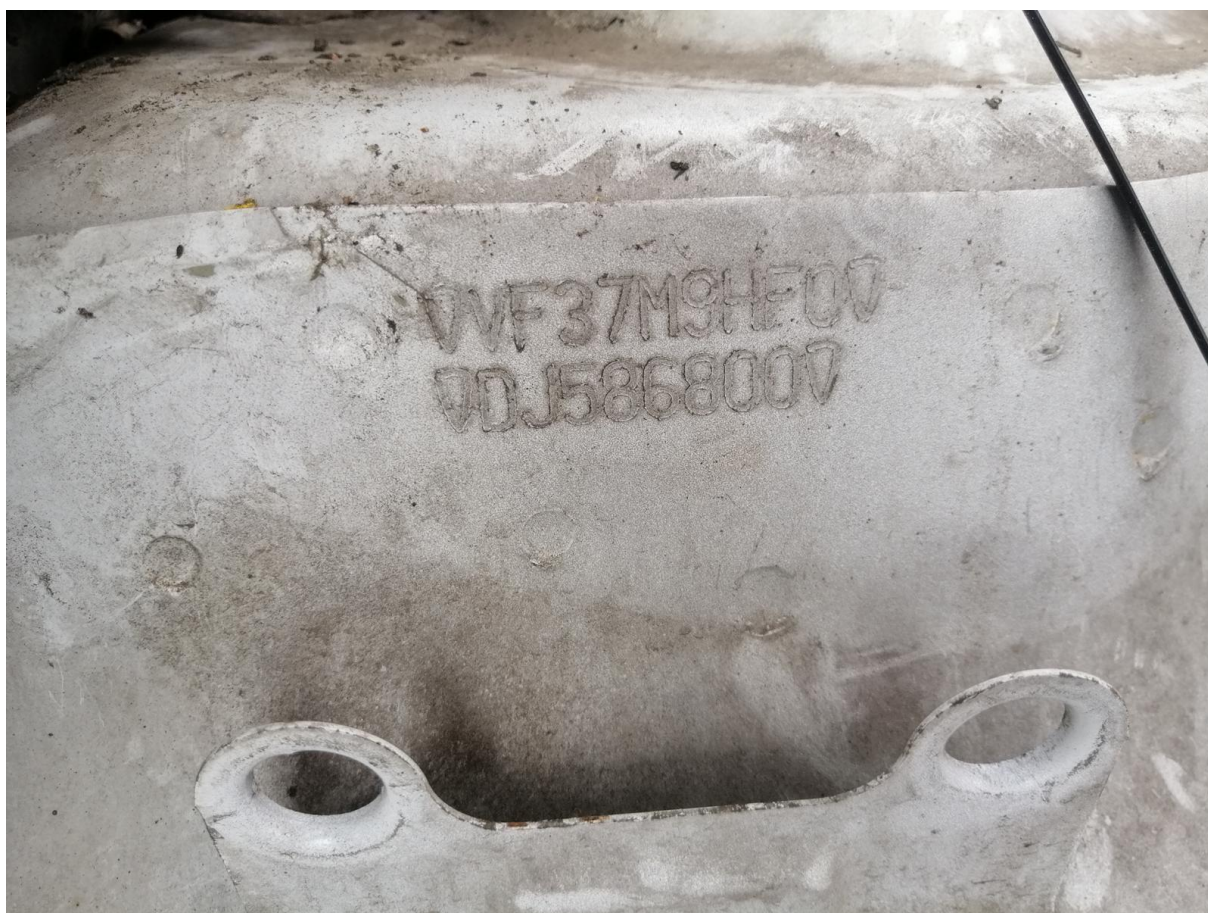

Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu.. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
- 9 Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
- 10 Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zdanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.