

Nr zlecenia: 26085/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/04

Zleceniodawca:

CARPORT
Baranowo, Ul. Budowlanych 7
62-081 Przeźmierowo

Rzeczoznawca:

appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [C] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy	VIN:	Z C F A 1 E D 0 4 D 2 6 1 0 7 2 4
Marka:	IVECO E.CARGO	Nr rejestracyjny:	GDA04194
Model pojazdu:	ML 120 EL18 EuroCargo E5 12.0t	Nr Info-Ekspert:	228-03526
Wersja:		Rok produkcji:	2013
Data pierwszej rejestracji	2013/05/07		
Data ważności badania technicznego	2026/03/10		
Rodzaj zabudowy	furgon kontenerowy izotermiczny		
Rodzaj kabiny	krótka (odchylana)		
Dop. masa całkow.	11990 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna		
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	resory / resory / 4180 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	3920 ccm / 130kW (177KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
2	Akumulatory 2 szt. 110 Ah
3	Alternator 70 A
4	Amortyzatory hydrauliczne teleskopowe
5	Blokada kierownicy
6	Filtr paliwa podgrzewany
7	Fotel kierowcy regulowany
8	Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie
9	Fotel pasażera centralny składany
10	Hamulec silnikowy
11	Immobilizer
12	Kolumna kierownicy regulowana

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

13	Lusterko rampowe
14	Obrotomierz
15	Opony 225/75 R17,5
16	Osuszacz powietrza podgrzewany
17	Szyby przyciemniane
18	Tachograf dla 2 kierowców
19	Transformator
20	Wspomaganie układu kierowniczego
21	Wyświetlacz LCD
22	Zbiornik AdBlue 25l podgrzewany
23	Zbiornik paliwa 115l

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*DUNLOP 265/70 R17,5	5,0
Przednie prawe:	*DUNLOP 265/70 R17,5	5,0
Tylne LZ:	*DUNLOP 265/70 R17,5	8,0
Tylne LW:	*DUNLOP 265/70 R17,5	8,0
Tylne PZ:	*DUNLOP 265/70 R17,5	8,0
Tylne PW:	*DUNLOP 265/70 R17,5	8,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZABUDOWY	(+)
WARTOŚĆ WINDY ZAŁADOWCZEJ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Korekta konieczna weryfik. serwis	(-)
Stan utrzymania pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Narożnik przedni kabiny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Narożnik przedni kabiny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Dach		Złuszczenie powłoki lakieru		

**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Dach		80	
2	Drzwi	L	80	
3	Ściana boczna	L	80	
4	Drzwi	P	80	
5	Ściana boczna	P	80	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, pęknięty		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana, połamane wkłady		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Rozdarcie materiału		
2	Fotel przedni	P	Przepalone miejscowo poszycie		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	L	Zabrudzone		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	P	Zabrudzone		
5	Akumulator		Zużyty		

Zaburzenie w kabinie pojazdu.

**RAMA**

Korozja miejscowa ramy

**NADWOZIE ŁADUNKOWE**

Nadwozie ślady zarysowań, wgniecenia
Siłowniki windy zapocenia
Antyrowerówka wgniecenie

JAZDA KONTROLNA

Jazda próbna nie była możliwa. Pojazdu nie daje się uruchomić. Rozładowane zasilanie. Przekazana informacja o uszkodzeniu silnika. Nie można wyluczyć dodatkowych usterek w pojeździe. Pojazd stoi od dłuższego czasu nieeksploatowany

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pojazd ze śladami intensywnej eksploatacji. Konieczna szczegółowa diagnostyka pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26

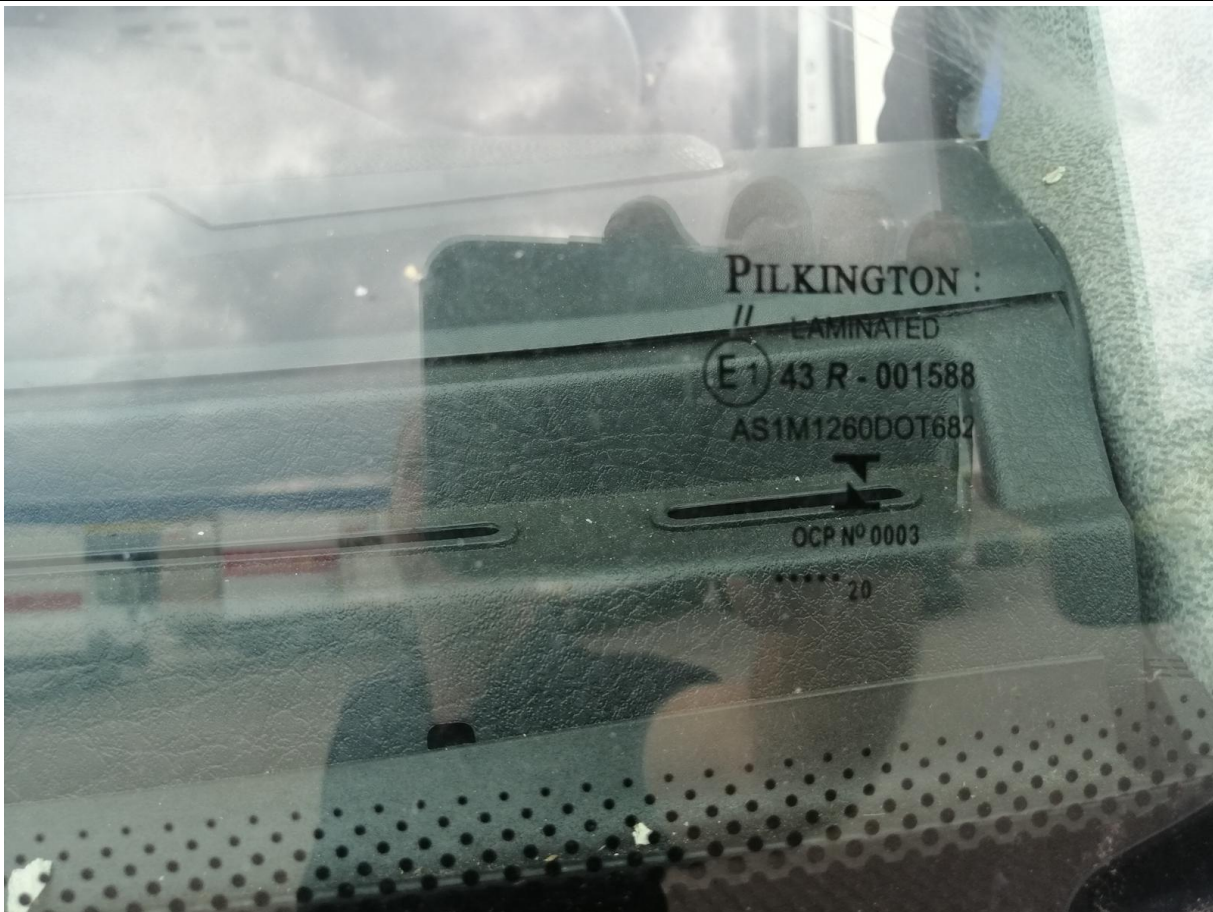

Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39

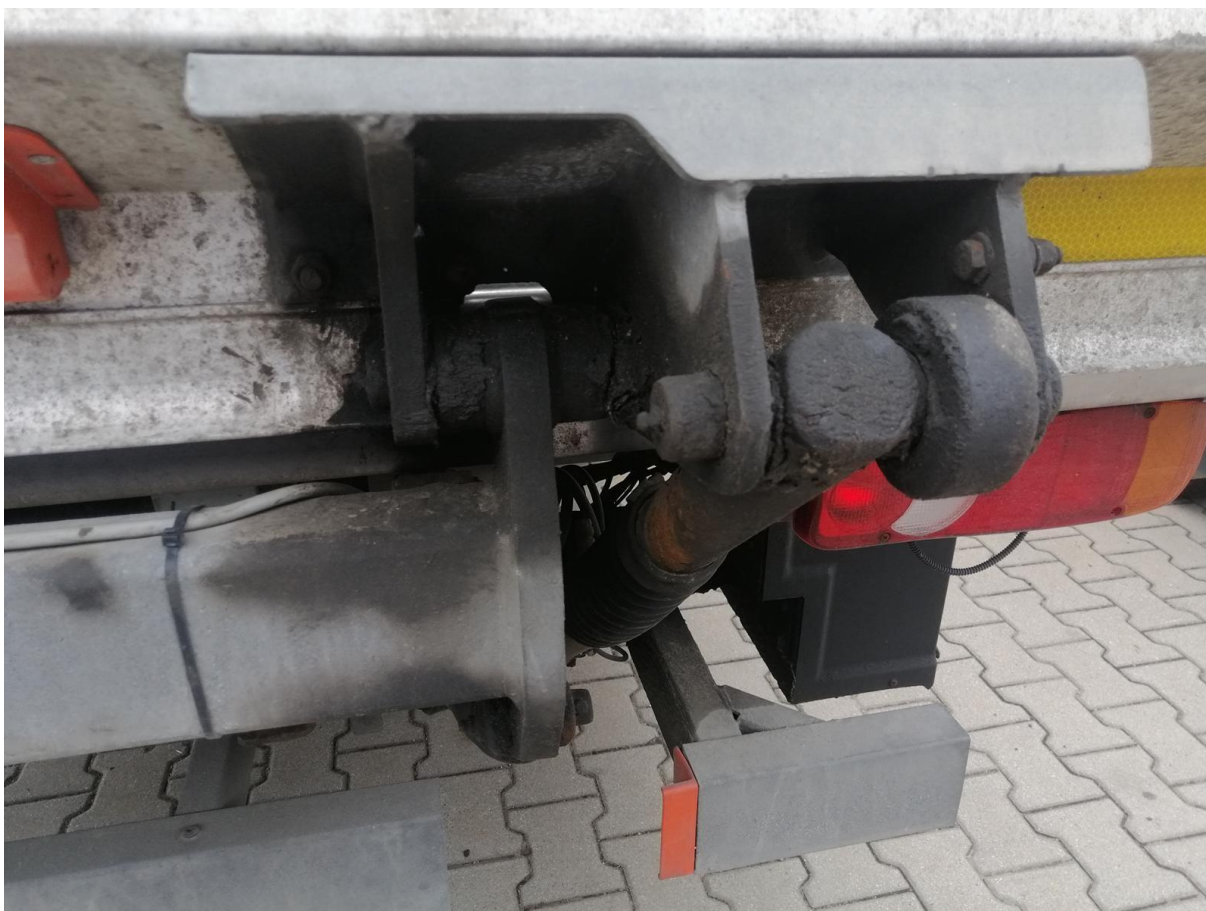

Fot. nr 40



Fot. nr 41

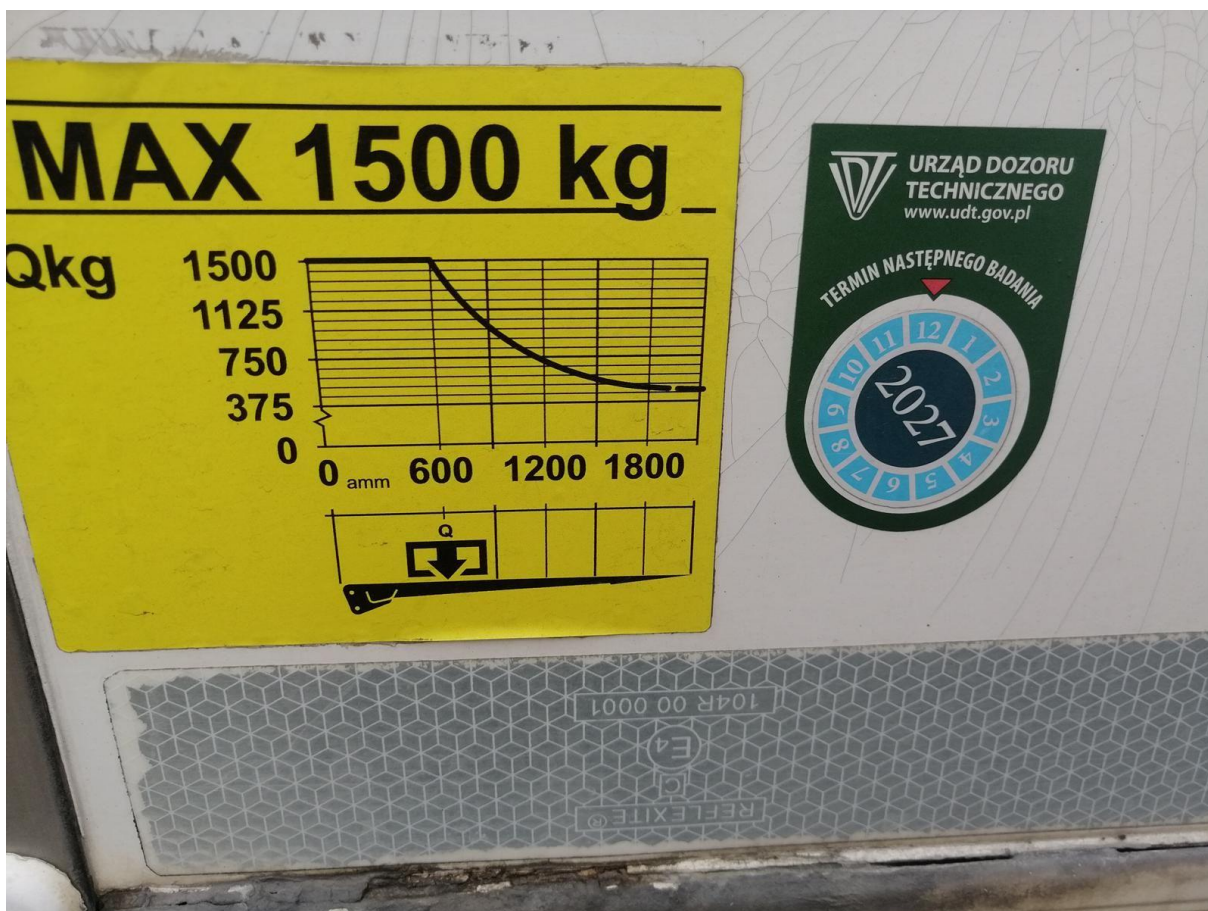

Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 26085/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/04

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu.. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
- 9 Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
- 10 Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zdanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.