

Zlecniodawca:

Rzecznawca:
appraeo s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [D] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF3YC5MFC12797994
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	GDA29410
Model pojazdu:	Boxer 335 2.2 HDI MR`14 E5 3.5t	Nr Info-Ekspert:	029-03012
Wersja:	L3H2	Rok produkcji:	2015
Data pierwszej rejestracji	2015/02/06		
Data ważności badania technicznego	2026/02/14		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	3490 kg / 1465 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	4035 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 110kW (150KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa dachowa	9	Komputer pokładowy
2	Drzwi boczne lewe przesuwne	10	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Drzwi boczne prawe przesuwne	11	Przegroda przestrzeni bagażowej
4	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne	12	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Fotel pasażera z regulacją odcinka	13	System wspomagania ruszania pod górę

6	Immobilizer	14	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Kolumna kierownicy regulowana	15	Wspomaganie układu kierowniczego
8	Koło zapasowe pełnowymiarowe	16	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Fartuchy p/błotne 4 szt.
Fartuchy p/błotne przednie
Fartuchy p/błotne tylne
- 3 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego + podłokie
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Podłokietnik fotela pasażera
Podłokietnik fotela kierowcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Klimatyzacja
- 2 +Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 3 Pakiet Multimedialny Ekran Dotykowy
Głośniki 4 szt.
Sterowanie radiem w kierownicy
Radioodtwarzacz CD + MP3
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
System Bluetooth
Wyświetlacz wielofunkcyjny 5"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Milever All Season VAN ML557 225/70 R15C 112/110 R	2,0
Przednie prawe:	*Milever All Season VAN ML557 225/70 R15C 112/110 R	2,0
Tylne lewe:	*Tracmax 225/70 R15C 112/110 R	5,0
Tylne prawe:	*Tracmax 225/70 R15C 112/110 R	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Niesprawność silnika	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania, odpryski,		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania, odpryski, wgnieciony, skorodowany		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania, odpryski, korozja		

4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania, odpryski, korozja		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania, odpryski		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania, odpryski, korozja, pocięte		
7	Słupki przedni	L	Zarysowania, odpryski		
8	Słupki przedni	P	Zarysowania, odpryski		
9	Słupki D	L	Zarysowania, odpryski		
10	Słupki D	P	Zarysowania, odpryski, wgnieciony		
11	Próg	L	Zarysowany,		
12	Próg	P	Zarysowany,		
13	Dach		Zarysowania, odpryski, korozja, pocięte		
14	Łotnik tylny	L	Zarysowania, odpryski, korozja, pocięte		
15	Łotnik tylny	P	Zarysowania, odpryski, , pocięte		
16	Ściana boczna nadwozia	L	Zarysowania, odpryski, pocięte		
17	Ściana boczna nadwozia	P	Zarysowania, odpryski, korozja, pocięte		
18	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania, odpryski, korozja		
19	Listwa pod reflektorem	L	Wyłamana		
20	Listwa drzwi tyłu	P	Wyłamana, zdeformowana		
21	Listwa ochronna tylna	L	Zarysowana, zmatowiała		

Okleina reklamowa z licznymi zarysowaniami
 Liczne rozległe łuszczenia lakieru i korozja nadwozia
 L: listwy pozrywane, mocowane na blachwkręty



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120	
2	Dach		50	
3	Łotnik przedni	L	120	
4	Drzwi przednie	L	120	
5	Łotnik tylny	L	50	
6	Drzwi tyłu nadwozia		50	
7	Łotnik przedni	P	100	
8	Drzwi przednie	P	80	
9	Drzwi tylne	P	140	
10	Łotnik tylny	P	80	
11	Drzwi tyłu nadwozia		50	
12	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		70	
13	Ściana tylna kabiny		70	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, połamany		
2	Reflektor	P	łuszczący odbłyśnik		
3	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
4	Obudowa lusterka bocznego	P	Połamana		
5	Zderzak tylny		Zarysowany, połamany		
6	Poszycie zderzaka tylnego		Zdeformowany, zarysowany		
7	Lampa zespolona tylna	P	połamana		
8	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
9	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Liczne zarysowania i wgniecenia elementów metalowych. Sklejką zabrudzona, poryso		
10	Wykładziny drzwi tyłu		Połamane		
11	Wykładziny drzwi tyłu		Lewa brak, prawa połamana		
12	Listwa ochronna tylna prawa		Wylamana		

Wnętrze przestrzeni ładunkowej: Liczne zarysowania i wgniecenia elementów metalowych. tapicerki boków zabrudzone, porysowane, połamane
 Brak listew strony prawej
 Klamka drzwi suwanych prawych wylamana

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Pokrycie fotela przedniego	L	Porwane		
3	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Połamane		

Brak zasłepki bezpieczników w desce rozdzielczej
 Brak fotela kierowcy

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Wycieki spod uszczelnień

**RAMA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Podłużnica ramy	L	Skorodowana		
2	Podłużnica ramy	P	Skorodowana		
3	Poprzeczka przednia		Skorodowana		
4	Poprzeczka środkowa		Skorodowana		
5	Poprzeczka tylna		Skorodowana		

ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		
5	Elementy zawieszenia		Skorodowane		

Kołpaki połamane

JAZDA KONTROLNA

Pojazd w trakcie oględzin niesprawny, nie uruchamia się, brak luczyków

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	0
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Faktura (rachunek) zakupu	NIE
5	Dowód odprawy celnej	NIE
6	Umowa kupna-sprzedaży	NIE
7	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE
8	Podnośnik samochodowy	NIE
9	Instrukcja obsługi	NIE
10	Gaśnica	NIE
11	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
12	Apteczka	NIE
13	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Polska

Pojazd okazano kompletny, niesprawny technicznie.
Okazano dowód rejestracyjny, brak kluczyka od pojazdu

1. Pojazd z rynku Polskiego.
2. Ilość właścicieli - 2
3. Przebieg zweryfikowano z danymi z CEP.

Pojazd w trakcie oględzin niesprawny, nie uruchamia się

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35

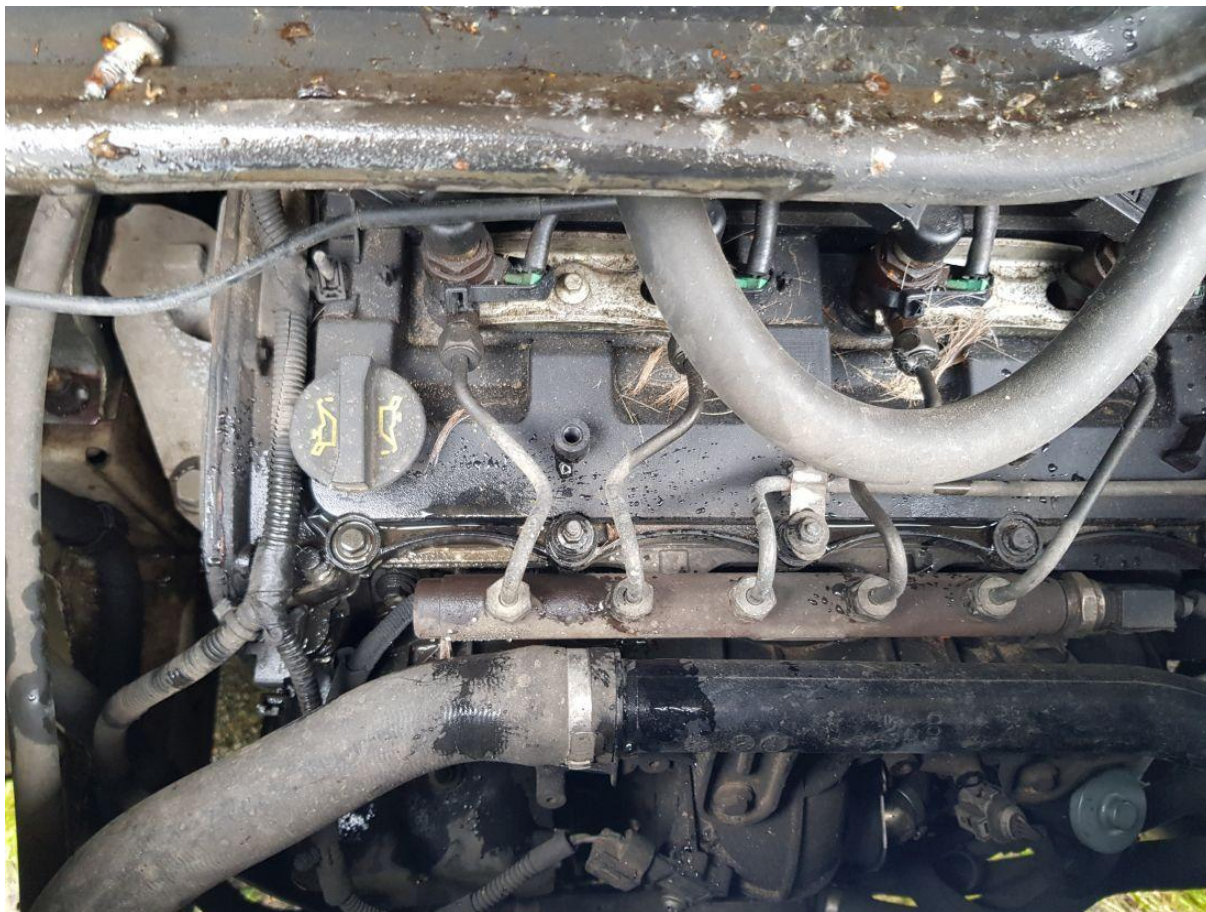

Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: GDA29410

z dnia: 2025/08/05

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
9. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
10. Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zastanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.