

Nr zlecenia: 26021/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/12

Zleceniodawca:

CARPORT
Baranowo, Ul.Budowlanych 7
62-081 Przeźmierowo

Rzeczoznawca:

appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF7YCAMFB11957956
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	SZ0948G
Model pojazdu:	Jumper 35 2.2 HDI Kat. MR`07 E4 3.5t	Nr Info-Ekspert:	008-01857
Wersja:	35 L2H2	Rok produkcji:	2011
Data pierwszej rejestracji		2011/07/05	
Data ważności badania technicznego		2024/06/28	
Opis rodzaju pojazdu		,	
Rodzaj nadwozia		furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy	
Dop. masa całkowita / Ładowność		3490 kg / 1460 kg	
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów		2 / przedni (4x2) / manualna	
Rozstaw osi		3450 mm	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		2198 ccm / 74kW (101KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów		4 / rzędowy	
Norma spalin		E4	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Drzwi boczne prawe przesuwne
- 2 Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne
- 3 Fotel pasażera podwójny
- 4 Immobilizer
- 5 Kolumna kierownicy regulowana
- 6 Komputer pokładowy
- 7 Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne
- 8 Obrotomierz
- 9 Poduszka powietrzna kierowcy
- 10 Przygotowanie do montażu radia
- 11 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 12 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 13 Światła z regulacją kąta pochylenia
- 14 Światło dodatkowe STOP
- 15 Tapicerka z materiału
- 16 Wspomaganie układu kierowniczego
- 17 Zabezpieczenie automatyczne drzwi przed otwarciem
- 18 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 19 Zawieszenie tylne wzmocnione
- 20 Zawór automatycznego odcięcia paliwa w przypadku kolizji
- 21 Zbiornik paliwa 90l

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotel kierowcy z podłokietnikiem z regulacją wysokości z regulacją lędźwiową
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Podłokietnik fotela kierowcy
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*SNOWIRIDE 225/70 R15 112/110 R	3,5
Przednie prawe:	*SNOWIRIDE 225/70 R15 112/110 R	4,0
Tylne lewe:	*SNOWIRIDE 225/70 R15 112/110 R	3,5
Tylne prawe:	*SNOWIRIDE 225/70 R15 112/110 R	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Aktualność badań technicznych	(-)
Korekta konieczna weryfik. serwis	(-)
Stan utrzymania pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej z		

miejscową korozją blachy					
4	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione głęboko		
5	Słupek przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Słupek przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
7	Słupek D	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
8	Słupek D	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
9	Próg	L	Skorodowany		
10	Próg	P	Skorodowany		
11	Dach		Odkształcony, korozja oraz złuszczenia powłoki lakieru		
12	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Wgniecenia	
13	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	Wgniecenia, urwana listwa dolna	
14	Drzwi tyłu nadwozia		Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		

Pojazd do oględzin okazany zdekompletowany, brak przedniego zderzaka oraz podzespołów silnika oraz układu chłodzenia.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80	
2	Błotnik przedni	L	720	
3	Drzwi przednie	L	220	
4	Poszycie boku	L	170	
5	Błotnik tylny	L	150	
6	Drzwi tyłu nadwozia		140	
7	Błotnik przedni	P	80	
8	Drzwi przednie	P	100	
9	Drzwi tylne	P	80	
10	Błotnik tylny	P	440	
11	Drzwi tyłu nadwozia		280	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		brak		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięta		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Pęknięta		
4	Zderzak tylny		Pęknięty		
5	Lampa zespolona tylna	L	Brak		
6	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięcie		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Rozerwany		
2	Pokrycie fotela przedniego	L	Rozerwane		
3	Fotel przedni	P	Rozerwany		
4	Pokrycie fotela przedniego	P	Zabrudzone		
5	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zdekompletowane		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		
9	Akumulator		Zużyty		

Zdekompletowane wnętrze w pojeździe, brak licznika braki w wyposażeniu

JAZDA KONTROLNA

Jazda próbna nie była możliwa. Pojazdu nie daje się uruchomic. Konieczna szczegółowa weryfikacja serwisowa. Przekazano informacje o uszkodzeniu silnika w pojeździe

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pojazd ze śladami intensywnej eksploatacji. Konieczna szczegółowa diagnostyka usterek oraz ingerencja w stan blacharsko-lakierniczy.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13

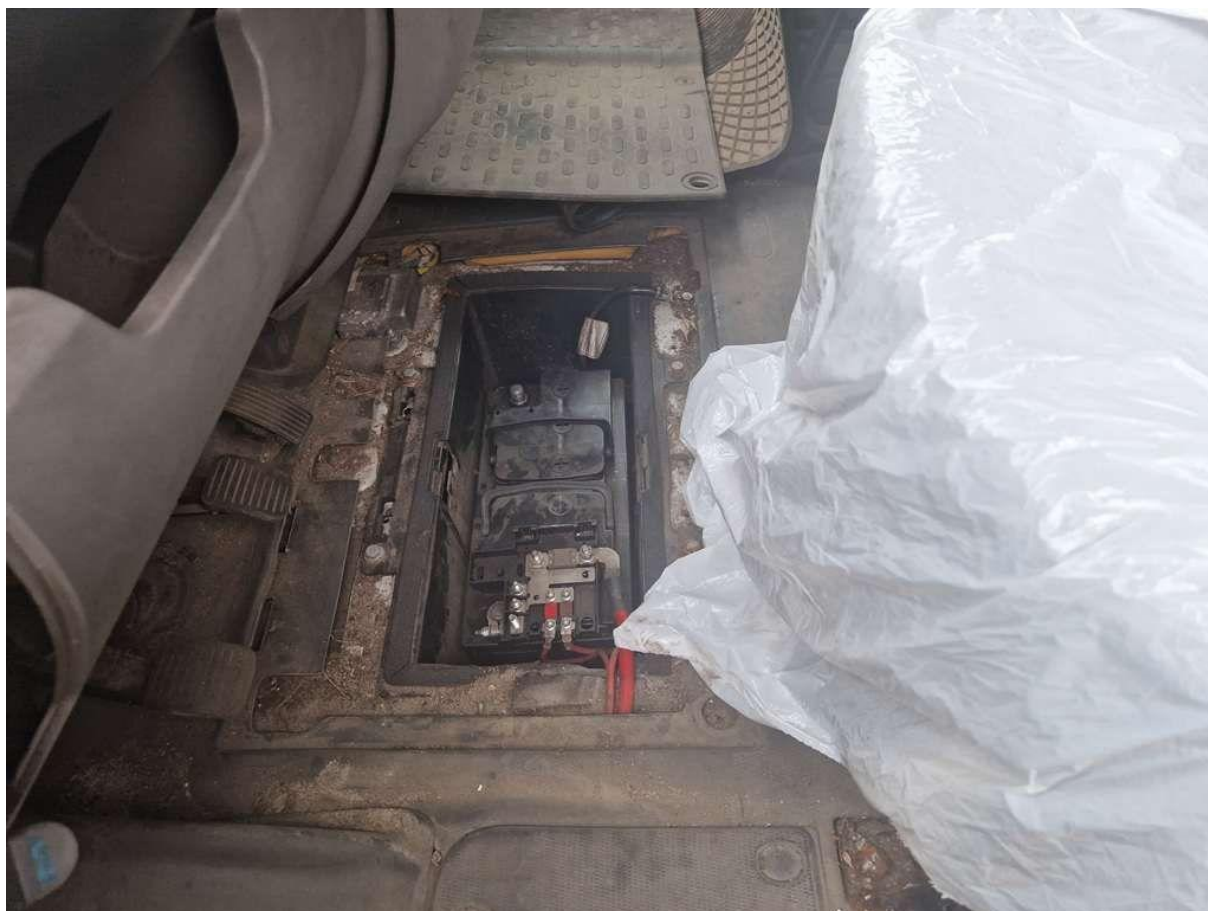

Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25

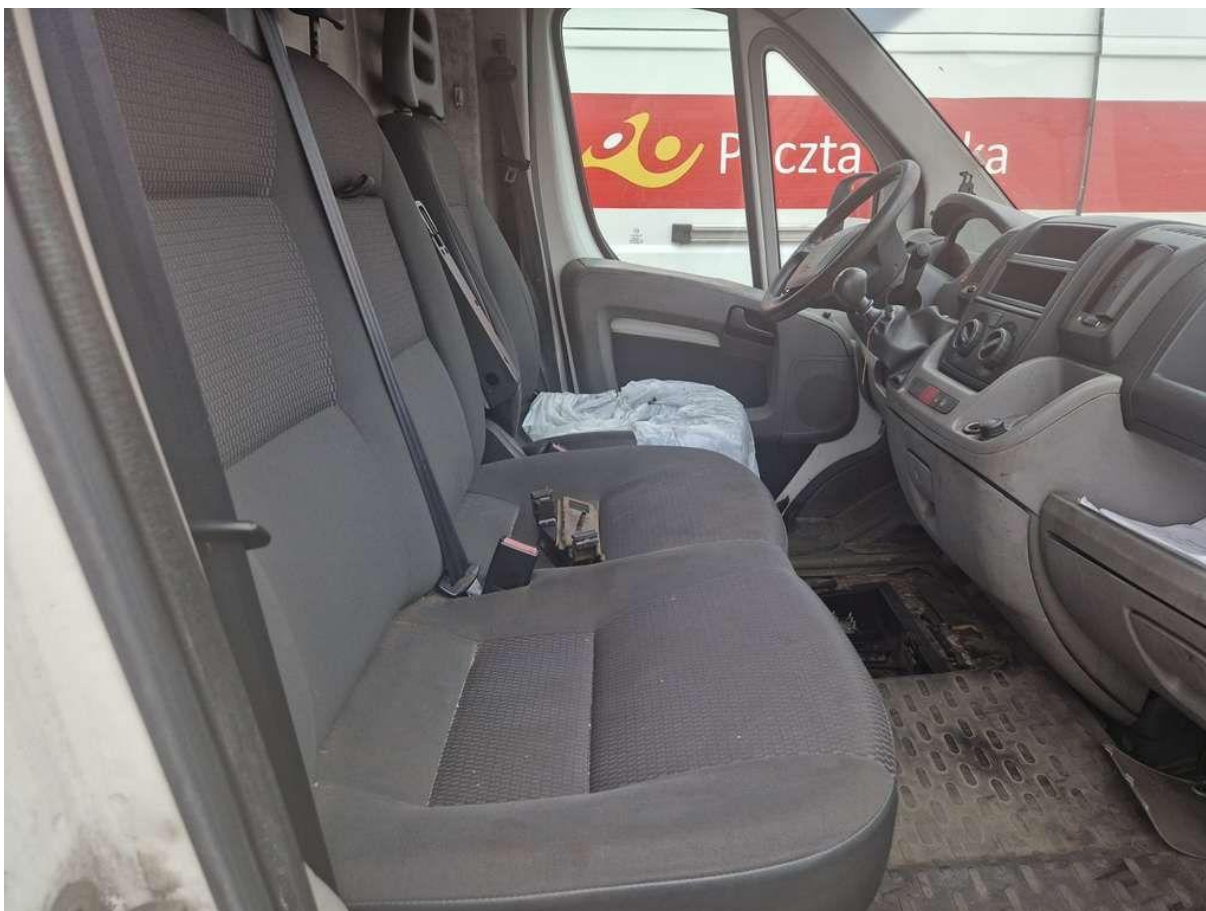

Fot. nr 26

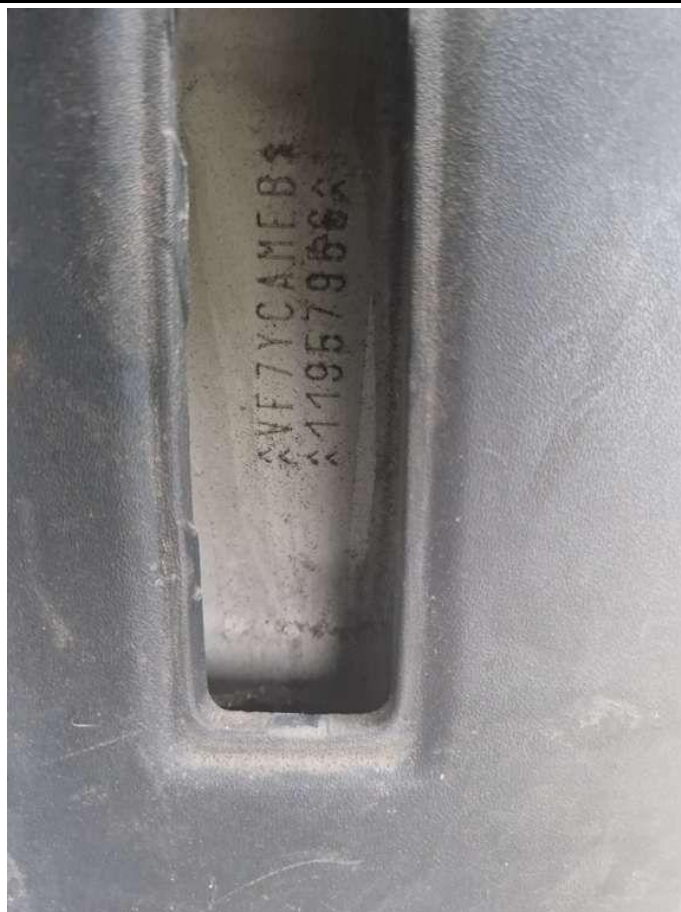

Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44

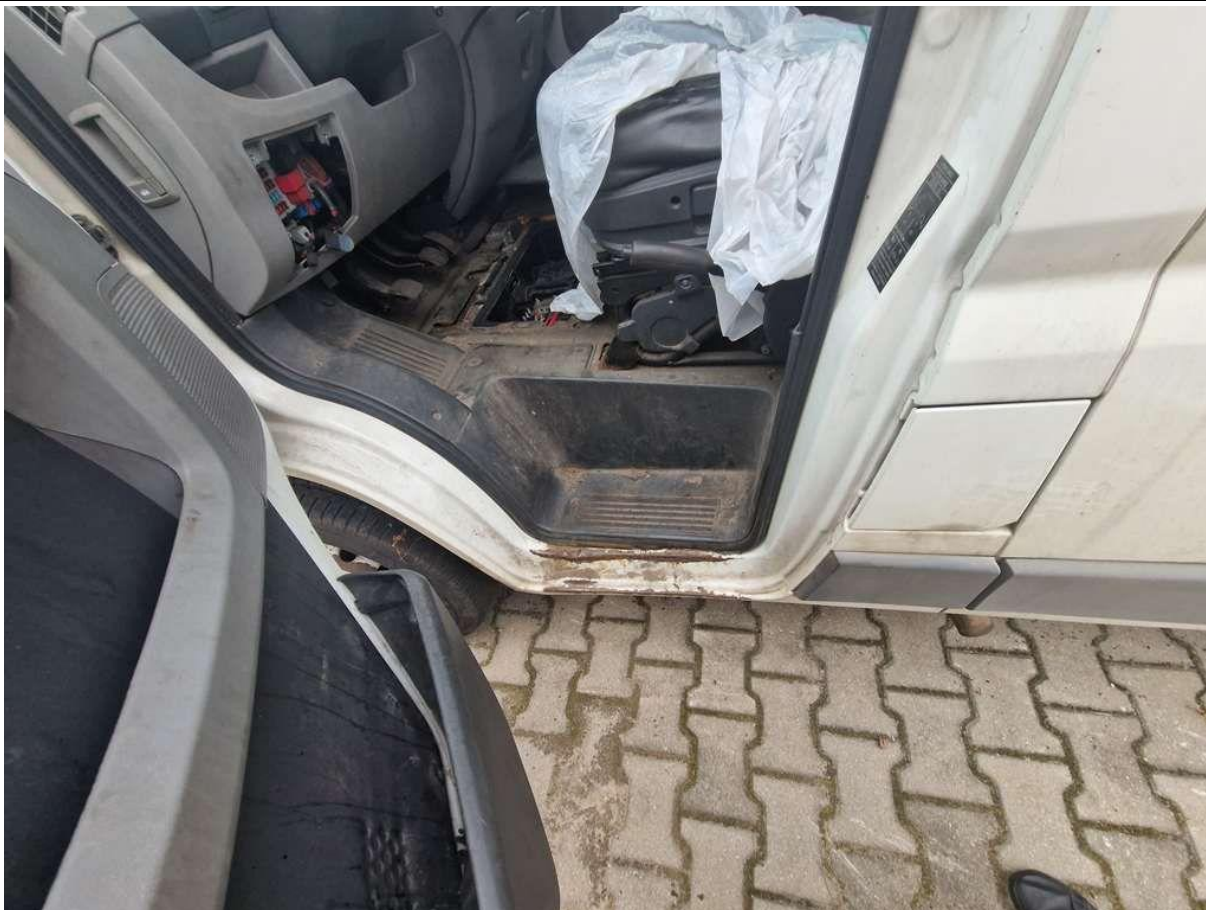

Fot. nr 45



Fot. nr 46

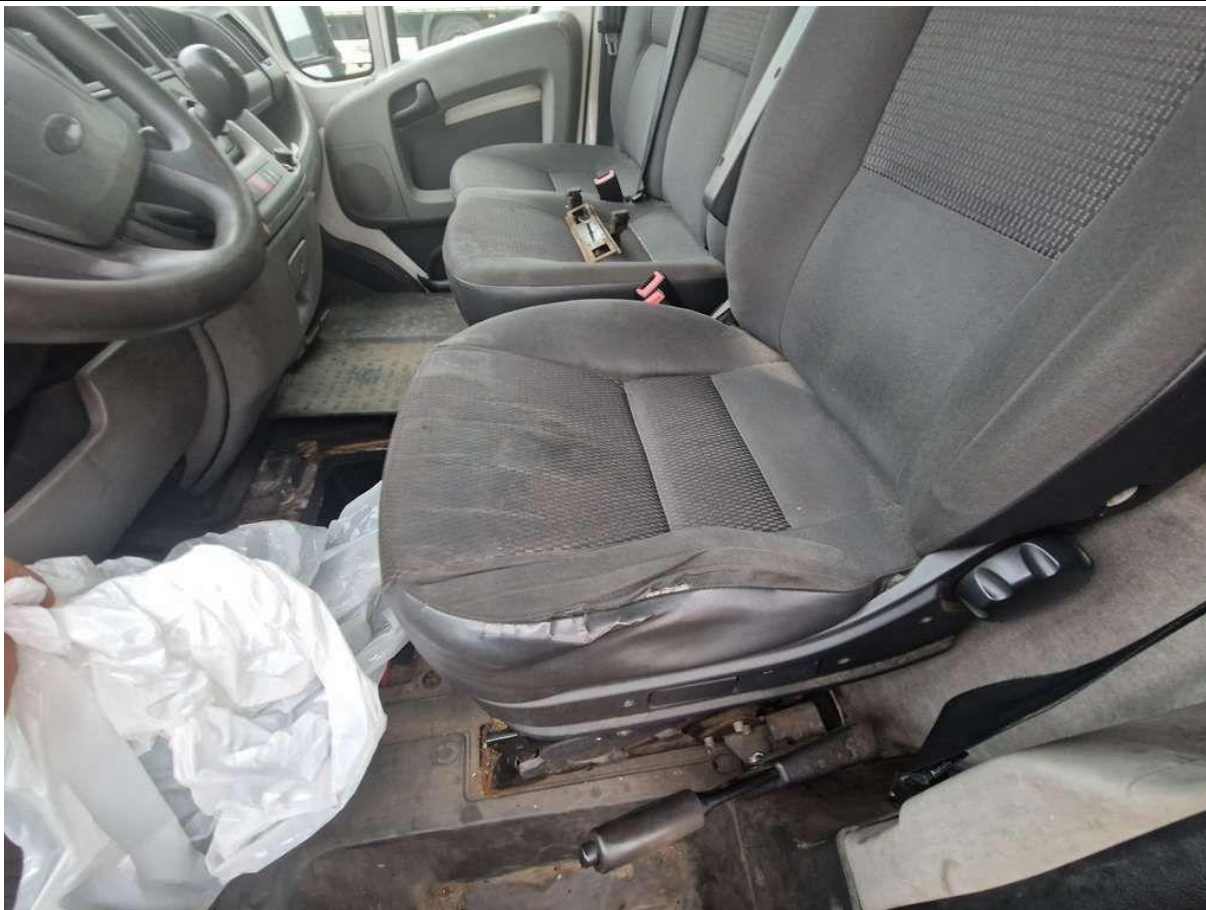

Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56

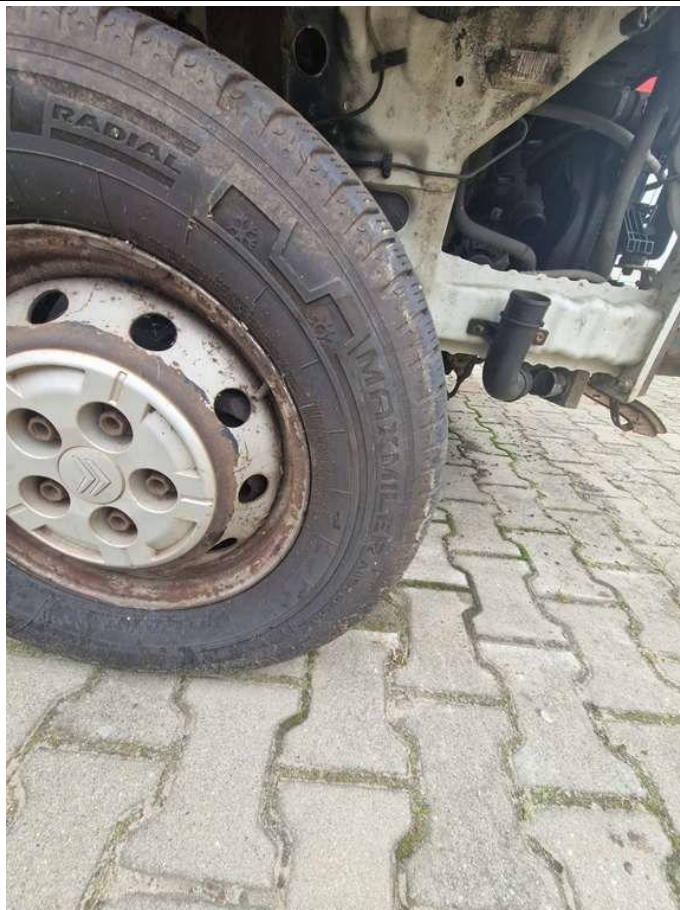

Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63

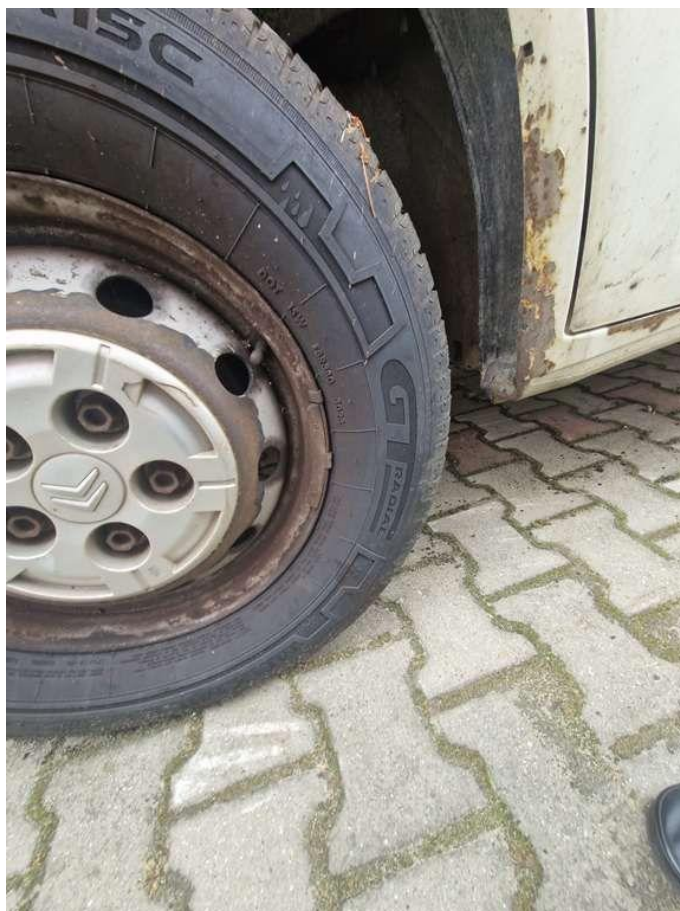

Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Wycena numer: 26005/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/12

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu.. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
- 9 Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
- 10 Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zdanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.