


Zlecniodawca:

Rzecznawca:

appraeu s.c.

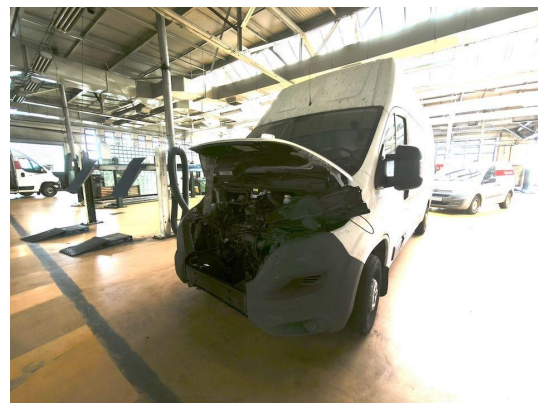

OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [D] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF3YCBNFC12R23669
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	WWL8255N
Model pojazdu:	Boxer 435 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t	Nr Info-Ekspert:	029-03891
Wersja:	L3H2 Pro	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	447879 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/12/03		
Data ważności badania technicznego	2025/12/03		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	3490 kg / 1525 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	4035 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2179 ccm / 103kW (140KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6.2		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa dachowa	9	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	10	Przegroda przestrzeni bagażowej
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne	11	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

4	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	12	System wspomagania ruszania pod górę
5	Immobilizer	13	Szyby przednie regulowane elektrycznie
6	Kolumna kierownicy regulowana	14	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Koło zapasowe pełnowymiarowe	15	Zamek centralny zdalnie sterowany
8	Komputer pokładowy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Fartuchy p/błotne 4 szt.
Fartuchy p/błotne przednie
Fartuchy p/błotne tylne
- 3 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego + podłokie
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Podłokietnik fotela pasażera
Podłokietnik fotela kierowcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Klimatyzacja
- 2 +Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 3 Pakiet Multimedialny Ekran Dotykowy + kamera + czujnik cofania + nawig
Głośniki 4 szt.
System nawigacji satelitarnej
Sterowanie radiem w kierownicy
Czujniki cofania
Kamera cofania
Radioodtwarzacz CD + MP3
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
System Bluetooth
Wyświetlacz wielofunkcyjny 5"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Imperial 225/70 R15C	4,0
Przednie prawe:	*Imperial 225/70 R15C	6,5
Tylne lewe:	*SUNWIDE VAN SNOW 225/70/R15C 112/110 R	4,5
Tylne prawe:	*SUNWIDE VAN SNOW 225/70/R15C 112/110 R	5,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Niesprawność silnika	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania, odpryski,		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania, odpryski,		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania, odpryski,		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania, odpryski,		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania, odpryski		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania, odpryski,		
7	Słupek przedni	L	Zarysowania, odpryski		
8	Słupek przedni	P	Zarysowania, odpryski		
9	Słupek D	L	Zarysowania, odpryski		
10	Słupek D	P	Zarysowania, odpryski,		
11	Próg	L	Zarysowany,		
12	Próg	P	Zarysowany,		
13	Dach		Zarysowania, odpryski,		
14	Błotnik tylny	L	Odkształcony		
15	Błotnik tylny	P	Zarysowania, odpryski,		
16	Ściana boczna nadwozia	L	Zarysowania, odpryski,		
17	Ściana boczna nadwozia	P	Zarysowania, odpryski,		
18	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania, odpryski,		

Okleina reklamowa z licznymi zarysowaniami
Pojazd silnie zabrudzony



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		54	
2	Dach		58	
3	Błotnik przedni	L	56	
4	Drzwi przednie	L	53	
5	Poszycie boku	L	61	
6	Błotnik tylny	L	54	
7	Drzwi tyłu nadwozia		56	
8	Błotnik przedni	P	57	
9	Drzwi przednie	P	93	
10	Drzwi tylne	P	60	
11	Błotnik tylny	P	116	
12	Drzwi tyłu nadwozia		56	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		70	
14	Ściana tylna kabiny		70	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany,		
2	Krata wlotu powietrza		Zdemontowana		
3	Reflektor	L	Zdemontowane		
4	Reflektor	P	Zdemontowane		
5	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
6	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
7	Zderzak tylny		Zarysowany,		
8	Lampa zespolona tylna	L	Zarysowana		
9	Lampa zespolona tylna	P	Zarysowana		
10	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Liczne zarysowania i wgniecenia elementów metalowych. Sklejką zabrudzona, poryso		

Wnętrze przestrzeni ładunkowej: Liczne zarysowania i wgniecenia elementów metalowych. tapicerki boków zabrudzone, porysowane, połamane

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Pokrycie fotela przedniego	L	Porwane		
3	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Wycieki spod uszczelnień
Układ chłodniczy zdemontowany

**RAMA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Podłużnica ramy	L	Skorodowana		
2	Podłużnica ramy	P	Skorodowana		
3	Poprzeczka przednia		Skorodowana		
4	Poprzeczka środkowa		Skorodowana		
5	Poprzeczka tylna		Skorodowana		

ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		
5	Elementy zawieszenia		Skorodowane		

Kołpaki połamane

JAZDA KONTROLNA

Pojazd w trakcie oględzin niesprawny, nie uruchamia się,

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	1
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Faktura (rachunek) zakupu	NIE
5	Dowód odprawy celnej	NIE
6	Umowa kupna-sprzedaży	NIE
7	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE
8	Podnośnik samochodowy	NIE
9	Instrukcja obsługi	NIE
10	Gaśnica	NIE
11	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
12	Apteczka	NIE
13	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Polska


Pojazd okazano kompletny, niesprawny technicznie.
Okazano dowód rejestracyjny, 2 kluczyki od pojazdu

1. Pojazd z rynku Polskiego.
2. Ilość właścicieli - 2
3. Przebieg zweryfikowano z danymi z CEP.

Pojazd w trakcie oględzin niesprawny, nie uruchamia się
Przód zdemontowany, umieszczony w cz. ładunkowej.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

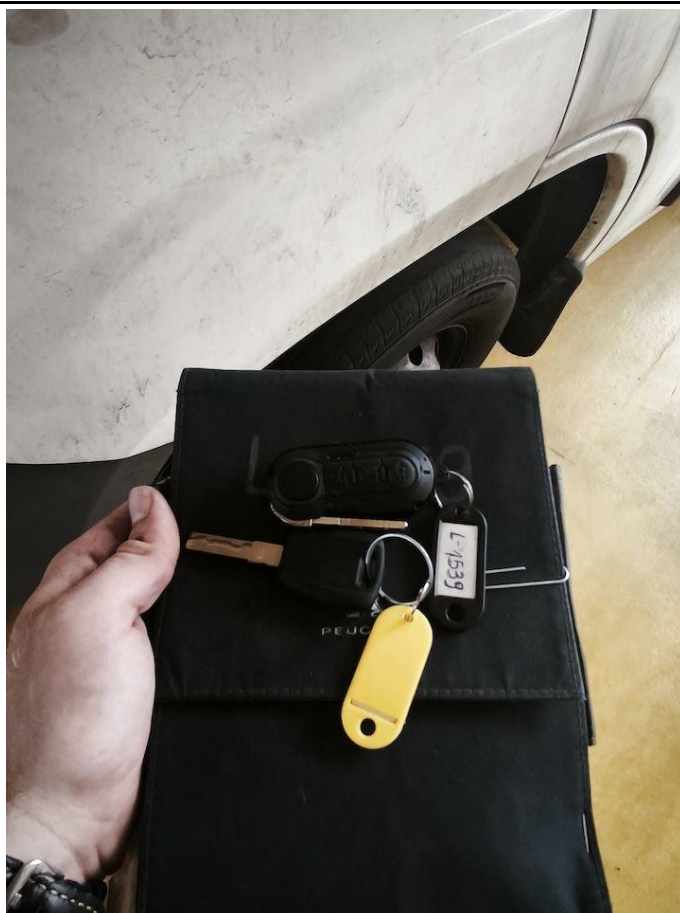

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6

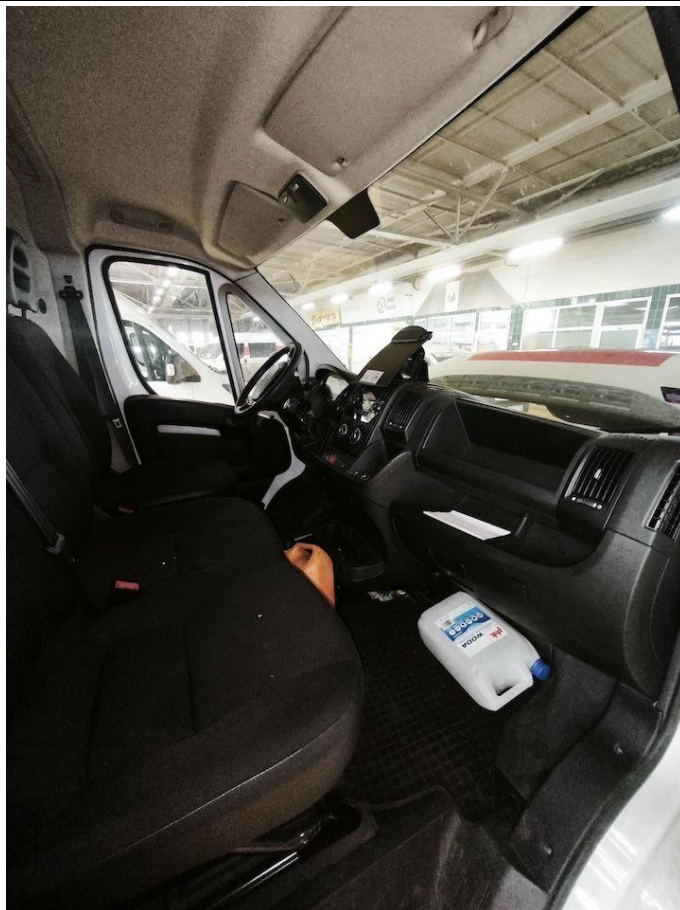


Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9

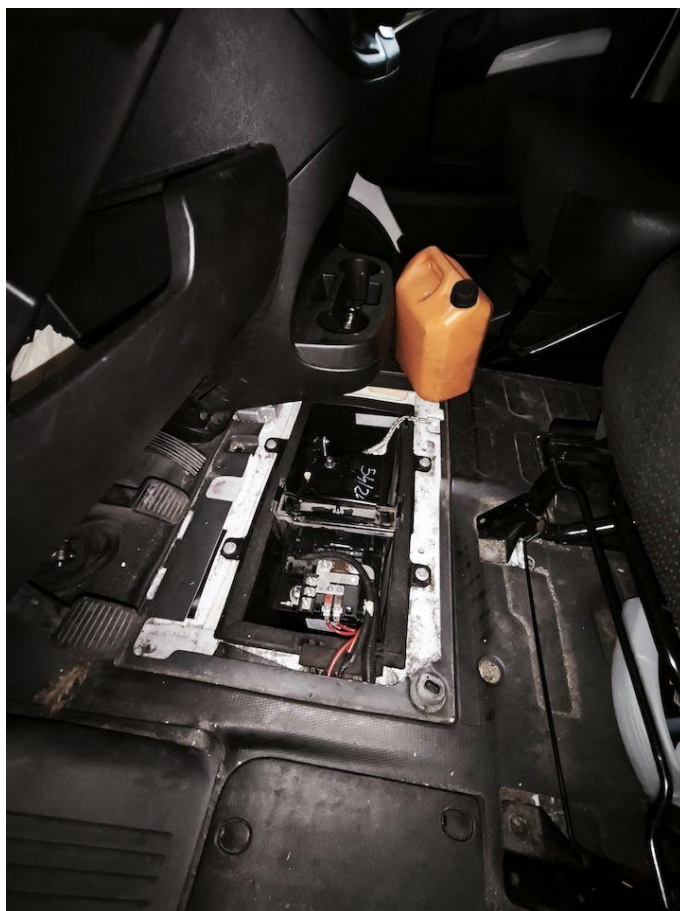

Fot. nr 10



Fot. nr 11

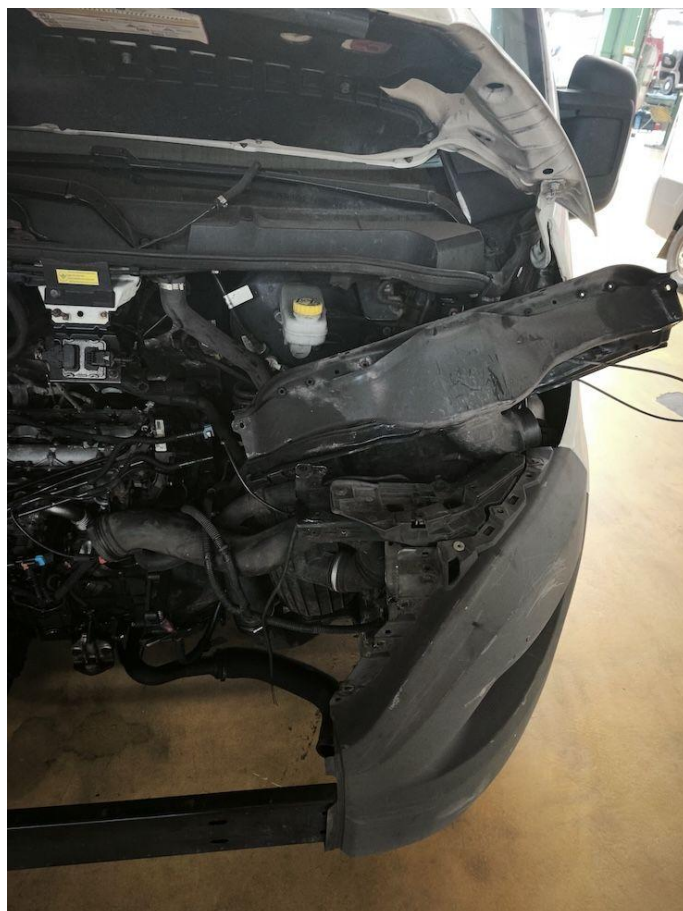


Fot. nr 12




Fot. nr 13




Fot. nr 14

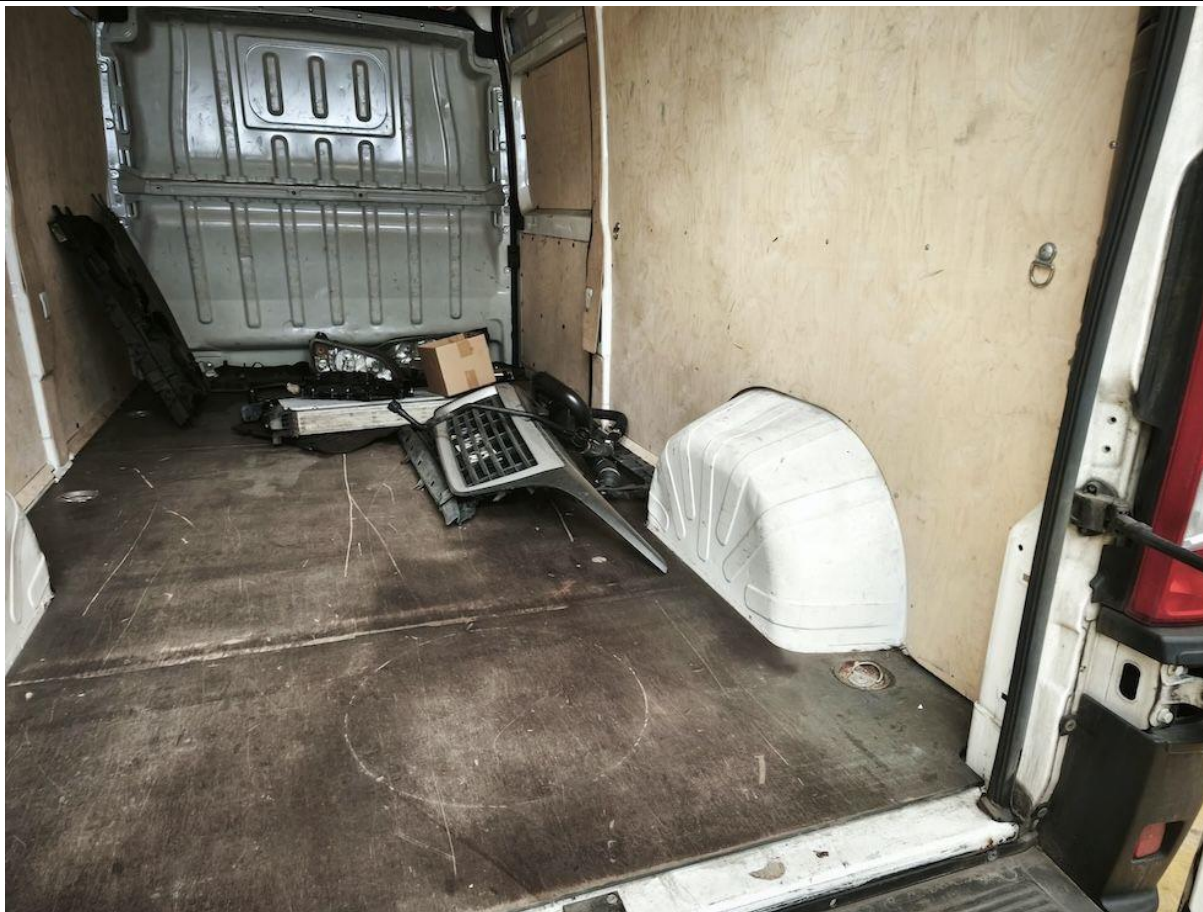


Fot. nr 15

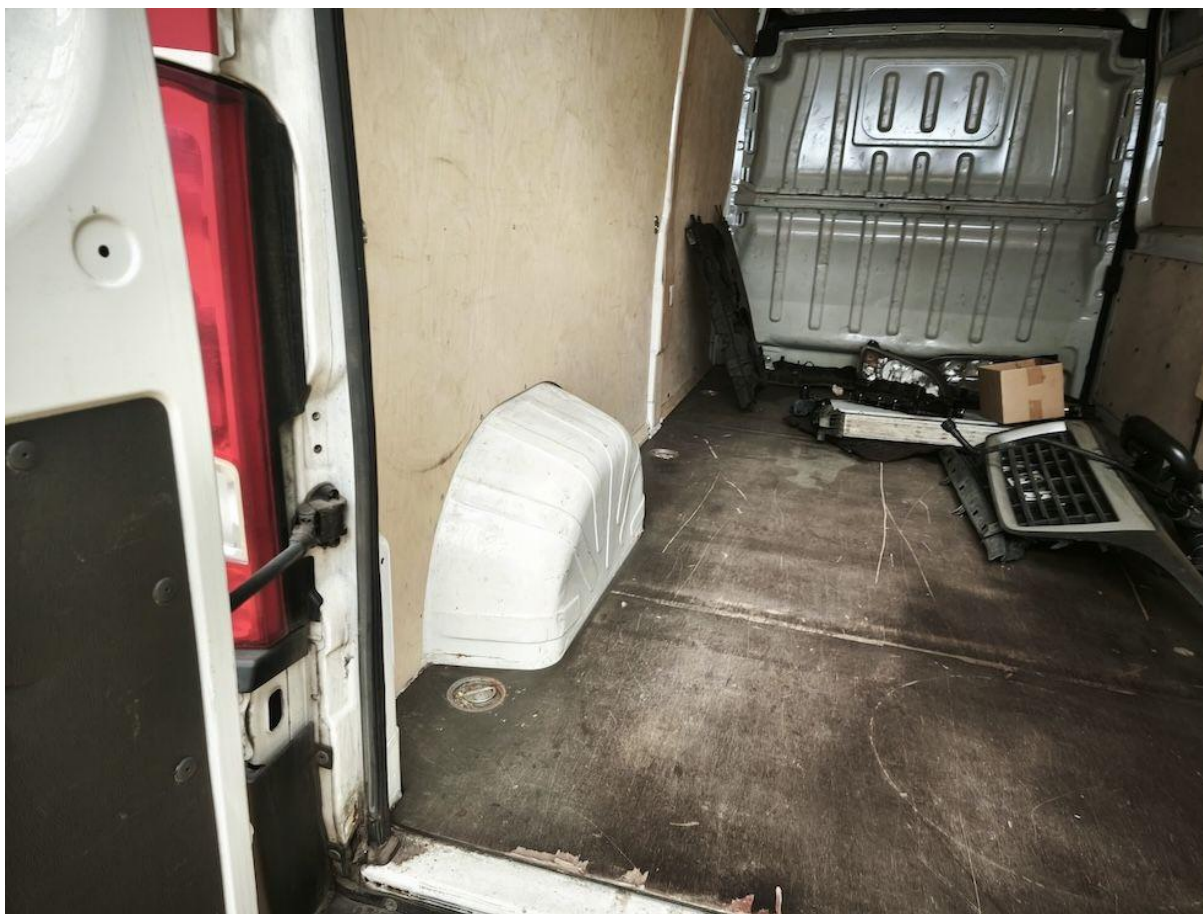

Fot. nr 16

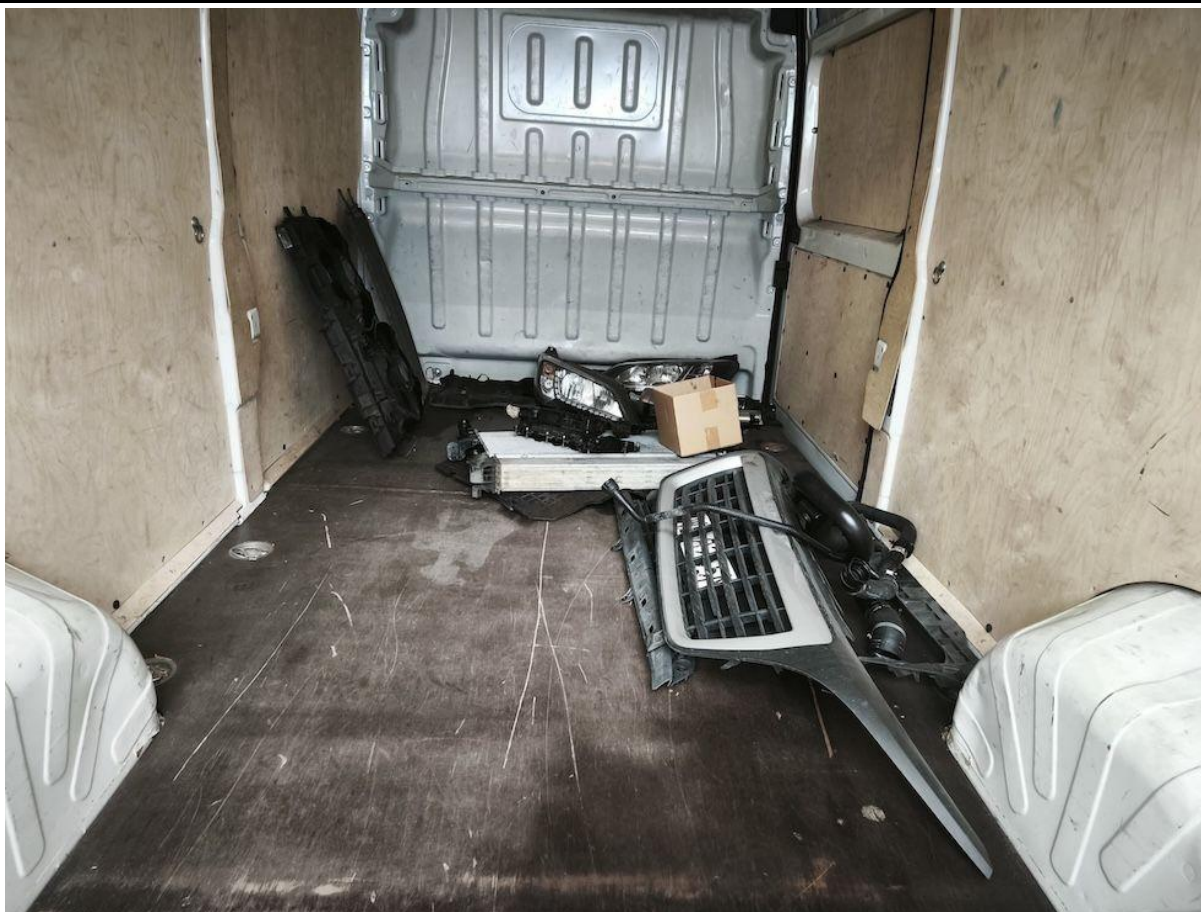

Fot. nr 17

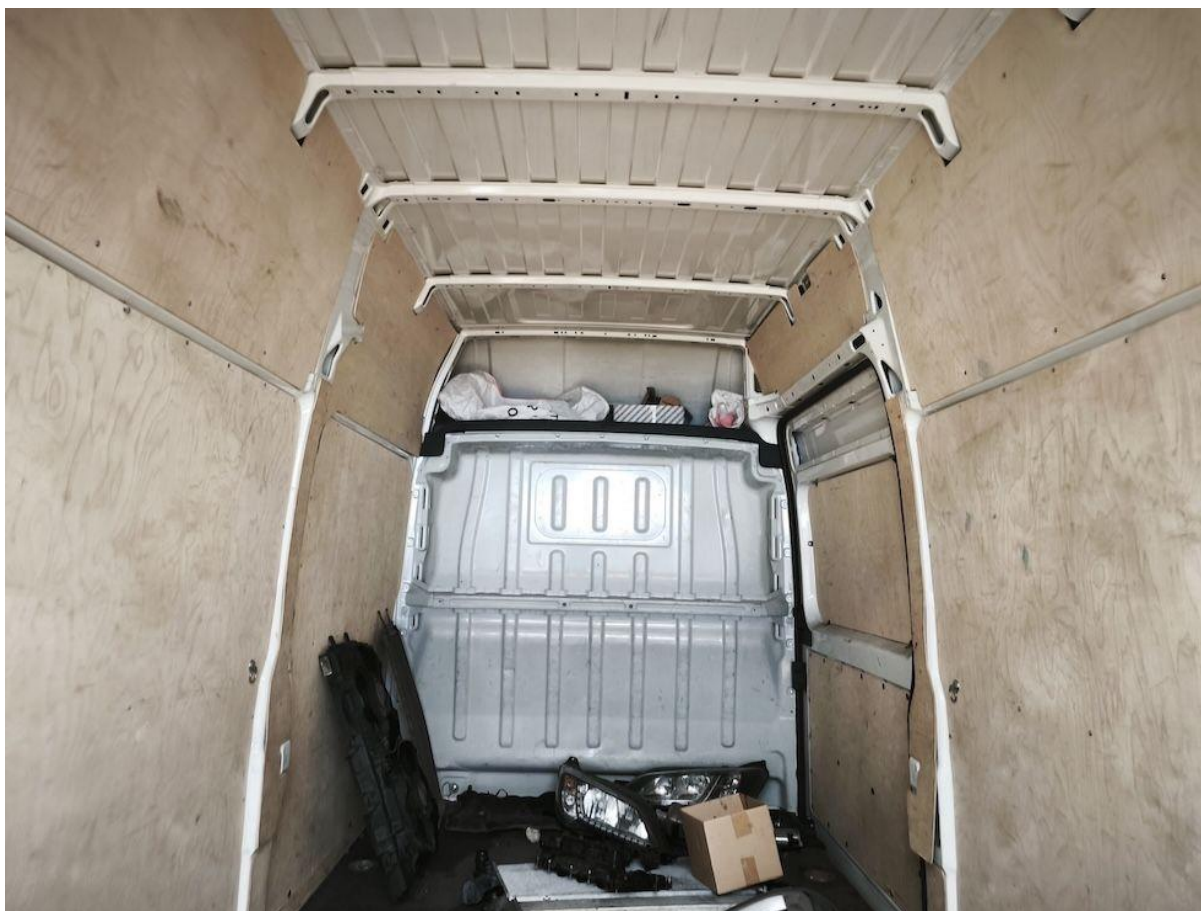

Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26

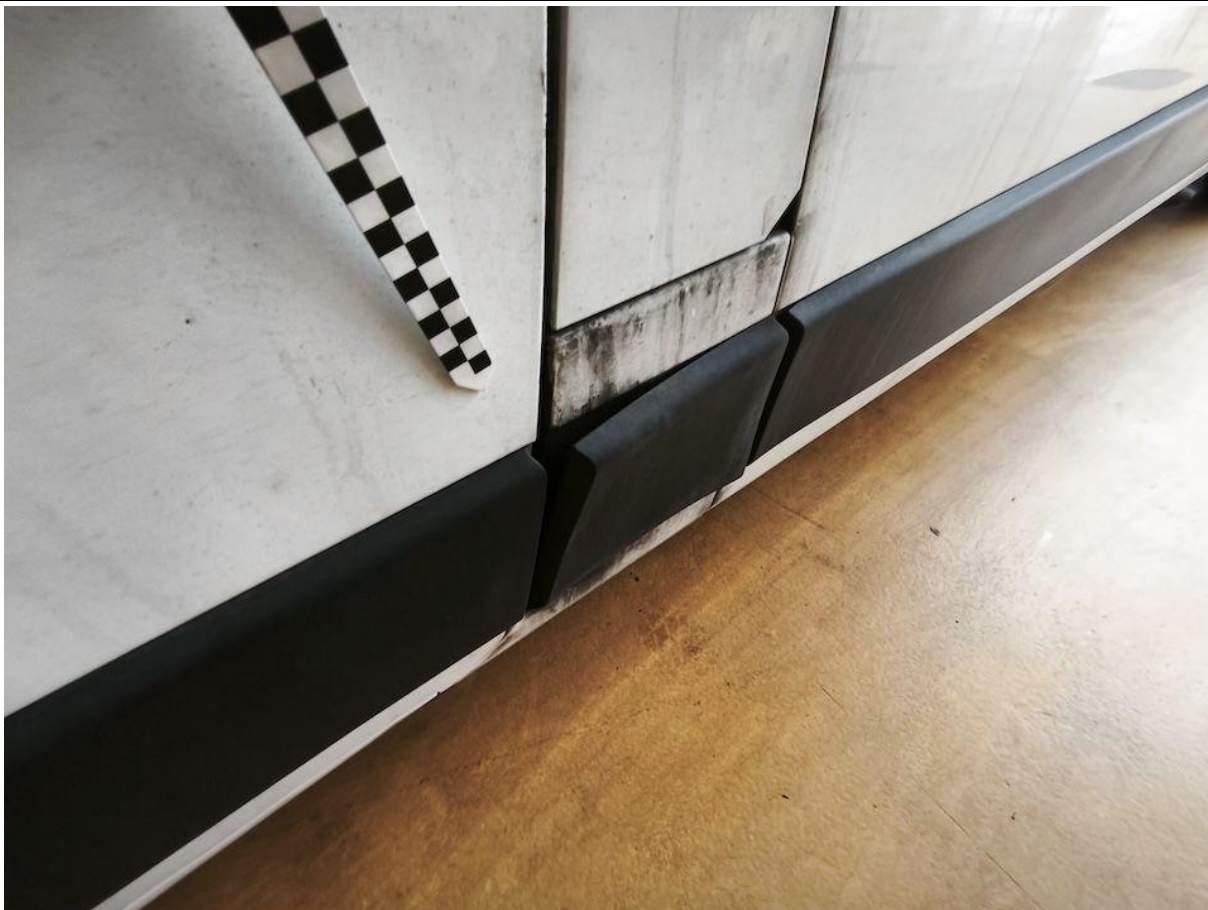

Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: WWL8255N

z dnia: 2025/08/06

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
9. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
10. Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zastanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.