

Nr zlecenia: 26051/CarArena STANDARD

z dnia: 03.07.2025

Zleceniodawca:

CARPORT
Baranowo, Ul. Budowlanych 7
62-081 Przeźmierowo

Rzeczoznawca:

appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF77C9HTCBJ527254
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	KR9H913
Model pojazdu:	Berlingo II 1.6 HDI MR`11 E5 1.9t	Nr Info-Ekspert:	008-02887
Wersja:		Rok produkcji:	2011
Data pierwszej rejestracji		26.04.2011	
Data ważności badania technicznego		03.04.2025	
Rodzaj nadwozia		furgon 3 drzwiowy 2 osobowy	
Dop. masa całk. / Ładowność		1875 kg / 655 kg	
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów		2 / przedni (4x2) / manualna	
Rozstaw osi		2730 mm	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		1560 ccm / 55kW (75KM)	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów		4 / rzędowy	
Norma spalin		E5	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Drzwi tylne dwuskrzydłowe
- 2 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 3 Listwy boczne
- 4 Opony 195/65 R15
- 5 Poduszka powietrzna kierowcy

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 7 Przygotowanie do montażu radia
- 8 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 9 Światło dodatkowe STOP
- 10 Uchwyty do mocowania ładunków
- 11 Wspomaganie układu kierowniczego

6 Przegroda przestrzeni bagażowej 12 Zamek centralny

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 System wspomagania nagłego hamowania
 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KLEBER 195/65 R15 91 H	7,0
Przednie prawe:	*KLEBER 195/65 R15 91 H	4,5
Tylne lewe:	*BRAUM QUADTRANS 195/65 R15 91 H	6,0
Tylne prawe:	*BRAUM QUADTRANS 195/65 R15 91 H	5,8

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Aktualność badań technicznych	(-)
Korekta konieczna weryfik.serwis	(-)
Stan utrzymania pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Próg	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
7	Próg	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
8	Dach		Odkształcony, ślady korozji		
9	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
10	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
11	Drzwi tyłu nadwozia		Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej		
12	Drzwi boczne	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
13	Drzwi boczne	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		570	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi	L	90	
5	Poszycie boku	L	106	
6	Błotnik tylny	L	440	
7	Drzwi tyłu nadwozia		110	
8	Błotnik przedni	P	320	
9	Drzwi	P	80	
10	Drzwi tylne	P	62	
11	Błotnik tylny	P	140	
12	Drzwi tyłu nadwozia		110	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Reflektor	L	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa	Zaparowany klosz	
3	Reflektor	P	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa	Zaparowany klosz	
4	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięcie		
5	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
6	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięty klosz		
7	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
8	Zderzak tylny		Rozerwany		
9	Lampa zespolona tylna	L	Pęknięty klosz		
10	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięty klosz		

Woda we wnętrzu przedziału pasażerskiego, zniszczone wykładziny

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony, przetarcia		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony, przetarcia		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone	Pęknięcie	
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone	Pęknięcie	
5	Akumulator		Zużyty		

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Liczne ślady wycieku oleju

JAZDA KONTROLNA

Jazda próbna nie odbyła się. Pojazd według relacji użytkownika nie jest od dłuższego czasu użytkowany

POZOSTAŁE INFORMACJE

POJAZD Z WIDOCZNYMI ŚLADAMI INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI. NIE MOZNA WYKLUCZYĆ DODATKOWYCH USTEREK ISTNIEJĄCYCH W POJEZDZIE

BRAK WAŻNYCH BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDU

BRAK DOSTĘPU DO STREFY BAGAZOWEJ, DRZWI ZABLOKOWANE

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33

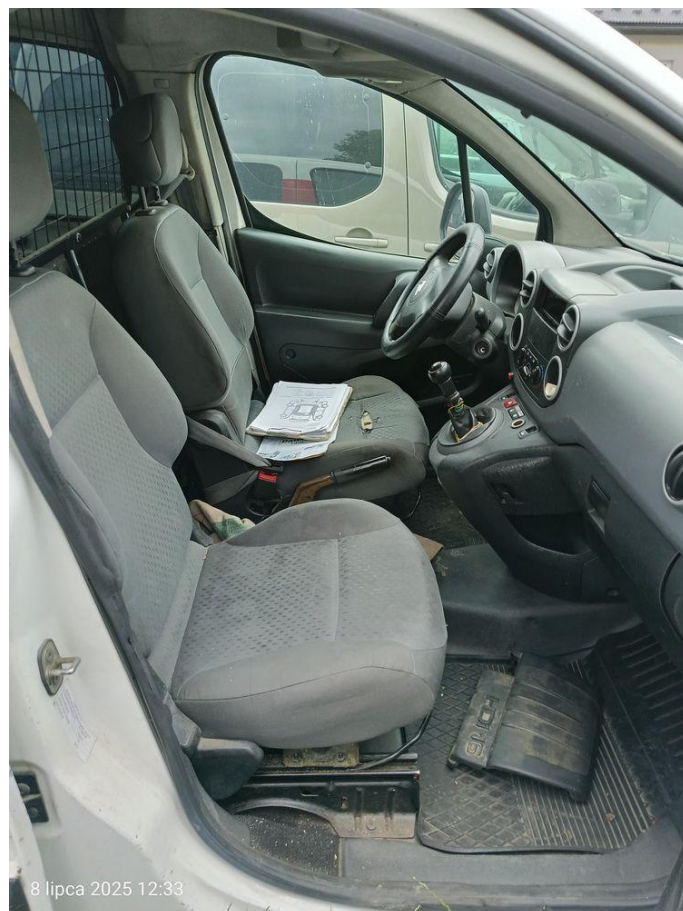

Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46

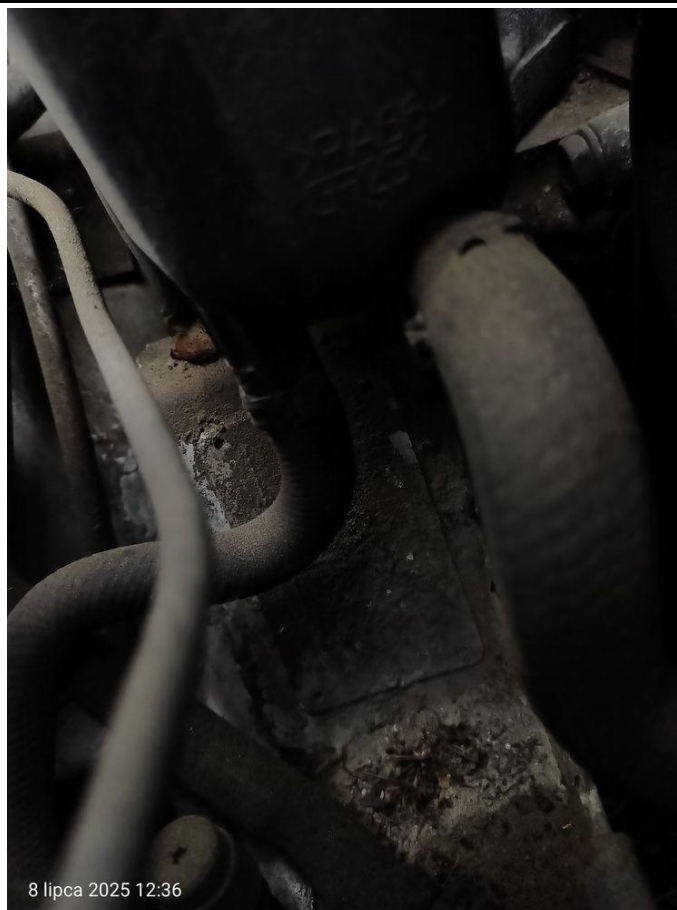

Fot. nr 47



Fot. nr 48

TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO	TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO	ADNOTACJE URZĘDOWE
26.04.2016 DATA 28.03.2015 PODPIIS	2017.04.26 SKP KN/009/P ABT 2016.04.26 KN/D/0015	---VAT - 1---
2018.04.25 SKP KN/009/P ABT 2017.04.25 KN/D/0015	2019.04.19 SKP KN/009/P ABT 2018.04.19 KN/D/0015	
2020.04.18 SKP KN/009/P ABT 2019.04.18 KN/D/0015	2021.04.15 SKP KN/009/P ABT 2020.04.15 KN/D/0015	

A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - dane posiadacza pojazdu / właściciela pojazdu, D - dane pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F1 - maksymalna masa całkowita, G - masa własna, H - okres ważności dowodu, I - data wydania dowodu rejestracyjnego, K - numer świadectwa homologacji typu pojazdu, P1, P2, P3 - dane silnika, Q - sterownik mocy do ciętaru (w kW/kg), S1, S2 - liczba miejsc siedzących/stojących, E2/E3 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu / zespołu pojazdów, J - kategoria pojazdu, L - liczba osi, O1, O2 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem / bez hamulca.

Pouczenie:
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

IN/AAE8Q84608

Fot. nr 49

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 26051/CarArena STANDARD

z dnia: 03.07.2025

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu.. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
- 9 Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
- 10 Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zdanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.